



Instruktionsbok  
**Pelarborrmaskin**

Manual  
**Drill press**

**16 DDB**

Code no. 23736-0102

**16 DDF**

Code no. 23736-0201

**20 DDB**

Code no. 23736-0300

**20 DDF**

Code no. 23736-0409

**25 DDF**

Code no. 23736-0508





Svenska ( Översättning av ursprunglig bruksanvisning ) .....	4
Norsk ( Oversettelse av den opprinnelige instruksjonene ) .....	12
Suomi ( Käännös alkuperäisten ohjeiden ) .....	20
Dansk ( Oversættelse af den originale brugsanvisning ) .....	28
Eesti ( Tõlge algupärase kasutusjuhendi ) .....	36
English ( Original instructions ) .....	42
Latviski ( Oriģinālo instrukciju tulkojums ) .....	50
Lietviškai ( Vertimas originali instrukcija ) .....	58
Polski ( Tłumaczenie instrukcji oryginalnej ) .....	66



## SVENSKA

### Översättning av ursprunglig bruksanvisning

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Specifikationer .....	4
Allmänna säkerhetsanvisningar för verktygsmaskiner .....	5
Extra säkerhetsanvisningar för pelarborrmaskiner .....	5
Motorspecifikationer och elektriska krav .....	7
Förberedelser.....	7

Underhåll.....	8
Smörjning.....	8
Användning av Lasersystem.....	8
Felsökning.....	9
Kopplingsschema .....	83
Reservdelar .....	84
EG-Försäkran om överensstämmelse .....	92

## SPECIFIKATIONER

Code no. ....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....	16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF	
Modell .....	Bänk	Pelare	Bänk	Pelare	Pelare	
Borrkapacitet i stål..... mm	16	16	19	19	25	
Spindelkona..... MK	2	2	2	2	3	
Spindelrörelse ..... mm	80	80	80	80	120	
Spindelhastighet.....st	12	12	12	12	12	
Spindelhastighet.....r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700	
Pelarens diameter..... mm	70	70	70	70	92	
Avstånd spindelcentrum-pelare..... mm	165	165	178	178	254	
Max. avstånd spindelnos-bord..... mm	410	780	430	780	680	
Bordsstorlek .....	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425	
T-spårs bredd..... mm	14	14	16.5	16.5	16	
Max. avstånd spindelnos-fotplatta .....	600	1 240	610	1 240	1 200	
Bearbetad fotplatta .....	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80	
T-spårs bredd..... mm	15	15	15	15	16	
Motorspänning .....	V	230 1 - fas	400 3 - fas			
.....Hz	50	50	50	50	50	
Motoreffekt .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Höjd..... mm	960	1 580	980	1 630	1 710	
Vikt..... kg	53	60	62	70	138	

## ETT ÅRS FULL GARANTI PÅ BORRMASKINEN

Om skador orsakade av material- eller tillverkningsfel skulle uppstå på borrmaskinen inom ett år från inköpsdatum, utför vi reparationen utan extra kostnad.



## ALLMÄNNA SÄKERHETS- ANVISNINGAR FÖR VERKTYGS- MASKINER

1. Lär känna din maskin. Läs igenom och se till att du förstår bruksanvisningen och skyltarna på maskinen. Lär dig maskinens användningsområden och begränsningar samt ev. risker med just din maskin.
2. Jorda alltid maskinen. Denna maskin är utrustad med en godkänd, 3-ledad kabel med 3-polig, jordad stickprop för anslutning till jordat uttag. Den gröna jordningsledaren i kabeln får inte nätanslutas.
3. Håll skydden på plats. Skydden skall vara funktionsdugliga och rätt inställda.
4. Ta bort nycklarna. Ta för vana att kontrollera om chucknyckeln o.s.v. är borttagen innan maskinen slås på.
5. Håll arbetsområdet rent. Belamrade ytor och bänkar inbjuder till olyckor. Håll golven rena. Dom kan bli hala på grund av vax och sågspån.
6. Undvik farliga miljöer. Använd inte maskinen i fuktiga lokaler. Exponera den inte för regn. Använd bra belysning. Se till att ha gott om plats för att kunna arbeta.
7. Håll barn på avstånd. Alla obehöriga bör hållas på behörigt avstånd från maskinen.
8. Gör verkstaden barnsäker. Genom att använda hänglås, huvudströmbrytare, ta bort nycklar eller förvara maskinen i utrymmen dit barn inte har tillgång.
9. Forcera inte maskinen. Den utför arbetet bättre och säkrare i den hastighet som den är konstruerad för.
10. Använd maskinen rätt. Använd inte maskinen eller tillhörande delar för arbete den inte är avsedd för.
11. Var rätt klädd. Använd inte löst hängande kläder, handskar, halsduk eller smycken (ringar, armbandsur o.s.v.) som kan fastna i rörliga delar. Halkfria skor rekommenderas. Använd hårskydd för att hålla långt hår på plats. Rulla upp långa ärmarna ovanför armbågarna.
12. Använd skyddsglasögon (huvudskydd). Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga glasögon skyddar inte eftersom glasen endast är stöttåliga. Använd även andningsskydd om arbetet är dammigt och hörselskydd (öronproppar eller hörselkåpor) under längre arbeten.

13. Spänn fast arbetsstycket. Använd, om möjligt, tvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. På så sätt hålls båda händerna fria.

14. Sträck dig inte över maskinen. Stå alltid stadigt och håll balansen.

15. Håll maskinen i gott skick. Håll verktygen rena och skärpta för bättre och säkrare prestanda. Följ anvisningarna för smörjning och byte av tillbehör.

16. Koppla ifrån maskinen. Före service och vid byte av tillbehör.

17. Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren står på "OFF" (AV) innan du sätter i stickproppen.

18. Använd rekommenderade tillbehör. Se bruksanvisningen för uppgifter om lämpliga tillbehör. Följ anvisningarna som medföljer tillbehören. Användning av felaktiga tillbehör kan medföra risker.

19. Stå aldrig på maskinen eller dess stativ. Allvarliga skador kan uppstå om maskinen välter eller om man oavsiktligt kommer i kontakt med skärverktyget. Förvara inte material ovanför maskinen eller på ett sådant sätt att man måste ställa sig på maskinen eller stativet för att nå dem.

20. Kontrollera skadade delar. Kontrollera noga att skydd eller övriga delar som skadats, byts ut och fungerar innan maskinen åter tas i drift. Se till att rörliga delar är rätt inställda och monterade, att inga delar är skadade och att maskinen är korrekt installerad samt andra aspekter som kan påverka driften. Skydd och övriga tillbehör som skadats skall repareras ordentligt eller bytas ut.

21. Lämna aldrig maskinen igång utan tillsyn. Koppla från strömmen. Lämna inte maskinen förrän den stannat helt.

## EXTRA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PELARBORRMASKINER

### Varningsskyltar

**FARA:** Detta innebär att underlätenhet att följa anvisningen kan leda till allvarlig personskada eller död.

**VARNING:** Detta innebär att underlätenhet att följa anvisningen kan leda till allvarlig personskada eller död.

**OBS:** Detta innebär att underlätenhet att följa anvisningen kan leda till personskada.

**VARNING: För din egen säkerhets skull, undvik att försöka använda borrmaskinen innan den är färdigmonterad och installerad enligt anvisningarna samt innan du har läst och förstått följande:**

1. Allmänna säkerhetsanvisningar för verktygs-maskiner
2. Lär känna din maskin
3. Grundläggande drift
4. Justeringar
5. Underhåll

6. Maskinstabilitet. Om pelarborrmaskinen uppvisar minsta tendens att välna eller röra sig under användning, skall den fästas i bänken eller golvet. Om arbetsstycket är för stort för att hållas med en hand, skall extra stöd användas.

7. Lokal. Använd borrmaskinen i ett väl upplyst område och på ett rent och jämnt underlag för att undvika halkningar och fall. Placera maskinen så att användaren eller annan person inte hamnar i vägen för eventuella kast.

8. Kast. Med kast menas att arbetsstycket fastnar i det roterande verktyget och slungas med mycket hög hastighet i rotationsriktningen. Detta kan orsaka allvarliga skador. Risken för kast minskas om du:  
Spänner fast arbetsstycket i bordet när så är möjligt.  
Endast använder rekommenderade tillbehör och följer anvisningarna som medföljer dessa.

9. Skydd för ögon, händer, ansikte, öron och kropp

**VARNING: Undvik att fastna i spindeln genom att:**

1. Inte använda:

- handskar
- halsduk
- löst hängande kläder
- smycken

2. Sätta upp långt hår

a. Om någon del av pelarborrmaskinen (t.ex. motorströmbrytaren eller annat manöverdon, säkerhetsanordning eller strömkabel) ej fungerar, fattas, har skadats eller gått sönder, stäng av maskinen och koppla ur den tills den felaktiga delen har reparerats eller bytts ut.

b. Håll fingrarna borta från lägen där de kan komma i kontakt med borren eller övriga skärverktyg om du slinter eller om arbetsstycket flyttar sig.

c. För att undvika skador orsakade av delar som kastas från fjädern, följ noga anvisningarna i avsnittet som handlar om justering av pinolens fjäderspänning.

d. För att undvika att arbetsstycket slits ur händerna och svänger runt, gör sönder verktyget eller slungas i väg, se till att sätta ett stöd under arbetsstycket så det inte rör sig eller fastnar i verktyget:

- Placera alltid borraplatta (under arbetsstycket) så att det ligger an mot pelarens vänstra sida.
- Placera, om möjligt, arbetsstycket så att det ligger an mot pelarens vänstra sida. Om stycket är för kort eller om bordet lutar, skall arbetsstycket spännas fast i bordet. Använd bordets spår och fästkanter.
- Eventuellt skruvstycke skall alltid fästas i bordet.
- Frihandsarbete inte (med frihandsarbete avses att man håller arbetsstycket i handen snarare än att stödja det på bordet). Detta gäller inte vid polering.
- Lås fast huvudet och bordsstödet till pelaren och bordet till bordsstödet innan borren sätts i drift.
- Rör aldrig huvudet eller bordet när maskinen är i gång.

- Slå till och av strömbrytaren innan du börjar arbeta med maskinen för att se till att borren eller andra skärverktyg inte kränger eller orsakar vibrationer.

- Spänn fast eller stöd arbetsstycken som går utanför bordet på ett sådant sätt att det riskerar att ramla eller tippa om man inte håller i det.

- Vid visst arbete kan olika fästanordningar behövas för att hålla och styra arbetsstycket.

- Arbeta med den spindelhastighet som rekommenderas för det specifika arbetet och materialet. Hastighetsrekommendationer står på insidan av remkåpan. Vad gäller tillbehör, se anvisningarna som medföljer dessa.

e. Kliv inte på borrmaskinens bord. Det kan gå sönder eller tippa hela borrmaskinen på dig.

f. Stäng av motorströmbrytaren och ta ur nyckeln innan du lämnar maskinen.

g. För att undvika skador på grund av arbeten som slungas i väg eller kontakt med verktygen, får INGEN uppläggning eller montering göras på bordet medan verktyget roterar.

10. Använd endast tillbehör avsedda för denna borrmaskin för att undvika allvarliga skador på grund av utslungade, trasiga delar eller arbetsstycken.

a. Vid borrning av hål med stor diameter:

Spänn fast arbetsstycket ordentligt i bordet, eftersom borrskäret annars kan gripa tag i det och rotera det i hög hastighet. Använd endast kärnborrar av hälsågstyp i ett stycke.

Använd inte pinnfräsar, hälsågs- eller flerspindliga kärnborrar då dessa kan gå isär eller bli obalanserade. Håll hastigheten under 1500 r/min.

b. Trumslipar får aldrig användas på denna borrmaskin i hastigheter över 1800 r/min.

c. Använd inte borrar som är längre än 175 mm eller sticker ut längre än 150 mm under borrr Chucken. Dessa kan plötsligt böjas eller gå av.

d. Använd inte stålborste, överfräsar, profilfräsar, pinnfräsar eller roterande planfräsar i denna borrmaskin.

11. Observera varningarna och följ anvisningarna som sitter på panelen på borrhuvudets högra sida.

12. Denna pelarborrmaskin har 12-hastighet. Se remkåpans insida för kilremmerns placering på remskivorna.

13. Tänk på säkerheten. Använd sunt förfuvt och var uppmärksam under hela tiden maskinen är i gång.

**VARNING: Låt inte rutinen som uppstår genom flitig användning invagga dig i falsk säkerhet. Kom**

**ihåg att en allvarlig olycka kan ske på bråkdelens av en sekund.**

Arbetsoperationer med verktyg av dålig kvalitet kan resultera i att främmande objekt slungas ut och träffar ögonen, vilket kan leda till allvarliga skador. Sätt alltid på dig skyddsglasögon innan du börjar arbeta med maskinen. Dessa finns att köpa i detaljhandeln.

## MOTORSPECIFIKATIONER OCH ELEKTRISKA KRAV

### Motorspecifikationer

Specifikationerna står på motorns märkplåt.


**VARNING: För att undvika skador på grund av ofrivillig start, använd inte fläkt- eller tvättmaskinsmotorer eller motorer med överspänningsskydd med automatisk återställning.**

### Nätanslutning

Maskinen måste jordas för att skydda operatören från elchock. Anslut kabeln till ett jordat uttag försett med relä med fördöjt till - och frånslag eller effektbrytare. Alla uttag är inte korrekt jordade (se bilden). Om du är osäker på om ditt uttag är riktigt jordat bör du låta en behörig elektriker undersöka det.

**VARNING: För att undvika elchock skall stickpropens metallstift aldrig vidröras när proppen sätts i och tas ur uttaget.**

**VARNING: En icke korrekt jordad maskin kan medföra livsfara eller leda till allvarlig elchock. Detta gäller i synnerhet om maskinen används i fuktiga lokaler eller nära rörledningar av metall. Om du utsätts för en elchock, kan detta leda till att dina händer stöter mot skärverktyget. Om kabeln är utsliten eller skadad på något sätt skall den omedelbart bytas ut för att undvika elchock eller brand.**

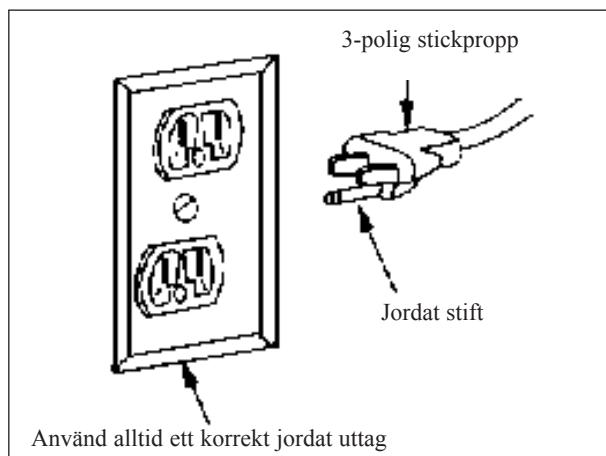


Denna maskin är utrustad med en 3-ledad kabel med jordad stickprop, vilken godkänts av Underwriters Laboratories och Canadian Standards Association.

Den jordade ledaren har en grön mantel och är ansluten till maskinkåpan i ena änden och till det jordade stiftet i stickproppen i andra änden. Till denna stickprop krävs ett jordat uttag med 3 poler (se bilden). Om ditt uttag är 2-poligt får det jordade stiftet inte avlägsnas eller ändras på något sätt. Använd en adapter (se bilden) och anslut alltid det jordade stiftet till känd jord. Vi rekommenderar att du läter en behörig elektriker byta ut det 2-poliga uttaget mot ett 3-poligt, jordat uttag. Adaptern på bilden, som används för att ansluta stickproppar till 2-poliga uttag, finns att beställa.

**VARNING: Det gröna stiftet som sticker ut från adapttern måste alltid anslutas till permanent jord som t.ex. en korrekt jordad uttagsdosa.**

**OBS:** Adaptern på bilden skall endast användas om du redan har ett korrekt jordat 2-poligt uttag. I Kanada är det inte tillåtet (enligt Canadian Electrical Code) att använda adapter. Användning av skarvkabel leder till en viss effektförlust. För att förlusten skall bli minimal och motorn inte skall överhettas och brännas ut bör tabellen nedan följas vid val av kabelstorlek (A.W.G. = American Wire Gauge). Använd endast skarvkablar med 3 trådar som har 3-poliga, jordade stickproppar och 3-poliga uttag som passar maskinens stickprop. Skarvkabelns längd Kabelstorlek (A.W.G)

0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

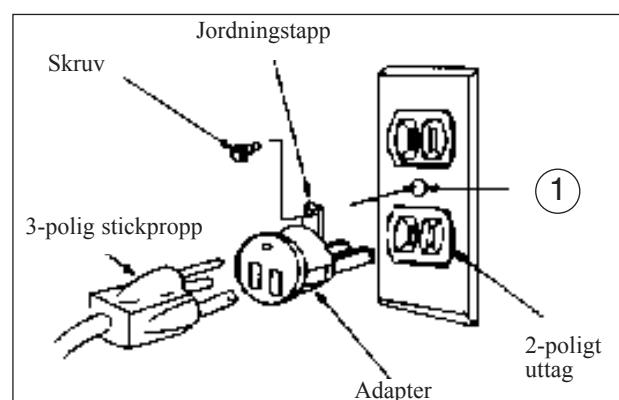

1. Se till att denna är ansluten till känd jord

## FÖRBEREDELSE

Vid mottagande av leverans, packa försiktigt upp alla delar och kontrollera att inget fattas och att inga transportskador förekommer.

**VARNING:** För din egen säkerhet, anslut aldrig stickpropen till elnätet innan maskinen är färdigmonterad.



## UNDERHÅLL

**VARNING:** För din egen säkerhet, ställ strömbrytaren på "OFF" och dra ur stickproppen från eluttaget innan du utför underhåll eller smörjer maskinen.

Sug ofta ut dammet som samlas inuti motorn. Om man stryker på möbelvax på bordet och pelaren hålls ytorna rena längre.

**VARNING:** För att undvika elchock eller brand, byt genast ut skadade eller utslitna kablar.

## SMÖRJNING

Alla KULLAGER är fabrikssmorda och behöver ingen ytterligare smörjning.

Smörj då och då växelmekanismen för höjning av bordet, spindelsspären och kuggstången (pinolens kuggar). Se "Lär känna din maskin".

## ANVÄNDING AV LASER

### SYSTEMET

**Säkerhet.** Varning. Se inte rätt in i laserstrålarna.

Rikta aldrig laserstrålen mot någon person eller mot någon persons ögon. Laserstrålen kan inte användas på reflekterande material. Sätt endast på laserstrålen när den skall riktas mot ett arbetsmaterial.

### Användning

1. Märk ut borrpunkten på arbetsmaterialet
2. Sätt i kontakten och starta maskinen
3. Sätt på lasern och rikta in laserkrysset mot den utmärkta borrpunkten
4. Spänn fast borrämnet
5. Borra
6. Stäng av lasern

### Justering av laserstrålen

1. Lossa ringen å varje laser och justera dem båda tills krysset riktas exakt på borrpunkten.
2. Skruva fast ringarna.

## FELSÖKNING

**VARNING:** För din egen säkerhet, ställ strömbrytaren på “OFF” och dra ur elanslutningen från eluttaget före felsökning.

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Hög ljudvolym.	1. Kilremmen är felaktigt spänd. 2. Spindeln är torr. 3. Spindelns remskiva är lös. 4. Motorns remskiva är lös.	1. Justera remspänningen. Se avsnittet som handlar om spänning av kilremmen. 2. Smörj spindeln. Se ”Smörjning”. 3. Kontrollera att remskivornas spänmutter sitter åt. 4. Dra åt stoppskruvorna i remskivorna.
Borret bränns.	1. Fel hastighet. 2. Spånor har fastnat i hålet. 3. Borret är slött. 4. Matningen går för långsamt. 5. Behöver skärolja.	1. Justera hastigheten. Se punkt borrhastighet under ”Lär känna din maskin”. 2. Dra upp borret ofta och ta bort spånorna. 3. Skärp borret. 4. Mata fortare och låt borret skära. 5. Smörj borret med skärolja
Borret drar iväg, hålet ej runt.	1. Hårda träfibrer eller ojämna skärkanter och/eller skärvinklar på borret. 2. Borret är böjt.	1. Skärp borret.  2. Byt ut borret.
Trästickor på undersidan.	1. Ingen borrplatta under arbetsstycket.	1. Använd borrplatta.
Arbetsstycket slits ur händerna.	1. Ej tillräckligt stöd för/fastspänning av arbetsstycket.	1. Stöd arbetsstycket eller spänn fast det.
Borr fastnar i arbetsstycket.	1. Arbetsstycket griper tag i borret alt. för högt matningstryck. 2. Kilremmen är felaktigt spänd.	1. Stöd arbetsstycket eller spänn fast det.  2. Justera remspänningen. Se avsnittet som handlar om spänning av kilremmen.
Borret slits ut fort eller wobblar.	1. Borret är böjt. 2. Spindellagren är utslitna. 3. Borret sitter fel i chucken. 4. Chucken är felmonterad.	1. Använd ett rakt borr. 2. Byt ut lagren. 3. Sätt fast borret ordentligt. 4. Montera chucken riktigt (se montering av chucken).
Pinolen åker upp för långsamt eller för snabbt.	1. Fjädern är felaktigt spänd.	1. Justera fjäderspänningen.
Chuckens fastnar inte i spindeln.	1. Smuts, fett eller olja på chuckens insida eller spindelns yta.	1. Rengör chuckens insida och spindeln med torr trasa eller med avfettningsmedel.



---

## Hur använder du huvudströmbrytaren och nödstoppsbrytaren på rätt sätt?

Vid normal drift sätts maskinen igång när du trycker på den gröna knappen på huvudströmbrytaren. När du trycker på den röda knappen stoppar maskinen. Det går också att stoppa maskinen genom att stänga skyddet till huvudströmbrytaren.

Om en nödsituation uppstår tycker du på nödstoppsbrytaren under huvudströmbrytaren och maskinen stoppar.

Återställ nödstoppsbrytaren genom att vrida den med sols. Du kan nu använda maskinen igen.





## NORSK

Oversettelse av den opprinnelige instruksjonene

### INNHOLDSFORTEGNELSE

Spesifikasjoner .....	12	Vedlikehold.....	16
Generelle sikkerhetsanvisninger for verktøymaskiner .....	13	Smøring.....	16
Ekstra sikkerhetsanvisninger for søyleboremaskiner.....	13	Bruk av Lasersystemet.....	16
Motorspesifikasjoner og elektriske krav.....	15	Feilsøking.....	17
Forberedelser.....	15	Koblingsskjema .....	83
		Reservedeler.....	84
		EF-Forsikring om overensstemmelse .....	92

### SPESIFIKASJONER

Code no. ....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....		16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF
Modell .....		Benk	Pelare	Benk	Pelare	Pelare
Borekapasitet i stål..... mm	16	16	16	19	19	25
Spindelkon .....	MK	2	2	2	2	3
Spindelrørelse .....	mm	80	80	80	80	120
Spindelhastighet.....st		12	12	12	12	12
Spindelhastighet.....r/min		210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700
Pelarens diameter..... mm		70	70	70	70	92
Avstand spindelsentrum-pelare .....	mm	165	165	178	178	254
Maks. avstand spindelnos-bord .....	mm	410	780	430	780	680
Bordsstørrelse .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T-spors bredde..... mm		14	14	16.5	16.5	16
Maks. avstand spindelnos-fotplatta .....	mm	600	1 240	610	1 240	1 200
Bearbetad fotplatta..... mm		420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T-spors bredde..... mm		15	15	15	15	16
Motorspenning .....	V	230 1-fas	230 1-fas	230 1-fas	230 1-fas	400 3-fas
.....Hz		50	50	50	50	50
Motoreffekt .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Høyde .....	mm	960	1 580	980	1 630	1 710
Vekt .....	kg	53	60	62	70	138

## ETT ÅRS FULL GARANTI PÅ BORE-MASKINEN.

Hvis skader forårsakes av material- eller produksjonsfeil skulle oppstå på boremaskinen innen ett år fra innkjøpsdato, utfører vi reparasjoner uten ekstra kostnad.



## GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER FOR VERKTØYMASKINER.

1. Lær deg å kjenne din maskin. Les igjennom og pass på at du forstår bruksanvisningen og skiltene på maskinen. Lær deg maskinens bruksområder og begrensninger samt eventuelle risikoer med nettopp din maskin.
2. Jorde alltid maskinen. Denne maskinen er utstyrt med en godkjent, 3-lederkabel med 3-polet jordet stikkontakt for kobling til jordet uttak. Den grønne jordledningen i kablen får ikke nettkobles.
3. Hold vernene på plass. Vernene skal være i god stand og riktig stilt inn.
4. Ta bort nøklene. Gjør det til en vane å kontrollere om chucknøkler osv. er tatt bort før maskinen slås på.
5. Hold arbeidsområdet rent. Okkuperte flater og benker innbyr til ulykker. Hold gulvet rent. De kan bli glatte pga. voks og spon.
6. Unngå farlige miljøer. Bruk ikke maskinen i fuktige lokaler. Utsett den ikke for regn. Bruk god belysning. Pass på å ha god plass for å kunne arbeide.
7. Hold barn på avstand. Alle uvedkommende bør holdes på god avstand fra maskinen.
8. Gjør verkstedet barnesikkert. Ved å bruke hengelås, hovedstrømbryter, ta bort nøkler eller oppbevare maskinen i rom der barn ikke har avgang.
9. Forser ikke maskinen. Den utfører arbeidet bedre og sikrere i den hastigheten som den er konstruert for.
10. Bruk maskinen riktig. Bruk ikke maskinen eller tilbehøret for arbeid den ikke er beregnet for.
11. Vær riktig kledd. Bruk ikke løst hengende klær, hanske, slips eller smykker (ringer, armbåndsur osv.) som kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklisikre sko anbefales. Bruk hårnnett for å holde langt hår på plass. Rull opp lange ermer til over albue.
12. Bruk vernebriller (hodevern). Bruk alltid vernebriller. Vanlig briller beskytter ikke, ettersom kun glasset er støtsikre. Bruk også åndedrettsvern hvis arbeidet er støvete, og hørselsvern (ørepropper eller øreklokker) under lengere arbeider.
13. Spenn fast arbeidsstykket. Bruk, hvis mulig, tvinger eller en skrustikke for å holde fast arbeidsstykket. På

den måten holdes begge hendene frie.

14. Strekk deg ikke over maskinen. Stå alltid støig og hold balansen.
15. Hold maskinen i god stand. Hold verktøyene rene og skarpe for bedre og sikrere ytelse. Følg anvisningene for smøring og bytte av tilbehør.
16. Koble ut maskinen. Før service og ved bytte av tilbehør.
17. Unngå ufrivillig start. Kontroller at strømbryteren står på ”OFF” (AV) før du setter i stikkontakten.
18. Bruk anbefalte tilbehør. Se bruksanvisningen for opplysninger og egnet tilbehør. Følg anvisningene som følger tilbehøret. Bruk av feil tilbehør kan medføre fare.
19. Stå aldri på maskinen eller dens stativ. Alvorlige skader kan oppstå hvis maskinen velter eller hvis man ufrivillig kommer i kontakt med skjæreverktøyet. Oppbevar ikke materialer over maskinen eller på et sted der man må stå på maskinen eller stativet for å nå dem.
20. Kontroller skadede deler. Kontroller nøyne at vern eller øvrige deler som er skadet, byttes ut og fungerer før maskinen settes i drift igjen. Kontroller at bevegelige deler er riktig stilt inn og montert, at ingen deler er skadet og at maskinen er korrekt installert samt andre aspekter som kan påvirke driften. Vern og øvrige tilbehør som er skadet skal repareres skikkelig eller byttes ut.
21. Forlat aldri maskinen i gang uten tilsyn. Koble ut strømmen. Forlat ikke maskinen før den er stoppet helt.

## EKSTRA SIKKERHETSANVISNING-ER FOR SØYLEBORE-MASKINER

### Fareskilt

**FARE:** Dette innebærer at unngåelse av å følge anvisningen kan føre til alvorlige personskader eller død.

**ADVARSEL:** Dette innebærer at unngåelse av å følge anvisningene kan føre til alvorlige personskader eller død.

**OBS:** Dette innebærer at unngåelse av å følge anvisningene kan føre til alvorlige personskader.

**ADVARSEL:** For din egen sikkerhet, unngå å forsøke og bruke boremaskinen før den er ferdigmontert og installert etter anvisningene samt før du har lest og forstått følgende:

1. Generelle sikkerhetsanvisninger for verktøymaskiner
2. Lær deg å kjenne din maskin
3. Grunnleggende drift
4. Justeringer
5. Vedlikehold
6. Maskinstabilitet. Om søyleboremaskinen viser den

minste tendens til å velte eller bevege seg under bruk, skal den festes i benken eller i gulvet. Hvis arbeidsstykket er for stort til å holdes med en hånd, skal ekstra støtte brukes.

7. Lokaler. Bruk boremaskinen i et godt opplyst område og på en rent og jevnt underlag for å unngå at du sklir eller faller. Plasser maskinen slik at brukeren eller en annen person ikke kommer i veien for eventuelle kast.

8. Kast. Med kast menes at arbeidsstykket setter seg fast i det roterende verktøyet og slynges ut med meget høy hastighet i rotasjonsretningen. Dette kan forårsake alvorlige skader. Faren for kast reduseres hvis du: Spenner fast arbeidsstykket i bordet når det er mulig. Bruk kun anbefalte tilbehør og følg anvisningene som følger med disse.

9. Vern for øyne, hender, ansikt, ører og kropp.

**ADVARSEL:** Unngå å sette seg fast i spindelen ved å:

1. IKKE bruke:

- hanskjer
- slips
- løst hengende klær
- smykker

2. Sette opp langt hår

a. Om noen del av søyleboremaskinen (f.eks. strømbryteren eller annen manøverdel, sikkerhetsanordning eller strømkabel) ikke fungerer, mangler, er skadet eller gått i stykker, steng av maskinen og koble den ut til den feilaktige deler er reparert eller byttet ut.

b. Hold fingrene borte fra steder der de kan komme i kontakt med boret eller øvrige skjæreverktøy hvis du sklir eller hvis arbeidsstykket flytter seg.

c. For å unngå skader forårsaket av deler som kastes fra fjæren, følg nøyne anvisningene i avsnittet som handler om justering av pinolens fjærspenning.

d. For å unngå at arbeidsstykket slites ut av hånden og svinger rundt, ødelegger verktøyet eller slynges ut, pass på å sette en støtte under arbeidsstykket slik at det ikke beveger seg eller setter seg fast i verktøyet:

- Plassere alltid boreplate (under arbeidsstykket) slik at det ligger an mot søylens venstre side.
- Plassere, hvis mulig, arbeidsstykket slik at det ligger an mot søylens venstre side. Hvis stykket er for kort eller om bordet heller, skal arbeidsstykket spennes fast i bordet. Bruk bordets spor og festekanter.
- Eventuell skrustikke skal alltid festes i bordet.
- Frihåndsarbeid ikke (med frihåndsarbeid baseres på at man holder arbeidsstykket i hånden snarere enn å støtte det på bordet). Dette gjelder ikke ved polering.
- Lås fast dekselet og bordstøtten til søylen og bordet til bordstøtten før boret settes i drift.
- Berøre aldri dekselet eller bordet når maskinen er i

gang.

- Slå på og av strømbryteren før du begynner å arbeide med maskinen, for å se at boret eller andre skjæreverktøy ikke krenger eller forårsaker vibrasjoner.
- Spenn fast eller støtt arbeidsstykker som går utenfor bordet på en slik måte at det er fare for å ramle eller tippe hvis man ikke holder i det.
- Ved enkelte arbeider kan ulike festeanordninger trenges for å holde og styre arbeidsstykket.
- Arbeid med den spindelhastighet som anbefales for det spesifikke arbeide og materialet. Hastighetsanbefalinger står på innsiden av reimdekselet. Når det gjelder tilbehør, se anvisningene som følger med disse.
- e. Klatre ikke på boremaskinens bord. Den kan gå i stykker eller tippe hele boremaskinen på deg.
- f. Steng av motorstrømbryteren og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen.
- g. For å unngå skader pga. arbeider som slynges ut eller er i kontakt med verktøyet, får INGEN opplegging eller montering fjernes på bordet mens verktøyet roterer.

10. Bruk kun tilbehør beregnet for denne boremaskinen for å unngå alvorlige skader pga. deler som slynges ut, ødelagte deler eller arbeidsstykker.

a. Ved boring av hull med stor diameter:

Spenn fast arbeidsstykket skikkelig til bordet, etter som borskjæret ellers kan gripe tak i deg, og rotere der i høy hastighet. Bruk kun kjernebor av hullsagtypen i ett stykke. Bruk ikke pinnesager, hullsag, eller flerspindlede kjernebor, da disse kan gå i stykker eller bli ubalanserte. Hold hastigheten under 1500 o/min.

- b. Trommelsliper får aldri brukes på denne boremaskinen i hastigheter over 1800 o/min.
- c. Bruk ikke bor som er lengre enn 175 mm eller stikker ut lenger enn 150 mm under borechucken. Disse kan plutselig bøyes eller gå av.
- d. Bruk ikke stålborste, overfres, profilfres, pinnesager eller roterende planfreser i denne boremaskinen.

11. Vær oppmerksom på advarslene og følg anvisningene som sitter på søylens, på borehodets høyre side.

12. Denne søyleboremaskinen har 12-hastigheter. Se reimdekselets innside for kilereimens plassering på reimskivene.

13. Tenk på sikkerheten. Bruk sunn fornuft og vær oppmerksom under hele tiden når maskinen er i gang.

**ADVARSEL: La ikke rutinen som oppstår ved flittig bruk innby deg til falsk sikkerhet. Husk at en alvorlig ulykke kan skje i løpet av en brøkdel av et**

**sekund.**

Arbeidsoperasjoner med verktøy av dårlig kvalitet kan resultere i at fremmede objekter slynges ut og kan treffe øyne, noe som kan føre til alvorlige skader. Sett alltid på deg vernebriller før du begynner å arbeide med maskinen. Disse kan du kjøpe hos forhandlere.

## MOTORSPESIFIKASJONER OG ELEKTRISKE KRAV

### Motorpesifikasjoner

Spesifikasjonene står på motorens merkeplate.


**ADVARSEL:** For å unngå skader pga. ufrivillig start, bruk ikke vifte- eller vaskemaskinmotorer eller motorer med overspenningsvern med automatisk restiling.

### Nettkobling

Maskinen må jordes for å beskytte operatøren fra støt. Koble kabelen til et jordet uttak utstyrt med relé med av og på, eller effektbryter. Alle uttak er ikke korrekt jordet (se bildet). Hvis du er usikker på om ditt uttak er riktig jordet, bør du la en kyndig elektriker undersøke dette.

**ADVARSEL:** For å unngå støt skal stikkontaktens metallstift aldri berøres når stikkontakten settes i og tas ut av uttaket.

**ADVARSEL:** En ikke korrekt jordet maskin kan medføre livsfare eller føre til alvorlig støt. Dette gjelder sannsynlig hvis maskinen brukes i fuktige lokaler eller nær rørledninger av metall. Hvis du utsettes for støt, kan dette føre til at dine hender støter mot skjæreverktøyet. Hvis kabelen er utslitt eller skadet på noen måte, skal den umiddelbart byttes ut for å unngå støt eller brann.

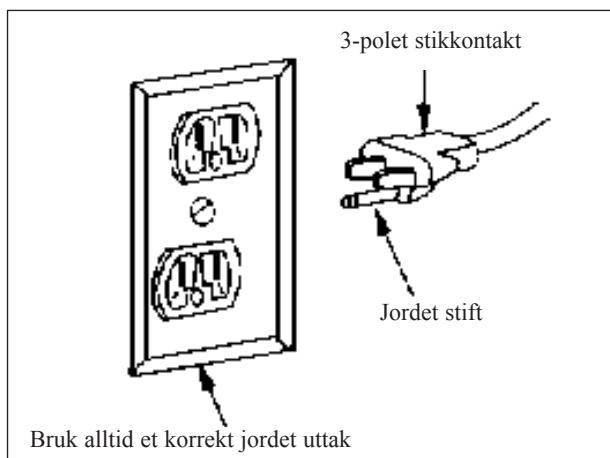


Denne maskinen er utstyrt med en 3-ledet kabel med jordet stikkontakt, som er godkjent av Underwriters Laboratories og Canadian Standards Association. Den jordete lederen har en grønn farge og er kobles til maskindekselet i den ene enden og til jordet stift i stikkontakten i den andre enden. Til denne stikkontakten kreves et jordet uttak med 3 poler (se bildet). Hvis ditt uttak er 2-polet får den jordete stiften ikke fjernes eller endres på noen måte. Bruk en (se bildet) og koble alltid den jordete stiften til jord. Vi anbefaler at du lar en kyndig elektriker bytte ut det 2-polede uttaket mot et 3-polert, jordet uttak. Adapteren på bildet, som brukes for å koble stikkontakter til 2-polet uttak, kan bestilles.

**ADVARSEL:** Den grønne stiften som stikker ut fra adapteren må alltid kobles til permanent jord som f.eks. en korrekt jordet uttaksboks.

**OBS:** Adapteret på bildet skal kun brukes hvis du allerede har et korrekt jordet 2-polet uttak. I Canada er det ikke tillatt (etter Canadian Electrical Code) å bruke adapter. Bruk av skjøteleddninger fører til et visst effekttap. For at tapet skal bli minimalt og motoren ikke skal bli overopphevet og brennes, bør tabellen nedenfor følges ved valg av kabelstørrelse (A.W.G. = American Wire Gauge). Bruk kun skjøteleddninger med 3 tråder som har 3-polet, jordete stikkontakter og 3-polede uttak som passer maskinenes stikkontakt.

Skjøtekabelens lengde	Kabelstørrelse (A.W.G)
0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

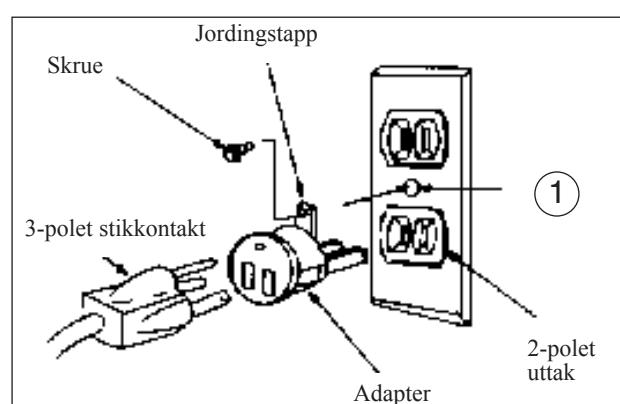

1. Kontroller at denne er koblet til jord

## FORBEREDELSE

Ved mottagelse av leveransen, pakke forsiktig opp alle deler og kontroller at ingenting mangler og at ikke transportskade forekommer.

**ADVARSEL:** For din egen sikkerhet, koble aldri stikkontakten til nettet før maskinen er ferdigmontert.



## VEDLIKEHOLD

**ADVARSEL:** For din egen sikkerhet, sett strømbryteren på "OFF" og dra ut stikkontakten fra uttaket før du utfører vedlikehold eller smører maskinen.

Sug ofte ut støvet som samles inne i motoren. Hvis man stryker møbelvoks på bordet og søylen holdes flatene rena lenger.

**ADVARSEL:** For å unngå elektrisk støt eller brann, bytt umiddelbart ut skadede eller utslitte kabler.

## SMØRING

Alle KULELAGRE er fabrikksmurt og behøver ingen ytterligere smøring.

Smør en gang i blant girmekanismen for heving av bordet, spindelsporene og tannstangen (pinolens tenner). Se "Lær deg å kjenne din maskin".

## BRUK AV LASERSYSTEMET

Sikkerhet. Advarsel! Ikke se rett inn i laserstrålene! Rett aldri laserstrålen mot noen personer eller mot noen persons øyne. Laserstrålen kan ikke brukes på reflekterende materialer. Sett kun på laserstrålen når den skal rettes mot et arbeidsmaterial.

### Bruk

1. Merk ut borepunktet på arbeidsmaterialet.
2. Sett i kontakten og start maskinen.
3. Slå på laseret og rett inn laserkrysset mot det avmerkete borepunktet.
4. Spenn fast boreemnet.
5. Bor.
6. Slå av laseret.

### Justering av laserstrålen

1. Løsne ringen på hver laser og juster begge til krysset rettes eksakt på borepunktet.
2. Skru fast ringene.

## FEILSØKING

**ADVARSEL:** For din egen sikkerhet, sett strømbryteren på "OFF" og trekk ut strømledningen fra uttaket før feilsøking.

FEIL	TROLIG ÅRSAK	UTBEDRING
Høyt lydvolum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kilereimen er feil spent.</li> <li>Spindelen er tørr.</li> <li>Spindelens reimskive er løs.</li> <li>Motorens reimskive er løs.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Justere reimspenningen. Se avsnittet som handler om spenning av kilereimen.</li> <li>Smør spindelen. Se "Smøring".</li> <li>Kontroller at reimskivenes spennmutter sitter fast.</li> <li>Trekk til stoppskruene i reimskivene.</li> </ol>
Boret brennes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Feil hastighet.</li> <li>Spon har satt seg fast i hullet.</li> <li>Boret er slovt.</li> <li>Matingen går for langsomt.</li> <li>Behøver skjærealolje.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Justere hastigheten. Se punkt borehastighet under "Lær deg å kjenne din maskin".</li> <li>Dra opp boret ofte og ta bort sponet.</li> <li>Slip boret.</li> <li>Mat fortære og la boret skjære.</li> <li>Smør boret med skjærealolje.</li> </ol>
Boret drar av gårde, hullet ikke rundt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Harde trefibrer eller ujevne skjærekanter og/eller skjærevinkler på boret.</li> <li>Boret er bøyd.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Slip boret.</li> <li>Bytt ut boret.</li> </ol>
Trebrikker på undersiden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ingen boreplate under arbeidsstykket.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bruk boreplate.</li> </ol>
Arbeidsstykket slites ut av hendene.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ikke tilstrekkelig støtte for/fastspennning av arbeidsstykket.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Støtte arbeidsstykket eller spenn det fast.</li> </ol>
Bor setter seg fast i arbeidsstykket.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Arbeidsstykket griper tak i boret eller for høyt matetrykk.</li> <li>Kilereimen er feil spent.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Støtte arbeidsstykket eller spenn det fast.</li> <li>Justere reimspenningen. Se avsnittet som handler om spenning av kilereimen.</li> </ol>
Boret slites ut fort eller wobbler.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Boret er bøyd.</li> <li>Spindellagrene er utslitte.</li> <li>Boret sitter feil i chucken.</li> <li>Chuck'en er feilmontert.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bruk et rett bor.</li> <li>Bytt ut lagrene.</li> <li>Sett fast boret skikkelig.</li> <li>Monter chuck'en riktig (se montering av chuck'en).</li> </ol>
Pinolen går opp for langsomt eller for raskt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fjæren feil spent.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Justere fjærspenningen.</li> </ol>
Chuck'en setter seg ikke fast i spindelen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Skitt, fett eller olje på chuckens innside eller spindelens flate.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rengjør chuckens innside og spindelen med tørr klut eller med avfettingsmiddel.</li> </ol>



---

## Hvordan bruker du hovedstrømbryteren og nødstoppbryteren riktig?

Ved normal drift settes maskinen i gang når du trykker på den grønne knappen på hovedstrømbryteren. Når du trykker på den røde knappen, stopper maskinen. Du kan også stoppe maskinen ved å stenge vernet til hovedstrømbryteren.

Hvis det oppstår en nødssituasjon, trykker du på nødstoppbryteren under hovedstrømbryteren, og maskinen stopper. Tilbakestill nødstoppbryteren ved å vri den medsols. Du kan nå bruke maskinen igjen.





# SUOMI

Käännös alkuperäisten ohjeiden

## SISÄLLYSLUETTELO

Tekniset tiedot.....	20
Työstökoneiden yleiset turvallisuusohjeet.....	21
Pylväsporakoneiden erityisturvallisuusohjeet.....	21
Moottorin tekniset tiedot ja koneen kytkeminen verkkovirtaan .....	22
Valmistelut.....	24

Kunnossapito.....	24
Voitelemisen.....	24
Laserjärjestelmän käyttö .....	24
Vianmääritys .....	25
Kytatkentäkaavio .....	83
Varaosat .....	84
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	92

## TEKNISET TIEDOT

<b>Code no. ....</b>	<b>23736</b>	<b>0102</b>	<b>0201</b>	<b>0300</b>	<b>0409</b>	<b>0508</b>
Race.....	16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF	
Malli.....	Penkki	Pylväs	Penkki	Pylväs	Pylväs	
Porauskapasitetti, teräs..... mm	16	16	19	19	25	
Karakartio .....	MK	2	2	2	3	
Karaliike..... mm	80	80	80	80	120	
Karanopeus .....st	12	12	12	12	12	
Karanopeus .....r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700	
Pylvään halkaisija .....	mm	70	70	70	70	92
Etäisyys karank.-pylväs .....	mm	165	165	178	178	254
Maks. etäisyys karankärki-pöytä .....	mm	410	780	430	780	680
Pöydän koko .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T-uran leveys..... mm		14	14	16.5	16.5	16
Maks. etäisyys karankärki-jalkalevy .....	mm	600	1 240	610	1 240	1 200
Työstetty jalkalevy .....	mm	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T-urien leveys..... mm		15	15	15	15	16
Moottorijännite .....	V	230 1 -vaihe	230 1 -vaihe	230 1 -vaihe	230 1 -vaihe	400 3 -vaihe
.....Hz		50	50	50	50	50
Moottoriteho .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Korkeus .....	mm	960	1 580	980	1 630	1 710
Paino .....	kg	53	60	62	70	138

## VUODEN TAKUU

Jos porakoneessa ilmenee materiaali- tai valmistusviosta johtuvia ongelmia vuoden kuluessa ostopäivästä, valmistaja korjaat viat veloituksetta.



## TYÖSTÖKONEIDEN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

1. Tutustu koneeseen. Lue huolellisesti käyttöopas ja koneeseen kiinnitetty kilvet, ja varmista, että ymmärrät niiden ohjeet. Perehdy koneen käyttötarkoitukseen ja rajoituksiin sekä juuri kyseisen koneen käytämiseen liittyviin vaaroihin.
2. Maadoita kone aina. Tämä kone on varustettu hyväksyttyllä kolmejohtimella virtakaapelilla, jossa on maadoitettu pistoke. Virtakaapeli on kytettävä aina maadoitettuun pistorasiaan. Kaapelin vihreää maadoitusjohdinta ei saa kytkeä verkkovirtaan.
3. Älä irrota suojarusteita. Suojarusteiden on oltava aina toimintakunnossa ja asennettu oikein.
4. Irrota avaimet. Tarkista aina ennen koneen käynnistämistä, että istukka-avain ja mahdolliset muut avaimet on irrotettu koneesta.
5. Pidä työskentelyalue puhtaana. Sotkuiset pinnat ja pöydät lisäävät onnettomuusvaaraa. Pidä lattiat puhuttaina. Esimeriksi vaha ja sahajauho saattavat tehdä lattian liukkaaksi.
6. Vältä koneen käytämistä vaarallisessa ympäristössä. Älä käytä konetta kosteissa tiloissa. Älä anna sen kastua sateessa. Työskentelytilassa on oltava hyvä valaistus. Huolehdi siitä, että käytössäsi on riittävästi tilaa turvallista työskentelyä varten.
7. Pidä lapset loitolla työstökoneista. Pidä kaikki asiat toimittomat henkilöt riittävän kaukana koneesta.
8. Suojaa työtila lapsilta. Estä lapsien pääsy käynnistämään konetta lukoilla, pääkytkimellä, irrottamalla avaimet tai säilyttämällä konetta lasten ulottumattomissa.
9. Älä käytä liikaa voimaa. Kone toimii parhaiten ja turvallisimmin sillä nopeudella, jota varten se on suunniteltu.
10. Käytä konetta oikein. Älä käytä konetta tai sen osia muuhun kuin niiden käyttötarkoitukseen mukaiseen työskentelyyn.
11. Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita, käsineitä, kaulaliinoja tai koruja (esimeriksi sormuksia tai rannekelloja), jotka voivat tarttua koneen liikkuihin osiin. Työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää kenkiä, joissa on PITÄVÄ pohja. Pitkät hiukset on suojaava työskentelyn ajaksi. Kääri paidan hihat ylös.

12. Käytä suojalaseja (kasvosuojusta). Käytä aina suojalaseja. Tavalliset silmälasit eivät korvaa suojalaseja. Käytä aina hengityssuojausta, jos työskentelyssä vapautuu pölyä, ja kuulosuojaamia, jos työskentely on pitkäkestoinen.

13. Kiinnitä työkappale huolellisesti. Jos mahdollista, kiinnitä työkappale puristimilla tai ruuvipuristimella. Nämä molemmat kätesi pysyvät vapaina.

14. Älä kumarru koneen yli. Seiso aina tukevasti niin, että säilytät hyvän tasapainon.

15. Pidä kone hyvässä kunnossa. Pidä työkalut puhuttaina ja terävinä. Nämä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin. Noudata voitelemista ja tarvikkeiden vaihtamista koskevia ohjeita.

16. Kytke koneen virransyöttö pois päältä. Katkaise aina virransyöttö aina ennen kuin aloitat koneen kunnossapitoimet tai tarvikkeiden vaihtamisen.

17. Estä koneen käynnistymisen vahingossa. Tarkista ennen pistotulpan kyttemistä pistorasian, että virtakytkin on OFF-asennossa (pois päältä).

18. Käytä vain suositeltuja tarvikkeita. Katso käytöoppaasta tietoja koneeseen sopivista tarvikkeista. Noudata valmistajan antamia suosituksia. Muiden kuin suositeltujen tarvikkeiden käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

19. Älä koskaan seisoo koneen tai sen jalustan päällä. Koneen kaatuminen tai sen terävien osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. Älä säilytä mitään koneen päällä tai muissa paikoissa, joihin ulottuminen edellyttää koneen tai jalustan päälle nousemista.

20. Tarkista, että koneen osat ovat ehjiä. Tarkista huolellisesti, että suojarusteet ja koneen muut osat ovat ehjiä. Vaihda vialliset osat ja tarkista koneen toiminta, ennen kuin alat jälleen käyttää konetta. Tarkista, että liikkuvat osat on säädetty ja asennettu oikein. Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja että kone on asennettu oikein. Muista tarkistaa myös muut koneen toimintaan liittyvät seikat. Vialliset suojarusteet ja muut varusteet on korjattava tai vaihdettava.

21. Älä koskaan jätä valvomatta käynnissä olevaa konetta. Katkaise aina virta, ennen kuin poistut koneen äärestä. Älä poistu, ennen kuin kone on pysähtynyt kokonaan.

## PYLVÄSPORAKONEIDEN ERITYISTURVALLISUUSOHJEET

### Varoituskilvet

**VAARA:** Tämä kilpi ilmaisee, että ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan vammautumisen vaaran tai hengenvaarantavan.

**VAROITUS:** Tämä kilpi ilmaisee, että ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan vammautumisen vaaran tai hengenvaarantavan.

**HUOMAUTUS:** Tämä kilpi ilmaisee, että ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vammautumisen.

**VAROITUS: Käytä oman turvallisuutesi vuoksi konetta vasta, kun se on asennettu valmiiksi ohjeiden mukaan ja olet lukenuut seuraavat ohjeet ja ymmärtänyt niiden sisällön:**

1. Työstökoneiden yleiset turvallisuusohjeet
2. Koneen osat
3. Peruskäyttö
4. Säädöt
5. Kunnossapito
6. Koneen vakaus. Jos pylväsporakonetta käytettäessä havaitaan pieniäkin oireita sen kaatumis- tai liikkumisvaarasta, kone on kiinnitettävä pöytään tai lattiaan. Jos työkappale on liian suuri pideltäväksi yhdellä kädellä, on käytettävä lisätukea.
7. Käyttöympäristö. Porakonetta on käytettävä hyvin valaistussa tilassa. Liukastumisen ja kompastumisen estämiseksi tilan lattian on oltava puhdas ja tasainen. Sijoita kone niin, ettei käyttäjä ole vaara-alueella työkappaleen juuttuessa terään ja alkaessa pyöriä.
8. Työkappaleen juuttuminen terään. Työkappale voi juuttua pyörivään terään ja heilahtaa suurella voimalla terän pyörimissuuntaan. Tämä voi aiheuttaa vakavan vammautumisvaaran. Työkappaleen juuttumisvaaraa voidaan pienentää seuraavilla tavoilla:  
Työkappale kiinnitetään pöytään aina, kun se on mahdollista.

Koneessa käytetään vain suositeltuja lisävarusteita ja noudatetaan niiden käyttöohjeita.

9. Silmien, käsien, kasvojen, korvien ja vartalon suojaaminen

**VAROITUS:** Voit ehkäistä akseliin tarttumisen vaaraa nou-dattamalla alla olevia ohjeita:

1. Älä käytä:
  - käsineitä,
  - kaulaliinaa,
  - löysiä vaatteita,
  - koruja.
2. Sido pitkät hiukset kiinni.
  - a. Jos pylväsporakoneen joku osa (esimerkiksi moottorin virtakytkin tai muu hallintalaite, turvalaite tai virtakaapeli) ei toimi, puuttuu tai on viallinen, pysäytä kone ja katkaise sen virransyöttö, kunnes viallinen osa on korjattu tai vaihdettu.
  - b. Varo asettamasta sormia kohtiin, joissa ne voivat osua poranterään tai muihin leikkaaviin osiin horjahtaessasi tai työkappaleen liikahtaessa.
  - c. Lue huolellisesti siirtorattaiston jousen jännittämistä koskeva kappale, jotta välittäisit jousen sinkoamien osien aiheuttaman vaaran.
  - d. Työkappale saattaa irrota käsistä ja pyörähtää terän mukana, jolloin se saattaa rikkoa työväliteitä tai sinkoutua voimalla. Aseta työkappaleen alle liikkumisen estävä tuki tai kiinnitä se työkaluun. Noudata seuraavia ohjeita:
    - Aseta aina porauslevy (työkappaleen alle) niin, että se on pylvään vasemmalla puolella.
    - Aseta aina, kun mahdollista, työkappale niin, että se on pylvään vasemmalla puolella. Jos työkappale on liian lyhyt tai jos pöytä kallistuu, työkappale on kiinnitettävä pöytään. Käytä kiinnityksessä apuna pöydänuria ja kiinnityskulmia.
    - Mahdollinen ruuvipuristin on aina kiinnitettävä pöytään.
    - Älä koskaan työskentele niin, että pidät työkappalella kädessä tukematta sitä pöytää vasten. Tämä ei kuitenkaan koske kiillotustöitä.
    - Lukitse porapää ja pöydän tuki pylväseen ja pöytään, ennen kuin aloitat työskentelemisen poralla.
    - Älä koskaan koske porapäähän tai poranterään koneen ollessa käynnissä.
    - Tarkista aina ennen työskentelyä, että poranterä tai muu leikkausvaruste on suorassa ja tasapainossa, kytkemällä virta päälle ja pois päältä.
    - Kiinnitä tai tue pöydän ulkopuolelle ulottuva työkappale niin, ettei se pääse putoamaan tai siirtymään, kun ote siitä irrotetaan.
    - Toisissa töissä työkappaleen pitämisessä ja ohjamisessa voidaan tarvita erilaisia kiinnitysjärjestelyjä.
    - Käytä työskentelyssä aina työtä ja materiaalia varten suositeltua kara-akselin pyörimisnopeutta. Nopeussuositukset on merkitty hihnakotelon sisäpuolelle. Noudata aina tarvikkeiden mukana toimitettuja ohjeita.
    - e. Älä kiipeä porakoneen pöydän päälle. Pöytä voi rikkoutua tai koko porakone voi kaatua päälessi.
    - f. Katkaise aina virta moottorin virtakytkimestä ja irrota virtakytkimen avain, ennen kuin poistut koneen läheisyydestä.
    - g. Vaaratilanteiden välittämiseksi pöydällä EI SAA tehdä mitään kiinnitys- tai asennustoimia, ennen kuin terän pyörimislaukeus on pysähtynyt.

10. Käytä ainoastaan tähän porakoneeseen tarkoitettuja tarvikkeita, jotta välittäisit viallisten osien tai työkappaleen sinkoutumisen aiheuttamat vakavat vaaratilanteet.

a. Suurten reikien poraaminen:

- Kiinnitä työkappale huolellisesti pöytään, sillä muuten leikkuuterä voi juuttua siihen ja alkaa pyörittää sitä suurella nopeudella. Käytä ainoastaan reikäsahtayppisiä onttoporanteriä. Älä käytä varsijyrsimiä tai reikäsaha- tai monikarateriä, sillä ne voivat rikkoutua tai joutua epätasapainoon. Pidä terän pyörimisnopeus pienempänä kuin 1 500 kierrostaa minuutissa.
- b. Rumpuhiomateriä käytettäessä nopeus saa olla enintään 1 800 kierrosta minuutissa.
  - c. Älä koskaan käytä poranteriä, joiden pituus on yli

175 mm tai jotka ulottuvat istukan alapuolelle yli 150 mm. Nämä terät voivat yhtäkkiä taipua tai katketa.

d. Älä koskaan käytä tässä porakoneessa teräsharj-oja, yläjyrsimiä, muotojyrsimiä, varsijyrsimiä tai tasojyrsimiä.

11. Noudata porapään oikeaan sivuun merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

12. Tässä pylväsporakoneessa on 12 nopeusvaihtoehtoa. Hihnakotelon sisäpuolella on ohjeet kiilahihnan asettamisesta hihnapyöriin.

13. Huolehdi aina turvallisuudesta. Käytä tervettä järkeä ja ole tarkkaavainen koneen ollessa käytössä.

**VAROITUS:** Älä anna toistuvien työtehtävien antaa luoda virheellistä turvallisuudentunnetta. Muista, että vakava onnettomuus voi tapahtua sekunnin murtoosassa.

Huonolaatuisten työkalujen käyttäminen voi johtaa vieraan esineen sinkoutumiseen silmään, mikä voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Suojaa aina silmäsi, ennen kuin alat käyttää konetta. Suojalaseja on saatava rautakaupoista.

## MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT JA KONEEN KYTKEMINEN VERKKOVIRTAAN

### Moottorin tekniset tiedot

Tärkeimmät tekniset tiedot on merkity moottorin arvokilpeen.

**VAROITUS:** Vahinkokäynnistymisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi porakoneessa ei saa käyttää puhallin- tai pesukonemoottoreita tai moottoreita, joissa on automaattisella palautuksella varustettu ylijännitesuoja.


### Koneen kytkeminen verkkovirtaan

Kone on maadoitettava sähköiskuvaaran välttämiseksi. Kytke virtakaapeli maadoitettuun pistorasiaan, jossa on viivästysrele tai katkaisija. Kaikki pistorasiat eivät ole maadoitettu oikein (katso kuva). Jos et tiedä, onko pistorasia maadoitettu oikein, ota yhteyttä sähköasentajaan.

**VAROITUS:** Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistekkeen metallinastoihin ei saa koskea, kun pistoke kytketään tai irrotetaan.

**VAROITUS:** Väärin maadoitetun koneen käyttäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarantai sähköiskun vaaran. Vaara on suuri varsinkin silloin, kun konetta käytetään kosteassa tilassa tai lähellä metalliputkistoja. Sähköiskun seurauksena kädet

voivat osua leikkuuterään. Kulunut tai vahingottunut virtakaapeli on välittömästi vaihdettava sähköisku- tai palovaaran välttämiseksi.

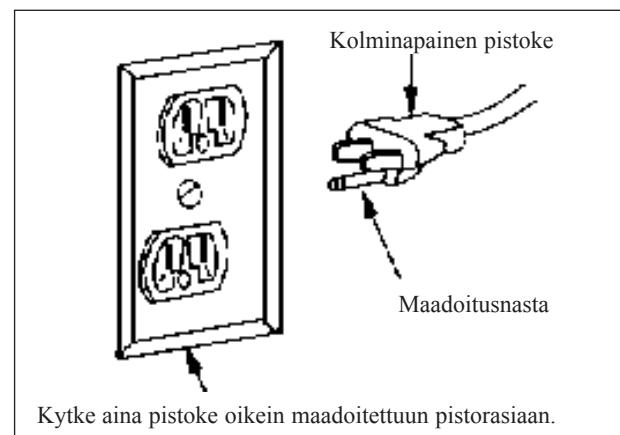


Tämä kone on varustettu kolmijohtimisella virtakaapelilla ja maadoitetulla pistokkeella, joka täyttää Underwriters Laboratories- ja Canadian Standards Association -vaatimukset. Maadoitus-johtimessa on vihreä kuori. Sen toinen pää on kytetty koneen koteloon ja toinen pää pistokkeen maadoitusnastaan. Pistoke on kytettävä kolminapaiseen maadoitettuun pistorasiaan (katso kuva). Jos pistorasia on kaksinapainen, maadoitusnastaa ei saa irrotaa tai muuttaa. Tässä tapauksessa kytkemiseen on käytettävä sovitinta (katso kuva) ja maadoitusnasta on kytettävä maadoitukseen. Kaksina-painen pistorasia on suositeltavaa vaihtaa kolminapaiseen maadoitettuun pistorasiaan. Tämän työn saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kuvassa oleva sovitin kaksinapaista pistorasiaa varten voidaan tilata erikseen.

**VAROITUS:** Sovittimen vihreä nasta on aina maadoitettava esimerkiksi oikein maadoitetun liitäntärasian kautta.

**HUOMAUTUS:** Kuvassa olevaa sovitinta saa käyttää ainoastaan silloin, kun käytössä on oikein maadoitettu kaksinapainen pistorasia. Sovinti ei saa käyttää Kanadassa (Canadian Electrical Code -määräysten mukaisesti). Jatkojohdon käyttäminen aiheuttaa teholäviötä. Jotta jatkojohdon aiheuttama teholäviö olisi mahdollisimman pieni ja moottorin ylikuumeneminen ja palaminen välttäisiin, jatkojohdon valinnassa on noudatettava alla olevan taulukon mitoitusohjeita. Käytä jatkojohtona ainoastaan kolmijohtimisia kaapeleita, joissa on kolminapaiset maadoitetut pistokkeet ja koneen pistokkeeseen sopivat kolminapaiset pistorasiat.

Jatkojohdon pituus	Koko
0 - 8 m	1,29/1,47...1,52
8 - 15 m	1,63/1,80...1,96
15 - 30 m	2,05/2,29...2,31

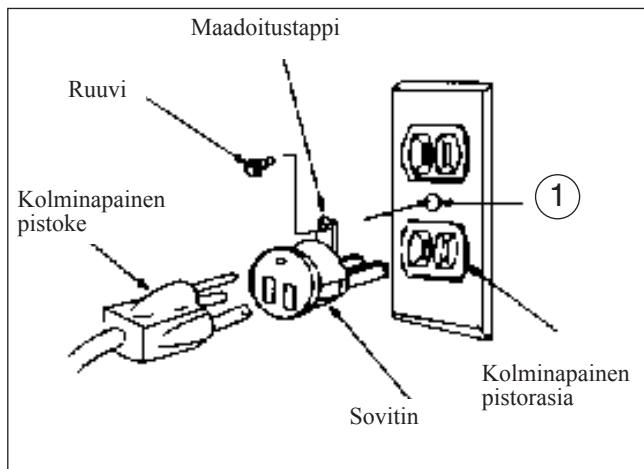

1. Varmista, että tämä on maadoitettu.

## VALMISTELUT

Pura varovasti kaikki osat pakkauksesta. Tarkista, että pakaus sisältää kaikki osat ja että osissa ei ole kuljetusvaurioita.

**VAROITUS:** Älä turvallisuussysteemistä koskaan kytke pistoketta verkkovirtaan, ennen kuin kone on asennettu käyttöön.

## KUNNOSSAPITO

**VAROITUS:** Aseta oman turvallisuutesi vuoksi virta-kytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen koneen kunnossapitotoimien tai voitelemisen aloittamista.

Imuroi säännöllisesti moottoriin kerääntyvä pöly pois. Pöydän ja pylvään pinnat pysyvät kauemmin puhtaina, jos ne käsittellään huonekaluvahalla.

**VAROITUS:** Sähköisku- ja palovaaran välttämiseksi vahingoittuneet ja kuluneet kaapelit on vaihdettava välittömästi.

## VOITELEMINEN

Kaikki KUULALAAKERIT on kestovoideltu. Niitä ei tarvitse voidella. Voitele silloin tällöin pöydän korkeudensäätömekanismi, kara-akselin ura ja hammasranko (siirtorattaiston hammaspyörät). Lisätietoja on kohdassa Koneen osat.

## LASERJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ

**Turvallisuus.** Varoitus Älä katso suoraan lasersäteisiin. Älä koskaan suuntaa lasersädetä ihmistä tai hänen silmiään kohti. Lasersäteitä ei voi käyttää heijastavissa materiaaleissa. Käynnistä lasersäde vasta, kun olet suuntaamassa sitä työkappaletta kohti.

### Käyttö

1. Merkitse porauspiste työkappaleeseen.
2. Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä kone.
3. Käynnistä laser ja suuntaa laserristi merkityyn porauskohtaan.
4. Kiinnitä pora-aihio.
5. Poraa.
6. Sulje laser.

### Lasersäteen säättäminen

1. Avaa kunkin laserin rengas ja säädä niitä kunnes risti osuu suoraan porauskohtaan.
2. Kierrä renkaat kiinni.

## VIANMÄÄRITYS

**VAROITUS:** Aseta oman turvallisuutesi vuoksi virtakytkin OFF-asentoon ja irrota virtakaapeli pistorasiasta, ennen kuin alat selvittää vikaa.

VIKA	TODENNÄKÖINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kova ääni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiilahihnan kireys on väärä.</li> <li>2. Kara-akseli on kuiva.</li> <li>3. Kara-akselin hihnapyörä on löysällä.</li> <li>4. Moottorin hihnapyörä on löysällä.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Säädä hihnan kireys. Katso kappaletta, jossa käsitellään kiilahihnan kiristämistä.</li> <li>2. Voitele kara-akseli. Katso kohta Voiteleminen.</li> <li>3. Tarkista, että hihnapyörien kiinnitysmutteri on tiukalla.</li> <li>4. Tiukkaa hihnapyörien lukitusruuvit.</li> </ol>
Poranterä ylikuumnee.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Väärä nopeus.</li> <li>2. Reikään on tarttunut lastuja.</li> <li>3. Poranterä on tylsä.</li> <li>4. Poranterää syötetään liian hitaasti.</li> <li>5. Tarvitaan jäähdytysöljyä.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Säädä nopeutta. Katso Koneen kuvaus -kappaleen kohta Porausnopeus.</li> <li>2. Nosta poranterää säännöllisesti ja poista lastut.</li> <li>3. Teroita poranterä.</li> <li>4. Syötä nopeammin ja anna poranterän leikata.</li> <li>5. Voitele poranterä jäähdytysöljyllä.</li> </ol>
Poranterä vetää sivuun, reikä ei ole pyöreä.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työkappale kovaa puulajia tai poranterässä epätasaiset leikkauspinnat ja/tai teräkulmat.</li> <li>2. Poranterä on väännyntynyt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teroita poranterä.</li> <li>2. Vaihda poranterä.</li> </ol>
Työkappaleen alapinnasta lohkeaa tikkua.	1. Työkappaleen alla ei ole porauslevyä.	1. Käytä porauslevyä.
Työkappale ei pysy paikallaan.	1. Työkappaletta ei ole tuettu/kiinnitetty kunnolla.	1. Tue työkappale tai kiinnitä se huolellisesti.
Poraterä tarttuu työkappaleeseen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työkappale tarttuu poranterään tai syöttöpaine on liian suuri.</li> <li>2. Kiilahihnan kireys on väärä.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tue työkappale tai kiinnitä se huolellisesti.</li> <li>2. Säädä hihnan kireys. Katso kappaletta, jossa käsitellään kiilahihnan kiristämistä.</li> </ol>
Poranterä kuluu nopeasti tai tärisee.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poranterä on väännyntynyt.</li> <li>2. Kara-akselin laakerit ovat kuluneet loppuun.</li> <li>3. Poranterä on kiinnitetty väärin istukkaan.</li> <li>4. Istukka on asennettu väärin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Käytä suoraa poranterää.</li> <li>2. Vaihda laakerit.</li> <li>3. Kiinnitä poranterä huolellisesti.</li> <li>4. Asenna istukka oikein (katso istukan asennusohjeet).</li> </ol>
Siirtorattaisto liikkuu liian hitaasti tai nopeasti.	1. Jousen jännitys on väärä.	1. Säädä jousen jännitys.
Istukka ei kiinnity kara-akseliin.	1. Istukan sisä- tai ulkopinnassa on likaa, rasvaa tai öljyä.	1. Puhdista istukan sisäpuoli ja kara-akseli kuivalla liinalla tai rasvanpoistoaineella.



---

## Pääkytkimen ja hätipysäytyskytkimen oikea käyttö.

Normaalikäytössä kone käynnistyy painamalla pääkytkimen vihreää painiketta. Kone pysähtyy painamalla punaista painiketta. Kone pysähtyy myös, kun pääkytkimen kansi suljetaan.

Paina hätilanteessa pääkytkimen alapuolella olevaa hätipysäytyskytkintä, jolloin kone pysähtyy. Kiertämällä hätipysäytyskytkintä myötäpäivään se nollautuu. Sitten voit taas käyttää konetta.





## DANSK

Oversættelse af den originale brugsanvisning

### INDHOLDSFORTEGNELSE

Specifikationer .....	28	Vedligeholdelse.....	32
Generelle sikkerhedsanvisninger for værktøjsmaskine .....	29	Smøring .....	32
Ekstra sikkerhedsanvisninger for støtteboremaskine .....	29	Anvendelse af Lasersystemet .....	32
Motorspecifikationer og elektrisk krav.....	31	Fejlsøgning.....	33
Forberedelser.....	32	Koblingsskema.....	83
		Reservedele .....	84
		EG certifikat om overenstemmelse.....	92

### SPECIFIKATIONER

Code no. ....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....		16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF
Model .....		Bænk	Støtte	Bænk	Støtte	Støtte
Borekapacitet i stål ..... mm		16	16	19	19	25
Spindelkonus..... MK		2	2	2	2	3
Spindelbevægelse..... mm		80	80	80	80	120
Spindelhastighed.....st		12	12	12	12	12
Spindelhastighed.....r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700	
Støttens diameter..... mm		70	70	70	70	92
Afstand spindelcentrum-støtte .. mm		165	165	178	178	254
Max. afstand spindelspids-bord .. mm		410	780	430	780	680
Bordsstørrelse .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T-spors bredde..... mm		14	14	16.5	16.5	16
Max. afstand spindelspids-grundplade .. mm		600	1 240	610	1 240	1 200
Bearbejdet grundplade .....	mm	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T-spors bredde..... mm		15	15	15	15	16
Motorspænding .....	V	230 1 -fase	230 1 -fase	230 1 -fase	230 1 -fase	400 3 -fase
.....Hz		50	50	50	50	50
Motoreffekt .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Højde..... mm		960	1 580	980	1 630	1 710
Vægt..... kg		53	60	62	70	138

## ET ÅRS FULD GARANTI PÅ BORE-MASKINE

Hvis skader på grund af materiale- eller fabrikantsfejl opstår på boremaskinen indenfor et år fra indkøbsdato, udfører vi reparation uden ekstra udgift.



## GENERELLE SIKKERHEDSREGLER FOR VÆRKTØJSMASKINE

1. Lær at kende din maskine. Læs og vær opmærksom på at du forstår denne brugsanvisning og skiltene på maskinen. Lær maskinens anvendelsesområde, dens begrænsninger og eventuelle risici.
2. Jord altid maskinen. Denne maskine er udstyret med et godkendt 3-ledte (dzisla garn) kabel med 3 pol, jordet stikprop for tilslutning til jordet udtag. Den grønne jordningsledning i kablet må ikke tilsluttes til elnettet.
3. Hold beskyttelse på plads. Beskyttelse skal være funktionsdygtig og korrekt monteret.
4. Fjern nøglerne. Gør det til en vane at du altid kontrollerer om patronnøglen o.s.v. er fjernet inden maskinen tages i brug.
5. Hold arbejdsmiljøet rent. Rod på overfalder og bænke fører til ulykker. Hold gulvet rent. Gulvet kan blive glat på grund af voks og savspån.
6. Undgå farlige miljøer. Anvend ikke maskinen i fugtige lokaler. Udsæt den ikke for regn. Anvend passende belysning. Sørg for at have god plads for at udføre arbejde.
7. Hold børn på afstand. Alle ubehørige personer skal holdes på behørig afstand fra maskinen.
8. Gør værkstedet børnesikkert. Ved at anvende hængelås, hovedstrømafbryder, fjerne nøgler eller opbevare maskinen i et sted, hvor dit barn ikke har adgang.
9. Forcer ikke maskinen. Et bedre arbejdsresultat og sikkerhed opnås ved at anvende maskinen for beregnet takt og fart.
10. Anvend maskinen på den rigtige måde. Anvend ikke maskinen eller tilhørende dele for arbejdet, den ikke er beregnet for.
11. Vær passende klædt. Anvend ikke løsthængende klæder, handsker, slips/halstørklæder eller smykker (ringe, armbåndsure osv.), når du anvender maskinen, da de kan sidde fast i de bevægelige dele. Glidefrie sko rekommenderes. Anvend passende hårbånd for at holde langt hår tilbage fra maskinens bevægelige dele. Rul lange arme op.
12. Anvend beskyttelsesbriller (hovedbeskyttelse). Anvend altid beskyttelsesbriller. Almindelige

briller beskytter ikke da glasset kun er støddæmpende. Anvend også beskyttelsesmaske hvis arbejdet er støvet og høreværn (øreproppe eller høre hovedtelefon) under lange arbejdstimer.

13. Spænd emnet fast. Anvend, hvis det er muligt, tvinger eller skruetvinger for at holde emnet fast. På den måde er begge hænder frie.
14. Læn ikke dig over maskinen. Stå altid fast og hold balancen.
15. Hold maskinen i god stand. Hold værktøj rent og skarpt for bedre og sikre arbejdsdygtighed. Følg brugsanvisningen for smøring og skift af tilbehør.
16. Kobl maskinen fra. Inden service og ved skift af tilbehør.
17. Undgå utilsigted start. Sørg for at strømafbryderen står på "OFF" (AF) inden du sætter stikket ind i stikkontakten.
18. Anvend rekommenderede tilbehør. Se brugsanvisningen for oplysninger på passende tilbehør. Følg brugsanvisningen som medfølger tilbehør. Anvendelse af fejlagtige tilbehør kan medfører risici.
19. Stå aldrig på maskinen eller dens stativ. Alvorlige skader kan opstå hvis maskine vælter eller man utilsigted kommer i kontakt med skære værktøj. Opbevar ikke materialer på maskinen eller på en sådan måde at man skal stille sig på maskinen eller stativet for at nå materialet.
20. Kontroller skadedyne dele. Kontroller at skadet beskyttelse eller øvrige dele, som er skadet, er skiftet ud og fungerer inden maskinen tages i brug. Vær opmærksom på at bevægelige dele er korrekt indstillet og monteret at ingen dele er skadedyne og at maskinen er korrekt installeret samt andre aspekter, som kan påvirke driften.
21. Lad aldrig maskinen, som er i gang, uden tilsyn.

## EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER FOR STØTTEBORE-MASKINE

### Advarselsskilte

**FARE:** Dette indebærer at forsømmelighed at følge anvisningen kan lede til alvorlige personskader eller død.

**ADVARSEL:** Dette indebærer at forsømmelighed at følge anvisningen kan lede til alvorlige personskader eller død.

**OBS!** Dette indebærer at forsømmelighed at følge anvisningen kan lede til alvorlige personskader.

**ADVARSEL:** For din egen sikkerheds skyld undgår at forsøge anvende boremaskinen inden den er færdigmonteret og installeret i overensstemmelse med anvisninger samt inden du har læst og forstået følgende:

1. Generelle sikkerhedsanvisninger for værktøjsmaskiner
2. Lær at kende din maskine
3. Grundlæggende drift
4. Justeringer
5. Vedligeholdelse

6. Maskinstabilitet. Hvis støtteboremaskine viser det mindste tegn at vælte eller bevæge sig skal den fæstnes til bænken eller gulvet. Hvis emnet er for stort for at holde det med hånd skal ekstra støtte anvendes.

7. Arbejdsplass. Anvend boremaskinen i et veloplyst område og på et rent og jævnt underlag for at undgå glidning eller fald. Placer maskinen så at bruger eller en anden person ikke er i vejen for eventuelle kast.  
8. Kast. Med udtrykket kast menes at emnet kommer til at sidde fast i det roterende værktøj og slynges med meget høj hastighed i rotationsretningen. Dette kan forårsage alvorlige skader. Risiko for kast mindskes hvis du:

Spænder emnet fast ved bordet så meget som muligt. Anvender kun rekommenderede tilbehør og følger anvisningen som medfølger værktøj.

9. Beskyttelse for øjne, hænder, ansigt, ører og krop  
**ADVARSEL: Undgå at komme i kontakt med spindlen ved at:**

1. Ikke anvende:

- Handsker
- Slips
- Løsthængende klæder
- Smykker

2. Sæt langt hår op

a. Hvis nogen dele af støtteboremaskinen (for eksempel, motorstrømfbryderen eller andet manøvre sikkerhedsanordning eller strømkabel) ikke fungerer, savnes, er skadet eller slidt stands maskinen og tag stikket ud af stikkontakten inden den fejlagtige del er repareret eller skiftet ud.

b. Hold fingre væk fra den position, hvor de kan komme i kontakt med boret eller øvrige skære-værktøj hvis du kommer til at glide eller emnet flytter sig.

c. For at undgå skader som opstår at dele kastes fra fjederen, følg brugsanvisningen nøjagtigt i afsnittet, som handler om justering af aksel fjederspænding.

d. For at undgå at emnet slides ud af hænderne og svinger rundt, ødelægger værktøj eller slynges i vejen, sorg for at sætte en støtte under emnet så det ikke bevæger sig eller fæstner i værktøj:

- Placer altid boreplade (under emnet) så den ligger an mod støttens venstre side.
- Placer, hvis muligt, emnet så det ligger an mod støttens venstre side. Hvis stykket er for kort eller hvis bordet læner, skal emnet spændes fast ved bordet. Anvend bordets spor og støttekanter.
- Eventuel skruetvinge skal altid fæstnes ved bordet.
- Hold ikke emnet i hånden eller ”frie hænderarbej-

de”( med ”frie hænderarbejde” forstås at man holder emnet i hånden i stedet for at støtte det på bordet). Dette gælder ikke ved polering.

- Lås hovedet og bordstøtte fast til støtten og bordet til bordstøtte inden boret tages i brug.
- Rør aldrig ved hovedet eller bordet når maskinen er sat i gang.
- Tænd eller sluk for strømfbryderen inden du påbegynder arbejde med maskinen for at kontrollere at boret eller andre skære værktøj ikke krænger eller forårsager vibrationer.
- Spænd emnet fast eller støt emnet, som går udenfor bordet på en sådan måde for at formindske risiko for at ramle eller vælte hvis man ikke holder i det.
- Ved dette arbejde kan forskellige fastanordninger behøves for at holde og styre emnet.
- Arbejde med den spindelhastighed som rekommenderes for det specifikke arbejde og materiale. Hastighedsrekommendationer står på inderste side af remkappen. Hvad gælder tilbehør, se anvisningerne som medfølger værktøj.
- e. Kravt ikke op på boremaskinens bord. Det kan ødelægge eller få væltet hele boremaskinen på dig.
- f. Stands motorstrømfbryderen og tag nøglen ud inden du går fra maskinen.
- g. For at undgå person- eller materialeskader på grund af emnet, som slynges i vejen eller kontakt med værktøj må INGEN oplægning eller montering udføres på bordet mens værktøj roterer.

10. Anvend kun tilbehør beregnet for denne boremaskine for at undgå alvorlige skader på grund af udslyngende, slidte dele eller emnet.

a. Ved boring af hul med stor diameter:

Spænd emnet ordentlig fast ved bordet, ellers kan boreskæren gribes fat i det og rotere det i høj hastighed. Anvend kun kernebor af hul savetype i et stykke.

Anvend ikke pindfræser, hul save- eller flere spindel kernebor da de kan gå i stykker eller blive ubalancerede. Hold hastigheden under 1500 omdr./min.

b. Rulle sliber må aldrig anvendes på denne boremaskine i hastigheden over 1800 omdr./min.

c. Anvend ikke bor, som er længere end 175 mm eller stikker sig ud længere end 150 mm under borepatronen. De kan pludseligt bøjes eller gå af.

d. Anvend ikke stålborste, overfræser, profilfræser eller roterende planfræser i denne boremaskine.

11. Observer advarsler og følg brugsanvisninger, som findes på panelet på borehovedets højre side.

12. Denne støtteboremaskine har 12-hastighed. Se remkappens inderside for kileremmens placering på remskiverne.

13. Tænk på sikkerheden. Anvend sund fornuft og vær opmærksom på hele tiden maskinen er i gang.

**ADVARSEL:** Lad ikke rutinen, som opstår ved flittig anvendelsen, mislede dig i falsk sikkerhed. Husk, at en alvorlig ulykke kan ske på en brøkdel af et sekund.

Arbejde med værktøj af dårlig kvalitet kan resultere i at fremmede objekter slynges ud og rammer øjnene, som kan lede til alvorlige skader. Anvend altid beskyttelsesbriller inden du begynder arbejde med maskinen. Beskyttelsesbriller kan købes i udstyr/tilbehør forretning.

# MOTORSPECIFIKATION OG ELEKTRISK KRAV

### **Motorspecifikationer**

Specifikationer står på motorens mærkeplade.


**ADVARSEL:** For at undgå skader på grund af util-siget start, anvend ikke ventilator- eller vaskema-skines motorer eller motorer med overspændings-beskyttelse med automatisk genstil-lings funktion.

## Nettilslutning

Maskinen skal være jordforbundet for at beskytte operatøren mod elektrochok. Tilslut kablet til et jordet untag forsynet med relæ med forsinket stød eller modstød eller effektafbryder. Al untag er ikke korrekt jordforbundet (se billedet). Hvis du ikke er sikker på om dit untag er rigtigt jordforbundet skal du spørge en kvalificeret elektriker at undersøge det.

**ADVARSEL:** For at undgå elektrochok skal stikkets metalstift aldrig røres når stikket sættes ind eller tages ud af stikkontakten.

**ADVARSEL:** En ikke korrekt jordforbundet maskine kan medføre livsfare eller lede til alvorlig elektrochok. Dette gælder især hvis maskinen anvendes i fugtige lokaler eller tæt på rørledninger af metal. Hvis du udsættes for en elektrochok kan dette lede til at dine hænder støder på skære-værktøj. Hvis kablet er slidt eller skadet på en eller anden måde skal det skiftes ud med det samme for-

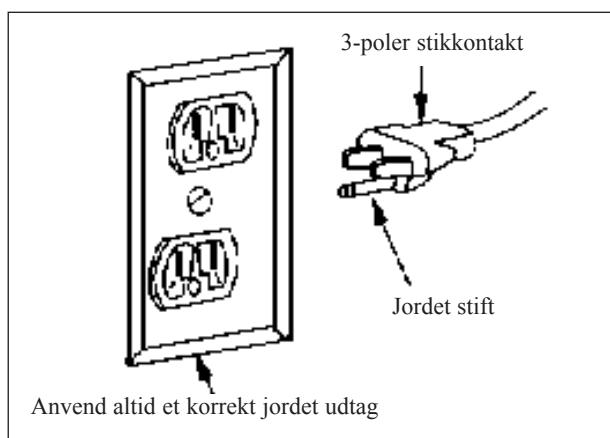


at undgå elektrochok eller brand.

Denne maskine er udstyret med en 3-ledte kabel med jordet stikkontakt, som er godkendt af Underwriters Laboratories og Canadian Standards Association. Den jordede tråd har en grøn kappe og er tilsluttet til maskinekappe i den ene ende og til det jordede stift i stikkontakten i den anden ende. Til denne stikkontakt kræves et jordet untag med 3 poler (se billedet). Hvis dit untag er 2 poler må det jordede stift ikke justeres eller ændres på igen måder. Anvend en adapter (se billede) og tilslut altid det jordede stift til kendt jording. Vi rekommanderer at lade en kvalificeret elektriker skifte det 2 poler untag ud mod et 3 poler, jordet untag. Adapteren, som kan se på billedet, anvendes for at tilslutte stikkontakter til 2 poler untag og kan bestilles.

**OBS!** Adapteren, som kan ses på billedet, skal kun anvendes hvis du allerede har et korrekt jordet 2 poler udtag. I Canada er det ikke tilladt (i overensstemmelse med Canadian Electrical Code) at anvende adapter. Anvendelse af forlængerledning leder til en vis effekt tab. For at formindske tabet og motoren ikke skal overhedes og brændes ud skal tabellen nedenfor følges ved valg af kabelstørrelse (A.W.G.= American Wire Gauge). Anvend kun forlængerledninger med 3 tråde som 3 poler, jordede stikkontakter og 3 poler udtag, som passer maskinens stikkontakt.

Forlængerledning længde	Kabelstørrelse (A.W.G)
0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

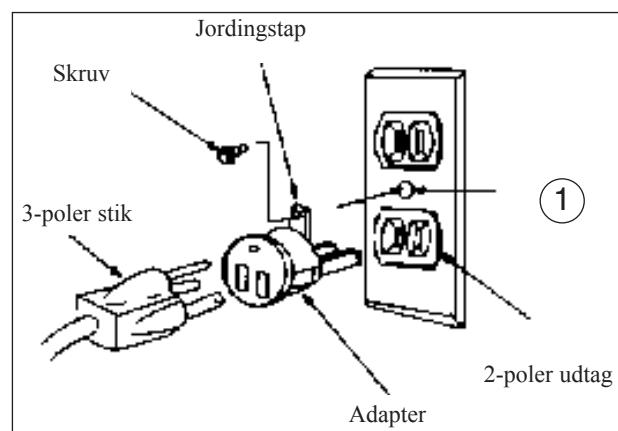

1. Vær sikker på at denne bliver tilsluttet til kendt jord.

## FORBEREDELSE

**FØRBEREDELSE**  
Ved at modtage maskinen pak alle dele forsigtigt ud og kontroller at ingen dele savnes og ingen transportskader er forekommet.



**ADVARSEL:** For din egen sikkerhed tilslut aldrig stikket til elnettet inden maskinen er færdigmonteret.

## VEDLIGEHOLDELSE

**ADVARSEL:** For din egen sikkerhed, sæt strømafbryderen på "OFF" (AF) og tag stikket ud af stikkontakten inden du udfører vedligeholdelsesarbejde eller smører maskinen.

Sug tit støvet ud, som samles inden i motoren. Hvis man bruger møbelvoks på bordet og støtten holdes overflader rene længere.

**ADVARSEL: For at undgå elektrochok eller brand, skift skadede eller slidte kabler ud med det samme.**

## SMØRING

Alle KUGLELEJER er fabriksmurt og behøves ingen yderligere smøring. Smør af og til garmekanismen for løftning af bordet, spindelsporet og tandstangen (aksel tænder). Se "Lær at kende din maskine".

## ANVENDELSE AF LASER SYSTEMET

Sikkerhed. Advarsel. Se ikke direkte ind i laserstrålerne. Ret aldrig laserstrålerne mod nogen person eller mod nogen persons øjne. Laserstrålerne kan ikke anvendes på reflekterende materiale. Sæt kun laserstrålerne ind når den skal rettes mod et arbejdsmateriale.

### Anvendelse

1. Mærk borepunktet på arbejdsmaterialet.
2. Sæt stikket ind i stikkontakten og start maskinen.
3. Tænd for laseren og ret laserkrydset mod det afmærkede borepunkt.
4. Spænd emnet fast.
5. Bor.
6. Stands for laseren.

### Justering af laserstrålen

1. Løsn ringen på hver lasere og juster dem begge to til krydset rettes ekstakt på borepunktet.
2. Skru ringene fast.

## FEJLSØGNING

**ADVARSEL:** For din egen sikkerhed, sæt strømafbryderen på "OFF" (AF) og tag stikket ud af stikkontakten inden fejlsøgning udføres.

FEJL	MULIGE ÅRSAG	KORJAUSTOIMENPIDE
Højt lydniveau.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kileremmen er fejlagtigt spændt.</li> <li>2. Spindlen er tør.</li> <li>3. Spindlens remskive er løs.</li> <li>4. Motorens remskive er løs.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juster remspændingen. Se afsnittet ,som handler om spændingen af kileremmen.</li> <li>2. Smør spindlen. Se "Smøring".</li> <li>3. Kontroller at remskivernes spændmøtrik er spændt ordentligt.</li> <li>4. Spænd stopskruerne i remskiverne.</li> </ol>
Boret brænder.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forkert hastighed.</li> <li>2. Spåner fæstnet i hullet.</li> <li>3. Boret er sløvt.</li> <li>4. Fødningen går for langsomt.</li> <li>5. Behøver skæreolie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juster hastigheden. Se punkt borehastighed under "Lær at kende din maskine".</li> <li>2. Løft boret regelmæssigt op for at fjerne spåner.</li> <li>3. Skærp boret.</li> <li>4. Før emnet hurtigere og lad boret skære.</li> <li>5. Smør boret med skæreolie.</li> </ol>
Boret står skævt, hullet er ikke rundt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hårde træfibre eller ujævne skærekanter og/eller skærevinkler på boret.</li> <li>2. Boret er bøjet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skærp boret.</li> <li>2. Skift boret ud.</li> </ol>
Splinter på undersiden.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ingen bordplader under emnet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anvend boreplade.</li> </ol>
Emnet slides ud af hænderne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emnet er ikke støttet/fastspændt tilstrækkelig nok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Støt emnet eller spænd det fast.</li> </ol>
Boret sidder fast i emnet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arbeitsstycket griper tag i borret alt. før højt matningstrykke.</li> <li>2. Kileremmen er spændt forkert.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Støt emnet eller spænd det fast.</li> <li>2. Juster remspændingen. Se afsnittet ,som handler om spændingen af kileremmen.</li> </ol>
Boret slides ud hurtigt eller fungerer ikke fast.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Boret er bøjet</li> <li>2. Spindellejet er slidt.</li> <li>3. Boret sidder forkert i patronen.</li> <li>4. Patronen er fejlmonteret.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anvend et lige bor.</li> <li>2. Skift lejet ud.</li> <li>3. Sæt boret fast ind i patronen ordentligt.</li> <li>4. Monter patronen korrekt (se montering af patronen).</li> </ol>
Aksel kommer op for langsomt eller for hurtigt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fjederen er spændt forkert.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juster fjederspændingen.</li> </ol>
Patronen fæstnes ikke i spindlen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snavs, fedt eller olie på patronens inderseite eller spindlens overflade.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengør patronens inderside og spindlen med en tør klud eller med affedtnings middel.</li> </ol>



---

## Sådan bruger du hovedafbryderen og nødstoppet korrekt.

Under normal drift starter maskinen med at køre, når man trykker på den grønne knap på hovedafbryderen. Tryk på den røde knap, og maskinen stopper. Maskinen stopper også, når du lukker dækslet til hovedafbryderen.

I nødstilfælde skal du trykke på nødstoppet under hovedafbryderen. Herefter stopper maskinen. Drej nødstoppet med uret, så den nulstiller. Du kan nu bruge maskinen igen.





## EESTI

Tõlg algupärase kasutusjuhendi

### SISUKORD

Spetsifikatsioon.....	36	Määrimine .....	39
Masinate üldised ohutuseeskirjad.....	37	Vea otsimine .....	40
Sammaspuurmasinate eriohutseeskirjad.....	37	Laseri lasitamine .....	40
Mootori elektrilised andmed.....	38	ühendusskeem .....	83
Ettevalmistamine.....	39	Varuosad .....	84
Hooldus.....	39	EÜ vastavuse kinnitus.....	92

### SPETSIFIKATSIOON

<b>Code no. ....</b>	<b>23736</b>	<b>0102</b>	<b>0201</b>	<b>0300</b>	<b>0409</b>	<b>0508</b>
Race.....	16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF	
Mudel .....	Lauamasin	Sammasmasin	Lauamasin	Sammasmasin	Sammasmasin	
Suurim puuri läbimõõt terasele..... mm	16	16	19	19	25	
Spindli koonus .....	MK	2	2	2	3	
Spindli käik .....	mm	80	80	80	120	
Spindli kiiruste arv.....st		12	12	12	12	
Spindli kiirus.....r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700	
Samba diameeter..... mm	70	70	70	70	92	
Spindli tsentri kaugus sambast .....	mm	165	165	178	178	254
Spindli suurim kaugus lauast..... mm		410	780	430	780	680
Laua mõõdud .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T-soonte laius .....	mm	14	14	16.5	16.5	16
Spindli suurim kaugus alusplaadist .....	mm	600	1 240	610	1 240	1 200
Töödeldud alusplaat..... mm		420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T-soonte laius .....	mm	15	15	15	15	16
Mootori pinge .....	V	230 1-f	230 1-f	230 1-f	230 1-f	400 3-f
.....Hz		50	50	50	50	50
Mootori võimsus .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Kõrgus..... mm		960	1 580	980	1 630	1 710
Kaal .....	kg	53	60	62	70	138

## ÜHEAASTANE TÄISGARANTII

Parandame tasuta kõik materjali- ja tootmisvigadest põhjustatud masina rikked ühe aasta jooksul alates ostukuupäevast.



## MASINATE ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD

1. Õpi oma masinat tundma. Loe põhjalikult läbi ja tee endale selgeks kasutusjuhend ja masinal oleavad etiketid. Õpi tundma masina kasutusvõimalusi ja piiranguid ning võimalikke ohtusid.
2. Maanda kõik masinad. Masin on komplekteeritud heaksiidetud kolmesoonelise toitekaabliga ning kolmeklemmilise maanduspistikuga, mis tuleb ühendada maandatud pesasse. Rohelist maandussoont ei või ühendada elektrisoonega.
3. Jälgi, et kaitseeadmed oleksid omal kohal. Kaitsed peavad olema töökorras ja õigesti reguleeritud.
4. Eemalda võtmed. Enne masina käivitamist kontrolli, et padrunivõti ja muud tööriistad oleksid masinalt eemaldatud.
5. Hoia oma töokoht puhas. Asjadest ülekoormatud ruumid ja tööpingid võivad tekitada õnnetusi. Hoia põrand puhas.
6. Väldi ohtlikke olukordi. Ära kasuta masinat märjas või niiskes keskkonnas. Ära jäta masinat vihma kätte. Töokoht olgu hästi valgustatud.
7. Hoia lapsed eemal. Hoia külalised turvalisel kagusel masinast.
8. Muuda töökoda lapsele turvaliseks. Kasuta ripp-lukku või pealülitit, eemalda võtmed või paiguta masin ruumi, kuhu lapsed ligi ei pääse.
9. Ära sunni masinat tagant. Masin töötab paremini ja turvalisemalt sellel kiirusel, mille jaoks see on ettenähtud.
10. Kasuta masint õigesti. Ära kunagi kasuta masinat või mõnda selle tööriista selleks, milleks see pole ettenähtud.
11. Riietu õigesti. Ära kanna vabalt rippuvaid riideid, kindaid, salli, sõrmuseid, käevõrusid või muid ehteid, mis võivad liikuvate osade vahele kinni jäädva. Soovitatavad on libisemiskindlad kingad. Kata kinni või seo üles pikad juuksed. Kääri varrukad ülespoole küünarnukke.
12. Kasuta kaitseprille. Kasuta alati kaitseprille. Tavalised prillid ei ole kaitseprillid. Kui töö on tolmine, kasuta ka näokaitset või suukaitset, pikema töö puhul kasuta kõrvakaitseid.
13. Kinnita toorik korralikult. Kasuta võimaluse korral tooriku kinnitamiseks klambreid või kruustange. Kinnita toorik nii, et su mõlemad käed

jääksid vabaks.

14. Ära kummardu üle masina. Seisa alati kindlalt, ära kunagi kaota tasakaalu.
15. Hoia masin alati heas töökorras. Hoia tööriistad puhtad ja teravad, et saaksid parimad ja kindlaimad töötulemused. Järgi määrimise ja tarvikute vahetamise juhtnööre.
16. Eemalda masin elektrivõrgust enne hooldust või tarviku vahetamist.
17. Väldi masina tahtmatut sisselülitamist. Jälgi, et lülitid oleksid väljalülitatud asendis enne kui torkad pistiku pesasse.
18. Kasuta vaid soovitatud tarvikuid. Vaata kasutusjuhendist andmeid tarvikute kohta. Järgi tarvikutega kaasasolevaid juhiseid. Valede tarvikute kasutamine võib olla ohtlik.
19. Ära kunagi seisata masinal. Võid saada viga masina ümberkukkumisel. Ära paiguta materjale ega detaille masina taha nii, et nende kättesaamiseks pead kummarduma üle masina.
20. Kontrolli vigastatud masinaosi. Enne masina käivitamist kontrolli, kas viga saanud kaitsekatted ja muud osad suudavad täita oma funktsioone laitmatult. Kontrolli, et liikuvad osad oleksid õigesti paigaldatud ja reguleeritud, et kõik masin osad oleksid töökorras ning samuti kontrolli muid masina tööd mõjutada võivaid asjaolusid. Kõik vigastatud kaitset ja muud osad tuleb korralikult parandada või välja vahetada.
21. Ära jäta kunagi töötavat masinat järelevalveta. Lüilita pealülit välja. Ära lahku masina juurest enne selle täielikku peatumist.

## SAMMASPUURMASINATE ERIOHUTSEESKIRJAD

### Hoiatussildid

**OHT!** Juhise eiramise võib põhjustada tõsist vigastust või surma.

**HOIATUS:** Juhise eiramine võib põhjustada tõsist vigastust või surma.

**NB!** Juhise eiramine võib põhjustada vigastust.

**HOIATUS:** Ära kasuta masinat enne, kui see on täielikult paigaldatud ja komplekteeritud ning sa oled läbi lugenud ja mõistnud järgmised osad:

1. Masinate üldised ohutuseeskirjad
2. Õpi oma masinat tundma
3. Käivitamine
4. Reguleerimine
5. Hooldus
6. Masina stabiilsus. Kuna puurmasinal on tendents töö ajal liikuma hakata, tuleb ta kinnitada tööpingi või põranda külge. Kui toorik on käega hoidmiseks liiga suur, kasuta toetamiseks lisatuge.
7. Töokoht Töokoht peab olema hästi valgustatud,

tasase, puhta ja mittelibeda põrandaga. Paiguta masin nii, et kasutajat ega kõrvalseisjat ei võiks tabada puuri külge jää nud ja põörlema hakanud detail.

8. Kui detail hakkab koos põörleva lõikeriistaga põörlema, võib see põhjustada väga ohtlikke vigastusi.

See oht väheneb, kui sa:

Kinnitat tooriku kindlalt töölauale.

Kasutad ainult soovitatud tervikuid vastavalt neil kaasasolevatele juhistele.

9. Kaitse silmadele, kätele, näole, kõrvadele ja kehale.  
**HOIATUS:** Väldi põörleva spindli külge haakumist:

1. Ära kasuta:

- kindaid
- salli
- avaraid riideid
- ehteid

2. Kinnita pikad juuksed.

a. Kui masina minge komponent (näiteks mootorilülit või kaabel) ei toimi või on vigastatud, peata masin, eemalda see elektrivõrgust ja enne edasist kasutamist vaheta vigane osa välja.

b. Hoia sõrmed eemal puurist ja teistest lõikeriistadest.

c. Et vältida vigastusi vedrutavate osade poolt, loe eriti hoolega läbi peatükk pinooli vedru reguleerimisest.

d. Et vältida tooriku lahtipääsemist ja põörlemahakamist, jälggi, et toorik oleks alt alati toetatud:

- Aseta alati puurimisplaat (tooriku all) nii, et see toetuks vasakult poolt vastu puurpingi sammast.
- Aseta võimaluse korral toorik nii, et see toetuks vasakult poolt vastu puurpingi sammast. Kui toorik on lühike või laud on kallutatud, kinnita toorik laua külge. Kasuta selleks laua sooni või kinnitusservi.
- Võimaluse korral peaksid kruustangid alati laua küljes olema.
- Ära kunagi hoia töödeldavat toorikut käes ilma seda lauale toetamata. See ei käi poleerimise kohta.
- Kinnita spindlipea ja lauatugi jäigalt samba külge enne kui alustad puurmasinaga töötamist.
- Ära kunagi liiguta töö ajal spindlipeak või lauda.
- Enne töö alustamist lüilita koraks lülitit sisse ja uesti välja, et kontrollida, kas puur või muu lõiketööriist on kinnitatud korrektselt ega ei visku.
- Kinnita või toesta toorik, mis läheb üle laua, nii, et see ei oleks allakukkumis- või ümberminekuohus.
- Erinevate tööde puhul kasutatakse erinevaid kinnitusseadmeid tooriku kinnitamiseks või juhtimiseks.
- Kasuta spindlikiirust, mida vastava töö ja materjali jaoks on soovitatud. Soovitused kiiruste kohta asuvad rihmakatte siseküljel. Soovitusi tarvikute kohta vaata vastavate tarvikute kasutusjuhenditest.
- e. Ära toetu puurmasina lauale. Masin võib kalduda ja ümber kukkuda.
- f. Enne töökohalt lahkumist peata mootor ja tõmba võti välja.

g. Et vältida enda vigastamist põörleva tööriistaga, ära kunagi kinnita toorikut töölauale, kui tööriist põörleb.

10. Kasuta ainult sellele puurmasinale ette nähtud tervikuid.

a. Suure läbimõõduga avade puurimisel:

Kinnita toorik väga kindlalt töölauale, kuna muidu võib lõikeriista külge haakunud toorik hakata suure kiirusega põörlema. Kasuta ainult kompaktseid (ühes tükis) avasaage.

Ära kasuta sõrmfreese, mitmespindilisi südamikpuure, kuna need võivad laguneda ja minna tasakaalust välja. Hoia kiirus alla 1500 p/min.

b. Ära kasuta trummellihvijat, kui kiirus on üle 1800 p/min

c. Ära kasute üle 175 mm pikkusi puure, ega jäta neid padrunist välja rohkem kui 150 mm. Puur võib ootamatult painduda või puruneda.

d. Ära kasuta selle puurmasinaga terasharju, ülafreese, kujufreese, sõrmfreese või otsfreese.

11. Pea silmas hoiatusi ja järgi juhiseid, mis asuvad spindlipea paremal küljel.

12. Puurmasinal on 12 kiirust. Vaata rihmakatte siseküljelt, kuidas kiilrihma paigaldada rihmaratastele.

13. Mõtle turvalisusele. Kasuta tervet mõistust ja ole tähelepanelik alati, kui sa töötad masinaga.

**HOIATUS:** Ära lase sagedesest kasutamisest teknikal rutiniil oma valvsust uinutada. Pea meeles, et tõsine õnnetus võib juhtuda sekundi murdosa välitel.

Puuduliku kvaliteediga lõikeriistast võib töö ajal paiskuda eemale kilde, mis võivad põjuhstada vigastusi. Pane alati enne töö alustamist ette kaitseprillid. Neid on võimalik osta jaekaubandusest.

## MOOTORI TEHNILISED JA ELEKTRILISED ANDMED

### Mootori tehnilised andmed

Mootori andmed asuvad mootori sildil.

**HOIATUS:** Et vältida ootamatust käivitumisest põhjustatud vigastusi ära kasuta ventilaatori- või pesumasinamootorit ega mootoreid, millel on automaatse tagastusega ülekoormuskaitse.


### Võrguühendus

Masin peab olema maandatud, et kaitsta operaatorit elektrilöögi eest. Ühenda toitekaabel maandatud pistikupesaga. Kõik pistikupesad pole korrektselt maandatud (vaata pilti). Kui sa pole täiesti aru saanud

maandamise juhistest või sul on tekkinud väikseimgi kahtlus masina õige maandamise suhtes, konsulteeru kvalifitseeritud elektrikuga.

**HOIATUS:** Elektrišoki vältimiseks ei tohi pistiku metallvarrast kunagi puudutada, kui pistikut pistikupesasse sisse pannakase või sealta välja võetakse.

**HOIATUS:** Ebakorrektselt maandatud masin võib põhjustada eluohtlikku elektrilööki. See käib eriti masinate kohta, mida kasutatakse niiskes ruumis või torustike lähedal. Kui sa saad elektrišoki, võivad su käed seetõttu tõukuda vastu lõketööriista. Elektrilöögi ja tulekahju vältimiseks tuleb koheselt välja vahetada vigastatud ja ärakulunud kaablid.

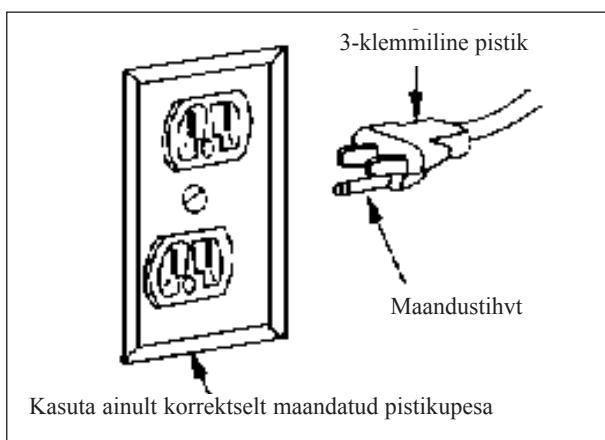

See masin on varustatud 3-soonelise kaabliga ja maandatud pistikuga, mis on kiidetud heaks Underwriters Laboratories och Canadian Standards Association poolt. Maandatud kaablisoonel on roheline isolatsioon ning see soon on ühe otsaga ühendatud mootorigorpuse ja teise otsaga pistiku maandustihvti külge. See pistik tuleb pista 3-klemmilisse pistikupesasse (vaata joonist). Kui su pistikupesa on 2-klemmiline, ei tohi pistiku maandustihvti eemaldada ega mingil viisil muuta. Kasuta adapterit (vaata joonist) ja ühenda maandustihvt alati korraliku maandusega. Soovitame, et sa paluksid kvalifitseeritud elektrikul vahetada kaheklemmilise pistikupesa kolmeklemmilise maandatud pesaga. Pildil olevat adapterit, millega saab pistikut ühendada kaheklemmilise pesaga, saab tellida.

**HOIATUS:** Adapterist väljaulatuv roheline tiht tuleb alati ühendada püsiva maandusega, näiteks korrektsest maandatud pistikupesaga.

**NB!** Pildil olevat adapterit võib kasutada ainult koos korrektsest maandatud kaheklemmilise pistikupesaga. Kanadas on adapteri kasutamine keelatud (vastavalt Canadian Electrical Code nõuetele).


Pikenduskaabli kasutamine põhjustab mõningat võimsusekadu. Et võimsusekadu oleks minimaalne ja mootor üle ei kuumeneks, vali kaabli ristlõige juuresoleva tabeli järgi. Kasuta ainult kolmesoonelist maandussoo-

nega pikenduskaablit ja kolmeklemmilist maandusega pistikut.

Pikenduskaabli pikkus

0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

Kaabli ristlõige

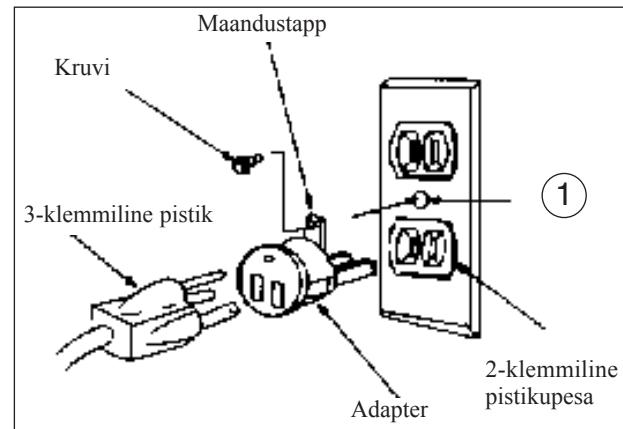

1. Kontrolli, et ühendus oleks tehtud korraliku maandusega.

## ETTEVALMISTAMINE

Masina kätesaamisel paki see hoolikalt lahti ja kontrolli, kas kõik osad on olemas ning vigastused puuvad.

**HOIATUS:** Sinu ohutuse pärast lülitia masin elektrivõrku alles siis, kui kõik selle osad on külge monteeritud.

## HOOLDUS

**HOIATUS:** Sinu ohutuse pärast pane lülitili asendisse "väljas" ja tõmba pistik pesast välja enne kui hakkad masinat hoodama või määrima.

Ime sageli mootorist välja sinna kogunev tolm. Lauale ja sambale hõõrutud mööoblivaha hoiab pinnad kauem puhtad.

**HOIATUS:** Elktrilöögi või tulekahju vältimiseks vaheta koheselt välja vigastatud kaablid.

## MÄÄRIMINE

Kõik kuullaagrid on vabrikus määritud ja ei vaja hili-semat määrimist.

Määri aeg-ajalt lauatõstja ülekandemehhanismi, spindlit ja hammaslatti. Vaata peatükki "Õpi oma masinat tundma".

## LASERI KASUTAMINE

Turvalisus. HOIATUS: Ära vaata otse laserikiirt.

Ära juhi kunagi laserikiirt kõrvalistele inimestele.

Laserikiirt ei või kasutada koos peegeldavate materjalidega. Lülitia laserkiir sisse vaid siis, kui suunad selle materjalile.



## Kasutamine

1. Märgi toorikule puurimiskohat.
2. Torka pistik seina ja käivita masin.
3. Lülita laser sisse ja suuna laseririst puurimispunktile.
4. Kinnita toorik.
5. Puuri
6. Lülita laser välja.

## Laserikiirte reguleerimine

1. Keera laserite kinnitusrõngad lahti reguleeri laserid nii, et rist asuks puurimispunktis.
2. Keera kinnitusrõngad kinni.

## VEA OTSIMINE

**HOIATUS:** Sinu ohutuse pärast pane lülitit asendisse “väljas” ja tõmba pistik pesast välja enne kui hakkad viga otsima.

VIGA	VÕIMALIK PÖHJUS	MEEDE
Tugev müra	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kiilrihma pinge on vale</li><li>2. Spindel on kuiiv.</li><li>3. Spindli rihmaratas on lahti.</li><li>4. Mootori rihmaratas on lahti.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reguleeri rihmapinget. Vaata rihma pingutamise peatükki.</li><li>2. Määri spindlit. Vaata “Määrimine”.</li><li>3. Kontrolli, kas rihmarataste pingutusmutrid on kinni.</li><li>4. Keera kinni rihmarataste stopperkruvid.</li></ol>
Puur kuumeneb	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vale kiirus.</li><li>2. Laastud on jäänud avasse kinni.</li><li>3. Puur on nüri.</li><li>4. Vähenda etteannet.</li><li>5. Kasuta lõikeöli</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reguleeri kiirust. Vaata puurikiiruse punkti peatükist “Õpi tundma oma masinat”.</li><li>2. Tõsta puur tihti avast välja ja eemalda laastud.</li><li>3. Terita puuri.</li><li>4. Sööda kiiremini ette ja lase puuril lõigata.</li><li>5. Määri puuri lõikeöliga.</li></ol>
Puur viskub, ava ei tule ümmargune.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kõvad puidukiud või puuri ebatasased lõikeservad ja/või valed lõikenurgad.</li><li>2. Puur on köver.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terita puuri.</li><li>2. Vaheta puur välja.</li></ol>
Puidurebendid alaküljel.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pane tooriku alla puurimisplaat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasuta puurimisplaati.</li></ol>
Toorik libiseb käest	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tooriku ebapiisav toetamine.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toeta või kinnita toorik.</li></ol>
Puur haakub toorikusse.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toorik haakub puuri külge.</li><li>2. Kiilrihma pinge on vale</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Toeta või kinnita toorik.</li><li>2. Reguleeri rihmapinget. Vaata rihma pingutamise peatükki.</li></ol>
Puur kulub või voldiseb.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Puur on köver.</li><li>2. Spindli laagrid on kulunud.</li><li>3. Puur on kinnitatud viltu padrunisse.</li><li>4. Padrun on valesti kinnitatud.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasuta sirget puuri.</li><li>2. Vaheta laager</li><li>3. Kinnita puur korralikult.</li><li>4. Monteeri padrun õigesti.</li></ol>
Pinool liigub üles kas liiga kiiresti või liiga aeglaselt.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vedrude pinge on vale.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reguleeri vedrupinget.</li></ol>
Padrun ei püsi spindlil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mustus, öli või määre on padruni ja spindli vahel.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Puhasta padruni sisepind ja spindel kuiva lapiga või rasvaärastusvahendiga.</li></ol>

## Kuidas pealülitit ja avariilülitit õigesti kasutada?

Tavakasutamisel käivitatakse masinat pealülitri rohelisele nupule vajutamisega. Masina peatamiseks vajuta punasele nupule. Samuti peatub masin pealülitri kaane sulgemisel.

Avariolukorras masina peatamiseks vajuta pealülitri all olevale avariilülitri nupule. Avariilülitri lähtestamiseks pööra nuppu päripäeva. Seejärel on võimalik masinat uuesti käivitada.



## ENGLISH

Original instructions

### TABLE OF CONTENTS

Specifications .....	42	Maintenance .....	46
General safety instructions for machine tools .....	43	Lubrication .....	46
Extra safety instructions for pillar drilling machines .....	43	Using the Laser system .....	46
Motor specifications and electrical requirements.....	45	Troubleshooting .....	47
Preparations.....	46	Wiring diagram .....	83
		Spare parts.....	84
		EC- Declaration of conformity .....	92

### SPECIFICATIONS

Code no. ....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....	16 DDB	16 DDF	Pillar	Bench	20 DDF	25 DDF
Model .....	Bench	Pillar	Bench	Pillar	Pillar	Pillar
Drilling capacity in steel..... mm	16	16	19	19	25	25
Spindle crown .....	MK	2	2	2	2	3
Spindle movement .....	mm	80	80	80	80	120
Spindle speed .....	unit	12	12	12	12	12
Spindle speed .....	r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700
Pillar diameter..... mm		70	70	70	70	92
Distance spindle centre-pillar .....	mm	165	165	178	178	254
Max. distance spindle nose-table..... mm		410	780	430	780	680
Table size .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T slot width .....	mm	14	14	16.5	16.5	16
Max. distance spindle nose-base plate..... mm		600	1 240	610	1 240	1 200
Machined base plate .....	mm	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T slot width..... mm		15	15	15	15	16
Motor voltage.....V	230 1-phase	230 1-phase	230 1-phase	230 1-phase	400 3-phase	
.....Hz	50	50	50	50	50	
Motor output .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Height..... mm		960	1 580	980	1 630	1 710
Weight .....	kg	53	60	62	70	138

## ONE YEAR COMPLETE GUARANTEE ON THE DRILLING MACHINE

If damage caused by fault in the material or manufacture of the drill should arise within one year of the date of purchase, we will carry out the repair free of charge.



## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR MACHINE TOOLS

1. Get to know your machine. Read through the instruction manual and make sure you understand them, as well as the labels on the machine. Get to know areas of application for the machine as well as its limits and any risks which are relevant to this particular machine.
2. Always make sure the machine is earthed. This machine is equipped with a certified 3-wired cable with a 3-poled, earthed plug for connecting to an earthed socket. The green earth wire in the cable may not be connected to the mains.
3. Keep the guards in place. The guards should be in working order and properly installed.
4. Remove the keys. Get into the habit of checking whether the chuck key etc. is removed before turning the machine on.
5. Keep the work area tidy. Cluttered surfaces and benches invite accidents. Keep floors tidy. They can become slippery due to wax and sawdust.
6. Avoid dangerous environments. Do not use the machine in damp premises. Do not expose it to rain. Use good lighting. Make sure you have space enough to work.
7. Keep children at a distance. All unauthorised persons ought to be kept at a safe distance from the machine.
8. Make the workshop childproof. By using padlocks, main power switches, removing keys or keeping machines in an area that children cannot access.
9. Do not force the machine. It performs its job better and safer at a speed which it is manufactured to perform at.
10. Use the machine properly. Do not use the machine or its accompanying parts for any work which it is not designed for.
11. Wear proper clothing. Do not wear loose fitting clothing, gloves, scarves or jewellery (rings, wat-

ches etc.) which can become entangled in moving parts. Non-slip shoes are recommended. Use a hair net to keep long hair up. Roll up long sleeves past the elbow.

12. Use protective eyewear (head protection). Always use protective eyewear. Normal glasses do not provide protection – the glass can only withstand impact. Use respiratory protective equipment as well if work is dusty, and use ear protection (earplugs or ear covers) during longer periods of work.
13. Fasten the work-piece. If possible use clamps or a vice to keep the work-piece in place. In this manner both hands are kept free.
14. Do not stretch over across the machine. Always stand steadily and remain balanced.
15. Keep the machine in a good condition. Keep tools clean and sharp in order to ensure better performance. Follow instructions for lubrication and changing fittings.
16. Switch off the machine. Prior to service and changing fittings.
17. Avoid unintentional start-ups. Make sure the switch is set to “OFF” before plugging in to the mains.
18. Use the recommended accessories. See instructions for information concerning suitable accessories and fittings. Follow the instructions supplied with the accessories. Using the wrong accessories can be hazardous.
19. Never stand on the machine or its base. Serious injury can occur if the machine tips over or if you unintentionally touch the cutting tool. Do not keep any material on top of the machine or in any manner whereby you have to stand on the machine, or its base, in order to reach it.
20. Check for damaged parts. Carefully ensure that safety guards or any other damaged parts are changed and are functioning properly before the machine is started up. Make sure that moving parts are properly set and mounted, that no parts are damaged and that the machine is set correctly, as well as other aspects which may affect operation. Guards and other damaged accessories must be properly repaired or changed.
21. Never leave the machine on when it is unsupervised. Switch off the mains. Do not leave the machine before it has stopped completely.

## EXTRA SAFETY INSTRUCTIONS FOR PILLAR DRILLING MACHINES

## Warning displays

**DANGER:** This means that neglecting to follow instructions can result in serious personal injury or death.

**WARNING:** This means that neglecting to follow instructions can result in serious personal injury or death.

**NB:** This means that neglecting to follow instructions can result in personal injury.

**WARNING: For the sake of your own safety, avoid using the drill before it is properly mounted and set up in accordance with the instructions and until you have read and understood the following.**

1. General safety instructions for machine tools
2. Get to know your machine
3. Basic operation
4. Settings
5. Maintenance
6. Machine stability. If the pillar drilling machine displays the slightest tendency to tip or move during use, it should be fixed to the bench or floor. If the work-piece is too short to hold by hand, extra support should be used.
7. Premises. Use the drilling machine in well lit surroundings and place it on a clean even surface in order to avoid slipping and falls. Place the machine so that the user or another person is not standing in the path of any throw-back.
8. Throw-back. Throw-back means that the work-piece gets jammed in the rotating tool and is flung with great speed in the direction of rotation. This can cause serious injury. The risk of throw-back is diminished if you: Fix the work-piece firmly to the table where possible. Use only recommended accessories and follow the instructions supplied with these.
9. Safety for eyes, hands, face, ears and body.  
**WARNING: Avoid getting stuck in the spindle by:**
1. Not using:
  - gloves
  - scarves
  - loose fitting clothes
  - jewellery
2. Tie up long hair
- a. If any part of the pillar drilling machine (motor circuit breaker or some other operating mechanism, safety device or current cable, for example) is not functioning, is missing, has been damaged or broken, close down the machine and disconnect it until the fault has been repaired or changed.
- b. Keep fingers away from the place where they might come into contact with the drill or other cutting tools if you should slip or if the work-piece should move.

- c. In order to avoid injury caused by parts which are flung from the spring, carefully follow the instructions in the section which deals with adjustment of the spring tension of the barrel.
- d. In order to avoid the work-piece ripping from your hands and revolving, breaking the tool or being flung away, make sure to set up a support under the work-piece so that it does not move or get caught in the tool:
  - Always position the drilling plate (under the work-piece) so that it is placed up against the left side of the pillar.
  - If possible, position the work-piece so that it is placed up against the left side of the pillar. If the piece is too short, or if the table is slanting, the work-piece should be fixed to the table. Use the slots and the fixing edges of the table.
  - Any vice should always be fixed to the table.
  - Do not work free-handedly (freehanded work means holding the work-piece in your hands rather than supporting it on the table). This does not apply when polishing.
  - Lock the head and the table support to the pillar and the table to the table support before it is turned on.
  - Never touch the head or the table when the machine is on.
  - Turn the switch on and off before you begin working with the machine in order to make sure that the drill or other cutting tool is not wriggling or causing vibrations.
  - If a work-piece extends outside the table in such a way that there is a risk of it falling or tipping if you are not holding it, you need to secure it or support it.
  - Different fixtures may be required for some jobs; in order to hold and guide the work-piece.
  - Work with the spindle speed that is recommended for the specific job and material.
- e. You find the speed recommendations on the inside of the belt casing. When it comes to accessories, see the instruction supplied with these.
- f. Do not step on the table of the drilling machine. It can break or tip the entire drilling machine on top of you.
- g. Shut off the motor circuit breaker and remove the key before leaving the machine.
- In order to avoid injury caused by work-pieces being slung away or coming into contact with the machine, NO arranging or assemblage may be done on the table while the tool is rotating.
- Only use accessories which are intended for use with this drill , in order to avoid serious injury caused by thrown, broken parts or work-pieces.

- a. When drilling holes of a large diameter:  
First fix the work-piece firmly to the table. Otherwise the drill bit can catch it and rotate it at high speed. Only use core drills of the hole saw type all in one unit.  
Never use shank end mills, hole saw- or multiple spindle core drills since these can break or become unbalanced. Keep the speed below 1,500 rpm.
  - b. Ring grinders may never be used on this drill at speeds in excess of 1,800 rpm.
  - c. Do not use drills bits longer than 175 mm or which protrude more than 150 mm under the drill chuck. These can suddenly bend or break.
  - d. Do not use wire brushes, surface milling cutters, profile milling cutters, shank end cutters or rotating face milling cutters in this drilling machine.
11. Observe the warnings and follow the instructions on the panel on the left-hand side of the drilling head.
12. This pillar drilling machine has 12 speeds. See the inside of the belt casing for the positioning of the V-belt on the pulleys.
13. Keep safety in mind. Use common sense and remain attentive the entire time that the machine is in operation.

**WARNING: Do not allow routine, as a result of frequent use, lull you into a false sense of security. Remember that a serious accident can occur in a split second.**

Work operations using tools of poor quality can result in foreign objects being flung out; hitting your eyes, resulting in serious injury. Always wear protective eyewear before you begin working with the machine. These can be purchased in retail outlets.

## MOTOR SPECIFICATIONS AND ELECTRICAL REQUIREMENTS

### Motor specifications

The specifications can be found on the motor's rating plate.

**WARNING: In order to avoid injury caused by unintentional starts, do not use fan or washing machine motors or motors with over-voltage protection with automatic resetting.**

### Mains connection


The machine must be earthed in order to protect the operator from electric shocks. Connect the cable to an earthed socket equipped with a delayed on and off switch or a circuit breaker. All sockets are not properly earthed (see image) If you are unsure whether or not your sockets are properly earthed you should allow them to be inspected by an authorised electrician.

**WARNING: In order to avoid electric shock, the metal pin of the plug should never be touched when the plug is inserted in or withdrawn from the socket.**

**WARNING: An incorrectly earthed machine can be lethal or cause a serious electric shock.**

This is especially the case if the machine is used in premises that are damp or close to water pipes made out of metal. If you are exposed to an electric shock, this can cause your hands to collide with the cutting tool.

If the cable is worn or damaged in any way, it should immediately be changed in order to avoid electric shock or fire.

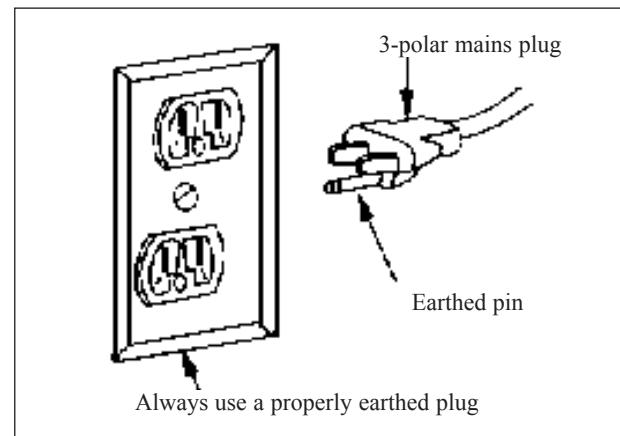

This machine is equipped with a certified 3-wired cable with a earthed plug which is certified by Underwriters Laboratories and the Canadian Standards Association. The earthed wire has a green casing and is connected to the machine casing at one end, and to the earthed pin in the plug connection at the other end.


This plug requires a 3-pole earthed socket (see image) If your socket is 2-pole then the earthed pin may not be removed or changed in any way. Use an adapter (see picture) and always connect the earthed pin to a known earth ground source.

We recommend that you allow a certified electrician to replace the 2-pole socket with a 3-pole, earthed socket. The adapter shown in the picture, which is used for connecting the plug to the 2-pole socket, can be ordered.

**WARNING:** The green pin protruding from the adapter must always be connected to a permanent earth ground source, e.g. a properly earthed electrical terminal.

**NB:** The adapter shown in the picture should only be used if you already have a properly earthed 2-pole socket. In Canada it is not permitted (according to the Canadian Electrical Code) to use adapters. Using extension cables results in certain loss of output. In order to minimise this loss, and in order to avoid overheating or burning out the motor, follow the table below for selecting cable size (A.W.G. = American Wire Gauge). Only use extension cables with 3 wires which have 3-pole plugs and 3-pole sockets that match the machine's plug.

The extension cable length	Cable size t(A.W.G)
0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

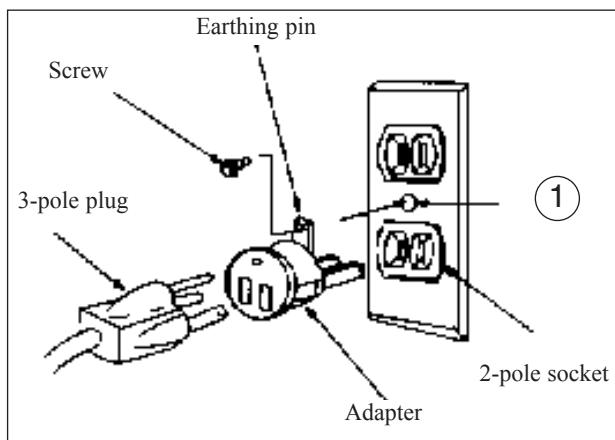

1. Ensure that this is connected to a known earth ground source

## PREPARATIONS

On receiving a delivery, carefully unpack all the parts and check that there is nothing missing and that there are no transport damages.

**WARNING:** For your own safety, never connect the plug to the mains before the machine is completely installed.

## MAINTENANCE

**WARNING:** For your own safety, set the circuit breaker to "OFF" and pull out the plug from the mains before you carry out any maintenance or lubricate the machine.

Frequently vacuum out the dust accumulated inside the motor. If you rub furniture wax on the table and the pillar the surfaces will be kept clean longer.

**WARNING:** In order to avoid electric shock or fire, change any damaged or worn cables without delay.

## LUBRICATION

All BALL BEARINGS are factory lubricated and require no additional lubrication.

Now and then lubricate the gear mechanism for adjusting the height of the table, the spindle channel and the gear rack's (the barrel's cogs). See "Get to know your machine".

## USING THE LASER SYSTEM

**Safety.** Warning. Do not look straight into the laser beams.

Never aim the laser beam at anybody or at anybody's eyes.

The laser beam cannot be used on reflecting material. Only turn the laser beam on when it is to be directed at a work-piece.

### Operation

1. Mark out the point of the drill on the work-piece.
2. Connect the plug and start the machine.
3. Turn on the laser and direct it to the laser cross on the marked drilling spot.
4. Fix the material to be drilled.
5. Drill.
6. Switch off the laser.

### Adjusting the laser beam

1. Loosen the rings of each laser and adjust them until the cross is exactly directed at the spot to be drilled.
2. Screw the rings back in place.

## TROUBLESHOOTING

**WARNING:** For your own safety, set the switch to “OFF” and pull out the plug from the mains before troubleshooting.

ERROR	PROBABLE CAUSE	REMEDIAL MEASURE
High sound volume.	1. The V-belt is incorrectly tensioned. 2. The spindle is dry. 3. The spindle's pulley is loose. 4. The motor's pulley is loose.	1. Adjust the belt tension. See the section about tightening the V-belt. 2. Lubricate the spindle. See “Lubrication”. 3. Check that the pulley's jam nut is tight. 4. Tighten the locking screws in the pulleys.
The drill bit is burning.	1. Wrong speed. 2. Shavings have trapped in the hole. 3. The drill bit is dull. 4. The feed is too slow. 5. Cutting oil is required.	1. Adjust the speed. See point on drill speed in “Get to know your machine”. 2. Pull up the drill bit often and remove the shavings. 3. Sharpen the drill bit. 4. Feed faster and allow the drill bit to cut. 5. Lubricate the drill bit with cutting oil.
The drill bit is pulling off, the hole is not circular.	1. Hard wood fibres or uneven cutting edges and/or cutting angles on the drill bit. 2. The drill bit is bent.	1. Sharpen the drill bit. 2. Change the drill bit.
Splinters underneath.	1. No drilling plate under the work-piece.	1. Use a drilling plate.
The work-piece is ripped from hands.	1. The work-piece is not supported/fixed enough.	1. Support the work-piece or fix it securely.
The drill bit is getting stuck in the work-piece.	1. The work-piece is seizing the drill bit or too much pressure on the feed. 2. The V-belt is incorrectly tensioned.	1. Support the work-piece or fix it securely. 2. Adjust the belt tension. See the section about tightening the V-belt.
The drill bit wears out quickly or wobbles.	1. The drill bit is bent. 2. The spindle bearings are worn. 3. The drill bit is positioned incorrectly in the chuck. 4. The chuck is incorrectly mounted.	1. Use a straight drill bit. 2. Change the bearings. 3. Tighten the drill bit properly. 4. Mount the chuck properly (see mounting the chuck).
The barrel is travelling up too slowly or too quickly.	1. The spring is incorrectly tensioned.	1. Adjust the tension of the spring.
The chuck is not jamming in the spindle.	1. Dirt, grease or oil on the inside of the chuck or surface of spindle.	1. Clean the inside of the chuck and spindle with a dry cloth or with degreasing agent.



---

## How to use the main switch and the emergency stop switch correctly?

During normal operating, the machine will start to run when press the green button of the main switch. Press the red button, the machine will stop. Also when you close the main switch cover, the machine will stop.

In case of emergency, please press the emergency stop switch below the main switch and the machine will stop. Turn the emergency stop switch clockwise, then it reset. You can use the machine again.





## LATVIISKI

Originālo instrukciju tulkojums

### SATURA RĀDĪTĀJS

Tehniskie parametri .....	50
Vispārēji norādījumi attiecībā uz darbmašīnu drošību.....	51
Īpaši norādījumi attiecībā uz drošību darbā ar balsta urbjmašīnu.....	52
Motora tehniskie rādītāji un prasības attiecībā uz spriegumu .....	53

Priekšdarbi .....	54
Apkope.....	54
Lāzersistēmas lietošana.....	54
Traucējummeklēšana .....	55
Pieslēguma shēma .....	83
Rezerves daļas.....	84
EG atbilstības sertifikāts .....	92

### TEHNISKIE PARAMETRI

Code no. ....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....		16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF
Modelis .....		Darbgalda	Balsta	Darbgalda	Balsta	Balsta
Urbšanas jauda tēraudā .....	mm	16	16	19	19	25
Vārpstas konuss .....	MK	2	2	2	2	3
Vārpstas gājiens .....	mm	80	80	80	80	120
Vārpstas rotācijas ātrums.....	st	12	12	12	12	12
Vārpstas rotācijas ātrums .....	r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700
Balsta diametrs.....	mm	70	70	70	70	92
Atstatums vārpstas centrs-balsts .....	mm	165	165	178	178	254
Maks. atstatums starp vārpstas smaili-darbvirsmu .....	mm	410	780	430	780	680
Darbvirsmas izmērs .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T-sliedes platums .....	mm	14	14	16.5	16.5	16
Maks. atstatums starp vārpstas smaili un pamatplātni.....	mm	600	1 240	610	1 240	1 200
Apstrādāta pamatplātnē.....	mm	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T-sliedes platums .....	mm	15	15	15	15	16
Motora spriegums .....	V	230 - 1	230 - 1	230 - 1	230 - 1	400 - 3
.....Hz		50	50	50	50	50
Motora jauda .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Augstums .....	mm	960	1 580	980	1 630	1 710
Svars.....	kg	53	60	62	70	138

## URBJMAŠĪNAS DARBĪBAS VIENA GADA PILNĪGA GARANTIJA

Ja viena gada laikā pēc pirkums datuma urbjmašīnā atklājas materiālu vai ražošanas defekti, mēs veicam remontu bez maksas.



## VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ DARBMAŠĪNU DROŠĪBU

1. Iepazīstieties ar darbmašīnu. Izlasiet un izprotiet lietošanas pamācību un uzlīmes uz darbmašīnas. Apgūstiet darbmašīnas lietojumu un izziniet iespējamos riskus darbā ar konkrēto darbmašīnu.
2. Vienmēr iezemējiet darbmašīnu. Šī darbmašīna ir aprīkota ar apstiprinātu trīs dzīslu kabeli ar trīs polu iezemētu kontaktdakšu pievienošanai iezemētai kontaktligzdailei. Kabeļa zaļo zemējuma dzīslu nedrīkst pievienot elektrotīklam.
3. Turiet aizsargu vietā. Aizsargam jābūt funkcionējošam un pareizi uzstādītam.
4. Noņemiet atslēgas. Izveidojiet paradumu pirms darbmašīnas iedarbināšanas pārbaudīt, vai mucīngriežnatslēgas u. tml. ir noņemtas no darbmašīnas.
5. Uzturiet darba vidi tīru. Nekārtīgas darbvirsmas un darbgaldi rosina nelaimes gadījumus. Raugieties, lai grīda būtu tīra. Tā var kļūt slidena vasku un zāģskaidu dēļ.
6. Izvairieties no bīstamas vides. Nestrādājiet ar darbmašīnu mitrās vietās. Nepakļaujiet darbmašīnu lietus iedarbībai. Raugieties, lai apgaismojums būtu labs. Raugieties, lai būtu pietiekami vietas strādāšanai.
7. Turiet bērnus atstatu. Visām nepiederošām personām jāatrodas pienācīgā atstatumā no darbmašīnas.
8. Izveidojiet bērnu drošu darbnīcu. Izmantojiet piekaramās atslēgas, automātisko slēdzi, noglabājiet atslēgas vai arī glabājiet darbmašīnu bērniem nepieejamā vietā.
9. Nepārsniedziet darbmašīnas jaudu. Tās veikspēja ir labāka un drošāka tajā ātrumā, kādam tā konstruēta.
10. Lietojiet darbmašīnu pareizi. Nelietojiet darbmašīnu vai tās piederumus darbā, kādam tā tie nav paredzēta/-i..
11. Valkājiet piemērotu apgērbu. Nevalkājiet valīgu apgērbu, cimdus, kaklasaites vai greznumlietas

(gredzenus, rokas pulksteņus u. tml.), ko var ieraut kustīgajās darbmašīnas daļās. Ieteicams valkāt neslīdošus apavus. Izmantojiet matu apsegū, lai saturētu garus matus. Uzrotiet garas piedurknes virs elkoņiem.

12. Valkājiet aizsargbrilles (galvas aizsargu). Vienmēr izmantojiet aizsargbrilles. Parastās brilles nav aizsargājošas, jo to lēcas ir tikai triecienizturīgas. Izmantojiet arī elpošanas ceļu aizsargu, ja darbs ir putekļains, un dzirdes aizsargu (ausu aizbāžņus vai austiņas) ilgstoša darba gadījumā.
13. Stingri nostipriniet apstrādājamo detaļu. Lai stingri nostiprinātu apstrādājamo detaļu, pēc iespējas lietojiet spīles vai skrūvspīles. Tādējādi atbrīvosies abas rokas darbam.
14. Nesniedzieties pāri darbmašīnai. Vienmēr saglabājiet stabilitāti un līdzsvaru.
15. Uzturiet darbmašīnu labā darba kārtībā. Uzturiet instrumentus tīrus un asus, lai to veikspēja būtu labāka un drošāka. Ievērojiet norādījumus attiecībā uz ellošanu un piederumu nomaiņu.
16. Atvienojiet darbmašīnu no elektrotīkla. Pirms apkopes un piederumu nomaiņas.
17. Izvairieties no netīšas darbmašīnas iedarbināšanas. Pirms kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdailei pārliecinieties, vai slēdzis atrodas izslēgtā stāvoklī /"OFF"/.
18. Lietojiet ieteiktos piederumus. Datus par atbilstošiem piederumiem skatiet lietošanas pamācībā. Ievērojiet norādījumus, kas attiecas uz piederumiem. Neatbilstošu piederumu lietojums var radīt risku.
19. Nekad nepakāpieties uz darbmašīnas vai tās statīva. Darbmašīnas apgāšanās vai saskare ar griezējinstrumentiem neuzmanības dēļ var radīt smagas fiziskas traumas. Neuzglabājiet materiālus virs darbmašīnas vai tādā veidā, ka, lai tos paņemtu, nepieciešams pakāpties uz darbmašīnas vai tās statīva.
20. Pārbaudiet bojātās daļas. Pirms uzsākt darbu ar darbmašīnu, rūpīgi pārbaudiet, vai bojāts aizsargs vai citas bojātās daļas ir nomainītas un darbojas pareizi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi uzstādītas un samontētas, vai kāda daļa nav bojāta un vai darbmašīna ir pareizi uzstādīta, kā arī visus citus aspektus, kas var ietekmēt darbmašīnas veikspēju. Bojāts aizsargs un pārējie piederumi ir pienācīgi jāizremontē vai jānomaina.
21. Nekad neatstājiet darbībā esošu darbmašīnu bez uzraudzības. Atvienojiet darbmašīnu no elektrotīkla. Neatstājiet darbmašīnu, pirms tās darbība nav pilnībā apstājusies.

# ĪPAŠI NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠĪBU DARBĀ AR BALSTA URBJMAŠĪNU

## Brīdinājuma uzlīmes

**APDRAUDĒJUMS:** tas nozīmē, ka nevērība norādījumu ievērošanā var radīt smagu fizisku traumu vai pat nāvi.

**BRĪDINĀJUMS:** tas nozīmē, ka nevērība norādījumu ievērošanā var radīt smagu fizisku traumu vai pat nāvi.

**UZMANĪBU:** tas nozīmē, ka nevērība norādījumu ievērošanā var radīt smagu fizisku traumu.

**BRĪDINĀJUMS:** savas drošības labad izvairieties no jebkādiem mēģinājumiem strādāt ar urbjmašīnu, iekams tā nav pilnībā samontēta un uzstādīta atbilstoši norādījumiem, kā arī nav izlasītas un izprastas šādas sadaļas:

1. Vispārēji norādījumi attiecībā uz darbmašīnu drošību
2. Iepazīstieties ar darbmašīnu
3. Pamatdarbība
4. Regulēšana
5. Apkope
6. Darbmašīnas stabilitāte. Ja balsta urbjmašīnai ir kaut mazākā tendēncija tās lietošanas laikā gāzties vai kustēties, tā jānospriina pie darbgalda vai pie grīdas. Ja apstrādājamā detaļa ir par lielu, lai to turētu ar roku, jāizmanto papildu atbalsts.
7. Darba vieta. Strādājiet ar urbjmašīnu labi apgaismotā vietā un uz tīras un līdzsanas pamatnes, lai izvairītos no slīdēšanas un krišanas. Novietojiet darbmašīnu tā, lai lietotājs vai kāda cita persona neatrastos iespējamas izsviestas apstrādājamās detaļas ceļā.
8. Apstrādājamās detaļas izsviešana. Tas nozīmē, ka apstrādājamā detaļa ieķeras rotējošajā instrumentā un ar ļoti lielu ātrumu tiek izsviesta rotācijas virzienā. Tas var radīt smagas traumas vai bojājumus. Izsviešanas risku iespējams samazināt, ja:
  - apstrādājamā detaļa pēc iespējas tiek stingri piešpiesta darbvirsmai;
  - tieki lietoti tikai ieteiktie piederumi un tiek ievēroti šiem piederumiem līdzīgi dotie norādījumi.
9. Acu, roku, sejas, ausu un ķermeņa aizsardzība

**BRĪDINĀJUMS:** izvairieties no iespējamās ieraušanas vārpstā šādi:

1. Nevalkājiet:
  - cimdus
  - kaklasaiti
  - valīgu apgērbu
  - rotaslietas
2. Savāciet garus matus zem matu apsega vai kā citādi
  - a. Ja kāda balsta urbjmašīnas daļa (piemēram, motora

automātiskais slēdzis vai kāda cita vadības ierīce, drošības ierīce vai barošanas kabelis) nestrādā, tās trūkst, tā ir bojāta vai nodilusi, izslēdziet darbmašīnu un atvienojiet no elektrotīkla līdz brīdim, kad bojātā daļa ir izremontēta vai nomainīta.

- b. Neturiet pirkstus vietā, kur tie var nonākt saskarē ar urbi vai citu griezējinstrumentu gadījumā, ja Jūs paslīdat vai slīd apstrādājamā detaļa.
- c. Lai izvairītos no traumām vai bojājumiem, ko var radīt atspēru izsviestas detaļas, rūpīgi ievērojiet norādījumus sadaļā, kas attiecas uz ass atspēres nospriegojuma regulēšanu.
- d. Lai izvairītos no tā, ka apstrādājamā detaļa izslīd no rokām un aizripi, salauž instrumentu vai nokrīt ceļā, atbalstiet apstrādājamo detaļu tā, lai tā nevarētu ripot vai ieķerties instrumentā:
  - vienmēr novietojiet urbjā plātni (zem apstrādājamās detaļas) tā, lai tā atrastos pretī balsta kreisajai pusei;
  - pēc iespējas novietojiet apstrādājamo detaļu tā, lai tā atrastos pretī balsta kreisajai pusei. Ja detaļa ir par īsu vai darbvirsma liecas, apstrādājamā detaļa ir stingri jāpiespiež darbvirsmai. Izmantojiet darbvirsmas sliedes un balsta apmales;
  - ja tiek izmantotas skrūvspīles, tās vienmēr jāpiestiprina pie darbvirsmas;
  - neturiet apstrādājamo detaļu rokās (tas nozīmē, ka apstrādājamā detaļa drīzāk tiek turēta rokās, nevis atbalstīta pret darbvirsmu). Tas neattiecas uz pulēšanas darbu;
  - pirms darba uzsākšanas ar urbi, stingri nostipriniet galviņu un darbvirsmas atbalstu pie balsta un darbvirsma pie darbvirsmas balsta;
  - nekad negroziet galviņu vai darbvirsma, darbmašīnai esot darbībā;
  - pirms uzsākt darbu ar urbjmašīnu, ieslēdziet un izslēdziet automātisko slēdzi, lai pārliecinātos, vai urbis vai citi griezējinstrumenti nenošķiebjas vai nerada vibrāciju;
  - stingri nostipriniet vai atbalstiet apstrādājamo detaļu, kas sniedzas pāri darbvirsmai, tādā veidā, lai samazinātu tās krišanas vai gāšanās risku gadījumā, ja tā netiek pietureta;
  - lai turētu un virzītu apstrādājamās detaļas, dažādos darbos var būt vajadzīgas atšķirīgas stiprinājuma ierīces;
  - darbā izvēlieties tādu vārpstas ātrumu, kāds ieteicams konkrētajam darbam un materiālam. Ieteikumi attiecībā uz ātrumu izlasāmi siksnes pārsegā iekšpusē. Attiecībā uz piederumiem ievērojiet tiem līdzīgi dotos norādījumus.
  - e. Nekāpiet uz urbjmašīnas darbvirsmas. Tā var nolūzt, vai arī Jūs varat urbjmašīnu uzgāzt sev virsū.

- f. Pirms Jūs atstājat darbmašīnu, izslēdziet motora automātisko slēdzi un izņemiet atslēgu.
- g. Lai izvairītos no traumām vai bojājumiem, kas rodas tādēļ, ka apstrādājamā detaļa tiek izsviesta vai notiek saskare ar instrumentu, uz darbvirsmas nedrīkst veikt NEKĀDUS salikšanas vai montēšanas darbus, kamēr instruments rotē.
10. Lietojiet tikai tos piederumus, kas paredzēti konkrētajai urbja mašīnai, lai izvairītos no smagām traumām izsviestu, saplēstu daļu vai apstrādājamo detaļu dēļ.
- a. Urbjot liela diametra atveres: stingri un rūpīgi nostipriniet apstrādājamo detaļu pie darbvirsmas, citādi urbja grieznis var ieķerties šajā detaļā un to rotēt lielā ātrumā. Izmantojiet tikai atveru zāga tipa kodolurbjus katrā apstrādājamajā detaļā atsevišķi.  
Nelietojiet tapu frēzes, atveru zāgu vai vairāku vārpstu kodolurbjus, jo tie var salūzt vai arī zaudēt līdzsvarojumu. Ātrumam jābūt mazākam par 1500 apgr./min.
- b. Veltņslīpētājus nekad nedrīkst izmantot darbā ar šo urbja mašīnu ātrumā, kas pārsniedz 1800 apgr./min.
- c. Nelietojiet urbjas, kas ir garāki par 175 mm vai sniedzas ārā vairāk par 150 mm zem urbja patronas. Tos iespējams pēkšņi saliekt vai arī izraut.
- d. Nelietojiet šajā urbja mašīnā tērauda sukas, virsfrezes, profili frēzes, tapu frēzes vai rotējošas plakņu frēzes.
11. Nēmiet vērā brīdinājumus un ievērojiet norādījumus, kas atrodas urbja galviņas labās puses panelī.
12. Šai balsta urbja mašīnai ir 12 ātrumu. Norādījumus par kīlsiksnas uzstiepšanu uz siksnes diskiem skatīt siksnes pārsegā iekšpusē.
13. Domājiet par drošību. Lieciet lietā veselo saprātu un vienmēr, kad darbmašīna ir darbībā, saglabājiet modrību.

**BRĪDINĀJUMS:** neļaujiet rutīnai, kas veidojas biežas urbja mašīnas lietošanas rezultātā, maldināt sevi ar iluzoru drošību. Atcerieties, ka bojātas daļas darbība var izraisīt nopietnu nelaimi vienā sekundē. Darbība ar zemas kvalitātes instrumentu var novest pie tā, ka acīs tiek iesviests kāds sveškermenis, kas var radīt smagas traumas. Pirms darba uzsākšanas ar urbja mašīnu, vienmēr uzlieciet aizsargbrilles. Tas var iegādāties darbarīku veikalā.

## MOTORA TEHNISKIE PARAMETRI UN PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ SPRIEGUMU

### Motora tehniskie parametri

Tehniskie parametri norādīti motora markējuma plāksnītē.


**BRĪDINĀJUMS:** lai izvairītos no traumām vai bojājumiem netīšas iedarbināšanas gadījumā, neizmantojiet ventilatoru vai mazgājamo mašīnu motorus vai motorus ar aizsardzību pret pārsriegumu, kam ir automātiskas atiestatīšanas funkcija.

#### Pieslēgums elektrotīklam

Darbmašīna ir jāiezemē, lai pasargātu operatoru no elektrošoka. Pievienojet kabeli iezemētai kontaktligzai, kas aprīkota ar releju ar trieciena vai prettriecienu aizkavi vai sprieguma pārtraucēju. Visas kontaktligzdas nav pareizi iezemētas (skatīt attēlu). Ja neesat pārliecināts, vai kontaktligzda ir pareizi iezemēta, lūdziet to pārbaudīt kvalificētam elektriķim.

**BRĪDINĀJUMS:** lai izvairītos no elektrošoka, pievienojot kontaktdakšu kontaktligzai vai izņemot no tās, nekad nedrīkst aizskart kontaktdakšas metāla zarus.

**BRĪDINĀJUMS:** darbmašīna, kas nav pareizi iezemēta, var apdraudēt dzīvību vai novest pie smaga elektrošoka. Jo sevišķi tas jāņem vērā, ja ar darbmašīnu strādā mitrās vietās vai metāla cauruļvadu tuvumā. Ja Jūs riskējat ar elektrošoku, tas var novest pie tā, ka Jūsu rokas uzgrūžas griezējinstrumentam. Ja kabelis ir nodilis vai bojāts, tas nekavējoties jānomaina, lai izvairītos no elektrošoka vai ugunsgrēka.

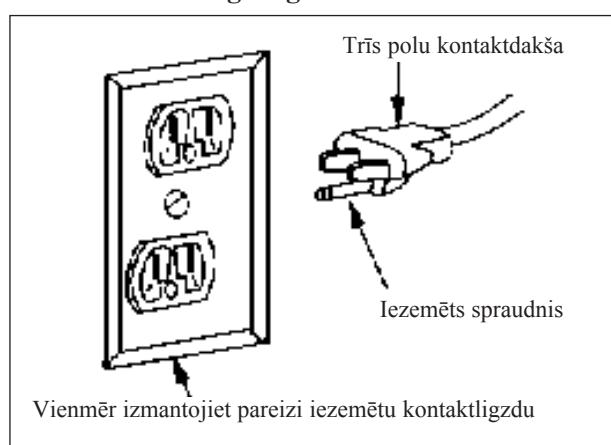


Šai darbmašīna ir aprīkota ar trīs dzīslu kabeli ar iezemētu kontaktdakšu, ko apstiprinājusi Underwriters Laboratories un Canadian Standards Association. Iezemētajai dzīslai ir zaļš apvalks, un vienā galā tā pievienota darbmašīnas pārsegam un otrā galā – iezemētajam kontaktdakšas spraudnim. Šai kontaktdakšai nepieciešama iezemēta trīs polu kontaktligzda (skatīt attēlu). Ja kontaktligzda ir divu polu kontaktligzda, iezemēto spraudni nedrīkst nekādā veidā pielāgot vai modifīcēt. Izmantojiet adapteri (skatīt attēlu) un vienmēr pievienojiet iezemēto spraudni zināmam zemējumam. Mēs iesakām Jums lūgt

kvalificētam elektriķim nomainīt divu polu kontaktligzdu pret trīs polu iezemētu kontaktligzdu. Adapteri, kāds redzams attēlā un tiek izmantots kontaktdakšu pievienošanai divu polu kontaktligzdai, iespējams pasūtīt atsevišķi.

**BRĪDINĀJUMS:** zaļais spraudnis, kas sniedzas ārā no adaptera, vienmēr jāpievieno pastāvīgai zemei, piemēram, pareizi iezemētai kontaktligzdai.

**UZMANĪBU:** attēlā redzamo adapteri var izmantot tikai tad, ja ir pareizi iezemēta divu polu kontaktligzda. Kanādā adapterus lietot nav atļauts (saskaņā ar Canadian Electrical Code / Kanādas Elektroenerģijas kodekss/). Pagarinājuma kabeļu lietošana var izraisīt noteiktu sprieguma zudumu. Lai zudums būtu minimāls un motors nepārkarstu un nesadegtu, izvēloties kabeļa lielumu, jāievēro šeit dotā tabula (A.W.G. = American Wire Gauge /Amerikas vadu mēri/). Izmantojiet tikai trīs dzīslu pagarinājuma kabeļus ar trīs polu iezemētām kontaktdakšām un trīs polu kontaktligzdām, kas atbilst darbmašīnas kontaktdakšai.

Pagarinājuma kabeļa garums	Kabeļa lielums (A.W.G)
0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

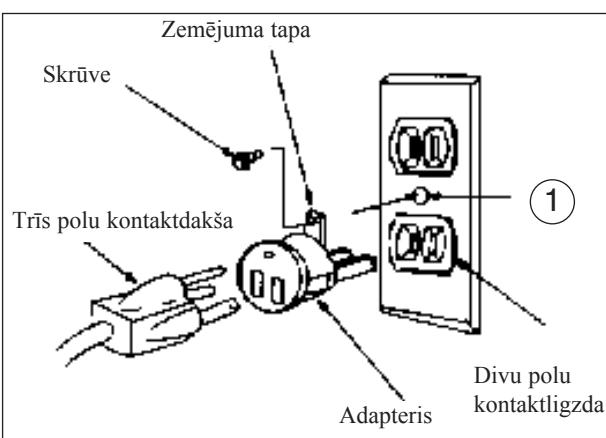

1. Pārliecinieties, vai tas tiek pieslēgts zināmai zemei.

## PRIEKŠDARBI

Saņemot piegādāto darbmašīnu, rūpīgi izsaiņojiet visas daļas un pārbaudiet, vai nekā netrūkst un vai nav redzami kādi transportēšanas radīti bojājumi. BRĪDINĀJUMS: savas drošības labad nekad nepievienojiet kontaktdakšu elektrotīklam, iekams darbmašīna nav pilnībā samontēta.

## APKOPE

**BRĪDINĀJUMS:** savas drošības labad pirms apkopes veikšanas vai darbmašīnas ieļlošanas izslēdziet automātisko slēdzi /“OFF”/ un atvienojiet darbmašīnu no elektrotīkla.

Bieži izsūciet putekļus, kas uzkrājas motora iekšienē. Ja darbvirsa un balsts tiek apstrādāti ar mēbeļu vasku, virsmas ilgāk saglabājas tīras.

**BRĪDINĀJUMS:** lai izvairītos no elektrošoka vai ugunsgrēka, nekavējoties nomainiet bojātus vai nodilušus kabeļus.

## ĀZERSISTĒMAS LIETOŠANA

Drošība. Brīdinājums. Neskaities tieši lāzera staros. Nekad nevērsiet lāzera staru pret kādu personu vai arī pret kādas personas acīm.

Lāzerstaru nedrīkst lietot darbā ar atstarojošu materiālu. Iestatiet lāzerstaru tikai tad, kad tas jāvērš pret darba materiālu.

### Lietošana

1. Atzīmējiet urbšanas vietu uz darba materiāla
2. Ieslēdziet kontaktu un iedarbiniet darbmašīnu
3. Ieslēdziet lāzeru un vērsiet lāzera krustiņu pret atzīmēto urbšanas vietu
4. Stingri nostipriniet urbjamo materiālu
5. Urbiet
6. Izslēdziet lāzeru

### Lāzerstara ieregelēšana

1. Atslābiniet katru lāzera gredzenu un ieregelējet tos abus, līdz krustiņš ir vērsts tieši pret urbšanas vietu.
2. Stingri pieskrūvējiet gredzenus.

## TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

**BRĪDINĀJUMS:** savas drošības labad pirms traucējummeklēšanas izslēdziet automātisko slēdzi /“OFF”/ un atvienojiet darbmašīnu no elektrotīkla.

TRAUCĒJUMS	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	DARBĪBA
Augsts trokšņu līmenis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kīlsiksna nav pareizi nospriegota.</li> <li>Vārpsta ir sausa.</li> <li>Vārpstas siksnes disks ir valīgs.</li> <li>Motora siksnes disks ir valīgs.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Noregulējet siksnes nospiegojumu. Skatīt sadaļu par kīlsiksnas nosprieigošanu.</li> <li>Ieļlojiet vārpstu. Skatīt ”Eļlošana”.</li> <li>Pārbaudiet, vai siksnes disku stiprinājuma uzgriežņi ir stingri pievilkti.</li> <li>Pievelciet siksnes disku stiprinājuma skrūves.</li> </ol>
Urbis deg.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nepareizs ātrums.</li> <li>Atverē ieķerušās skaidas.</li> <li>Urbis ir truls.</li> <li>Apstrādājamā detaļa tiek padota pārāk lēni.</li> <li>Nepieciešams ieļlot griezni.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Noregulējet ātrumu. Skatīt informāciju par urbja ātrumu sadaļā ”Iepazīstieties ar darbmašīnu”.</li> <li>Bieži paceliet urbi un izņemiet skaidas.</li> <li>Uzasiniet urbi.</li> <li>Padodiet apstrādājamo detaļu ātrāk un ļaujiet urbim griezt.</li> <li>Ieļlojiet urbi ar griežņu eļlu</li> </ol>
Urbis nošķiebjas, atvere nav apaļa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cietas kokšķiedras vai neasas urbja griežņa malas un/vai griežņa leņķi.</li> <li>Urbis ir saliekts.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uzasiniet urbi.</li> <li>Nomainiet urbi.</li> </ol>
Apakšējā daļā veidojas skabargas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zem apstrādājamās detaļas nav urbja plātnes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lietojiet urbja plātni.</li> </ol>
Apstrādājamā detaļa slīd ārā no rokām.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apstrādājamā detaļa nav atbilstoši atbalstīta/nostiprināta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atbalstiet vai stingri nostipriniet apstrādājamo detaļu.</li> </ol>
Urbis ieķeras apstrādājamajā detaļā.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apstrādājamā detaļa ieķeras urbī pārlieku liela padeves ātruma dēļ.</li> <li>Kīlsiksna nav pareizi nospriegota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atbalstiet vai stingri nostipriniet apstrādājamo detaļu.</li> <li>Noregulējet siksnes nospiegojumu. Skatīt sadaļu par kīlsiksnas nosprieigošanu.</li> </ol>
Urbis ātri izslīd vai nedarbojas stabili.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Urbis ir saliekts.</li> <li>Vārpstas gulnis ir nodilis.</li> <li>Urbis nav pareizi ievietots patronā.</li> <li>Patrona nav pareizi uzstādīta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lietojiet taisnu urbi.</li> <li>Nomainiet gultni.</li> <li>Iestipriniet urbi kārtīgi.</li> <li>Uzstādiet patronu pareizi (skatīt informāciju par patronas uzstādīšanu).</li> </ol>
Ass paceļas pārāk lēni vai pārāk ātri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atspere ir nepareizi nospriegota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Noregulējet atsperes nospiegojumu.</li> </ol>
Patrona neiestiprinās vārpstā.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Patronas iekšpusē vai vārpstas ārpusē ir netīrumi, tauki vai eļla.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Iztīriet patronas iekšpusi un notīriet vārpstu ar sausu drāniņu vai arī ar attaukošanas līdzekli.</li> </ol>



---

## Kā pareizi lietot galveno slēdzi un mašīnas avārijas apturēšanas slēdzi?

Normālas darbības laikā mašīna sāks darboties pēc galvenā slēdža zaļās pogas nospiešanas. Nospiežot sarkano pogu, mašīna apstāsies. Mašīna apstāsies arī tad, ja tiks aizvērts galvenā slēdža pārsegs.

Avārijas gadījumā piespiediet mašīnas avārijas apturēšanas slēdzi, kas atrodas zem galvenā slēdža, un mašīna apstāsies. Pagriežot mašīnas avārijas apturēšanas slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā, mašīna tiks atiestatīta. Pēc tam mašīnu varēs atkal lietot.





## LIETUVIŠKAI

Vertimas originali instrukcija

### TURINIO RODYKLĖ

Techniniai parametrai .....	58
Bendri darbo mašinos saugumo nurodymai .....	59
Ypatingi saugumo nurodymai, dirbant atramine grėžimo mašina .....	60
Motoro techniniai rodikliai ir įtampos reikalavimai.....	61
Parengiamieji darbai .....	62

Priežiūra .....	62
Sutepimas.....	62
Lazerio sistemos naudojimas.....	62
Gedimų paieška.....	63
Prijungimo schema .....	83
Rezervinės dalys .....	84
EG atitikimo sertifikatas .....	92

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Code no .....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....		16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF
Modelis .....		Darbo stalo	Atramos	Darbo stalo	Atramos	Atramos
Grėžimo galingumas pliene .....	mm	16	16	19	19	25
Veleno konusas .....	MK	2	2	2	2	3
Veleno eiga.....	mm	80	80	80	80	120
Veleno sukimosi greitis.....	st	12	12	12	12	12
Veleno sukimosi greitis.....	r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700
Atramos diametras .....	mm	70	70	70	70	92
Nuotolis veleno centras-atrama .....	mm	165	165	178	178	254
Maks. nuotolis tarp veleno smaigalio –darbinio paviršiaus .....	mm	410	780	430	780	680
Darbinio paviršiaus dydis .....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
T-bėgio plotis .....	mm	14	14	16.5	16.5	16
Maks. nuotolis tarp veleno smaigalio ir pagrindo plokštės .....	mm	600	1 240	610	1 240	1 200
Apdrota pagrindo plokštė .....	mm	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
T-bėgio plotis .....	mm	15	15	15	15	16
Motoro įtampa.....	V	230 - 1	230 - 1	230 - 1	230 - 1	400 - 3
.....Hz		50	50	50	50	50
Motoro galingumas .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Aukštis .....	mm	960	1 580	980	1 630	1 710
Svoris .....	kg	53	60	62	70	138

## VISIŠKA GREŽIMO MAŠINOS VEIKIMO GARANTIJA VIENERIEMS METAMS

Jeigu per vienus metus po pirkimo datos grežimo mašinoje randami medžiagų arba gamybiniai defektai, mes atliekame remontą nemokamai.



## BENDRI DARBO MAŠINOS SAUGUMO NURODYMAI

1. Susipažinkite su mašina. Perskaitykite ir suvokiite naudojimo instrukciją ir etiketes ant mašinos. Išisavinkite darbo mašinos naudojimą ir sužinokite apie galimus pavojus, dirbant su konkrečia mašina.
2. Visuomet ižeminkite darbo mašiną. Ši darbo mašina turi įrengtą pastiprintą trijų gyslų kabelį su triju poliu ižeminta kontaktine šakute prijungimui prie ižeminto kontaktinio lizdo. Kabelio žalio ižeminimo negalima prijungti prie elektros tinklo.
3. Laikykite saugiklius vietoje. Saugikliai turi būti funkcionuojantys ir teisingai sumontuoti.
4. Nuimkite raktus. Susidarykite išproti prieš darbo mašinos paleidimą patikrinti, ar veržliarakčiai ir pan. Nuimti nuo darbo mašinos.
5. Palaikykite švarą darbo aplinkoje. Netvarkingi darbo paviršiai ir darbo stalai sukelia nelaimingus atsitikimus. Žiūrėkite, kad grindys būtų švarios. Jos gali tapti slidžios dėl vaško ir skiedrų.
6. Venkite pavojingos aplinkos. Nedirbkite su darbo mašina drėgnose vietose. Neleiskite darbo mašinos veikti lietui. Žiūrėkite, kad apšvietimas būtų geras. Žiūrėkite, kad būtų pakankamai vietos dribti.
7. Vaikai turi būti saugiu nuotoliu. Visi pašaliniai asmenys turi būti deramu nuotoliu nuo darbo mašinos.
8. Sukurkite saugią vaikams dirbtuvę. Naudokite pakabinamas spynas, automatinį jungiklį, paslepkitė raktus arba laikykite darbo mašiną vaikams neprieinamoje vietoje.
9. Neviršykite darbo mašinos galingumo. Jos pajėgumas yra geresnis ir saugesnis tuo greičiu, kuriam ji sukonstruota.
10. Teisingai naudokite darbo mašiną. Nenaudokite darbo mašinos arba jos reikmenų darbui, kuriam jie nėra skirti.
11. Nešiokite tinkamą aprangą. Nenešiokite laisvų rūbų, pirštinių, kaklaraiščių arba papuošalų (žiedų, rankinių laikrodžių) ir pan., kuriuos gali ištraukt i

judančias darbo mašinos dalis. Rekomenduojama nešioti neslystančią avalynę. Naudokite plaukų apdangalą, sulaikant ilgus plaukus. Užsiraistikite ilgas rankoves virš alkūnių.

12. Nešiokite apsauginius akiniaus (galvos saugikli). Visuomet naudokitės apsauginiais akiniais. Paprasti akiniai nėra apsauginiai akiniai, nes jų lešiai nėra tokie atsparūs smūgiui. Naudokite ir kvėpavimo kelių apsaugą, nes darbas yra dulkėtas, ir klausos apsaugą (ausų kamščius arba ausines) ilgalaikio darbo atveju.
13. Tvirtai įtvirtinkite apdorojamą detalę. Kad tvirtai įtvirtinti apdorojamą detalę, pagal galimybes naudokite gnybtus arba spaustuvus. Tokiu būdu išsilaisvins abi rankos darbui.
14. Nesilenkite per darbo mašiną. Visuomet išsaugokite stabilumą ir pusiausvyrą.
15. Palaikykite darbo mašiną tvarkingą. Laikykite instrumentus švarius ir aštrius, kad jų pajėgumas būtų geresnis ir saugesnis. Laikykite suteptimo ir reikmenų keitimą.
16. Atjunkite darbo mašiną nuo elektros tinklo. Prieš priežiūros darbus ir reikmenų keitimą.
17. Venkite atsitiktinio darbo mašinos paleidimo. Prieš kontaktinės šakutės prijungimimo į kontaktinį lizdą išsitikinkite, ar jungiklis yra išjungtoje padėtyje /"OFF"/.
18. Naudokite rekomenduojamus reikmenis. Atitinkamų reikmenų duomenis žiūrėkite naudojimo instrukcijoje. Laikykite nurodymų, liečiančių reikmenis. Netinkamų reikmenų naudojimas gali sukelti pavojų.
19. Niekuomet nelipkite ant darbo mašinos arba jos stovo. Darbo mašinos apsivertimas arba sąlytis su pjovimo instrumentais gali sukelti sunkias fizines traumas. Nelaikykite medžiagų virš darbo mašinos arba tokiu būdu, kad, lai juos paimti, reikėtų pasilipti ant darbo mašinos arba jos stovo.
20. Patikrinkite sugedusias dalis. Prieš pradedant darbą su darbo mašina kruopščiai patikrinkite, ar nepažeistas saugiklis arba kitos sugadintos dalys yra pakeistos ir veikia teisingai. Patikrinkite, ar judančios dalys yra teisingai surinktos ir sumontuotos, ar kokia dalis nesugedusi ir ar darbo mašina yra teisingai sumontuota, o taip pat visus kitus aspektus, kurie galėtų įtakoti darbo mašinos veikimą. Sugedes saugiklis ir kiti reikmenys turi būti deramai suremontuojami arba pakeičiami.
21. Niekuomet nepalikite veikiančios darbo mašinos be priežiūros. Atjunkite darbo mašiną iš elektros tinklo. Nepalikite darbo mašinos, kol jos veikimas visiškai nesustojo.

## YPATINGI SAUGUMO NURODYMAI, DIRBANT SU ATRAMINE GRĘŽIMO MAŠINA

### Perspėjimo etiketės

**GRĘSMĖ:** tai reiškia, kad aplaidumas, laikantis nurodymų, gali sukelti sunkią fizinę traumą arba net mirtį.

**PERSPĖJIMAS:** tai reiškia, kad aplaidumas, laikantis nurodymų, gali sukelti sunkią fizinę traumą arba net mirtį.

**DĒMESIO:** tai reiškia, kad aplaidumas, laikantis nurodymų, gali sukelti sunkią fizinę traumą.

**PERSPĖJIMAS: savo saugumo labui venkite bet kokių bandymų dirbti darbo mašina, kol ji nėra visiškai sumontuota ir įrengta pagal nurodymus, o tai pat neperskaityti ir suvokti šie skyriai:**

1. Bendri darbo mašinos saugumo nurodymai
2. Susipažinkite su darbo mašina
3. Pagrindinis veikimas
4. Reguliavimas
5. Priežiūra
6. Darbo mašinos stabilumas. Jeigu atraminė gręžimo mašina turi bent mažiausią tendenciją jos naudojimo metu virsti arba judėti, ji turi būti pritvirtinama prie darbo stalo arba grindų. Jeigu apdorojama detalė yra pernelyg didelė, kad ją laikyti ranka, turi būti naudojama papildoma atrama.
7. Darba vieta. Dirbkite darbo mašina gerai apšviestoje vietoje ir ant švaraus ir lygaus pagrindo, išvengiant paslydimo ir kritimo. Pastatykite darbo mašiną taip, kad vartotojas arba kitas asmuo negalėtų būti galimos išsviestos detalės kelyje.
8. Apdorojamos detalės išsviedimas. Tai reiškia, kad apdorojama detalė įstrigo besisukančiam instrumeitu ir buvo išsviesta sukimosi kryptimi. Tai gali sukelti sunkias traumas arba sužeidimus. Išsviedimo riziką galima sumažinti, jeigu:  
Apdorojama detalė pagal galimybę yra stipriai prispaudžiamā prie darbinio paviršiaus;  
Naudojami tiktais rekomenduojamais reikmenys ir laikomasi prie šių reikmenų pridėtų nurodymų.
9. Akių, rankų, veido, ausų ir kūno apsauga  
**PERSPĖJIMAS:** Venkite galimo įtraukimo į veleną tokiu būdu:
  1. Nenešiokite:
    - pirštinių
    - kaklaraiščio
    - palaidų rūbų
    - papuošalų
  2. Suriškite ilgus plaukus po plaukų apdangalu arba kaip kitaip
    - a. Jeigu kokia atraminės gręžimo mašinos dalis (pavyzdžiu, automatinis motoro jungiklis arba koks kitas valdymo įtaisas, saugumo įtaisas arba maitinimo kabelis) nedirba, jo trūksta, arba jis yra

sugedės arba nudilęs, išjunkite darbo mašiną ir atjunkite iš elektros tinklo iki momento, kai sugedusi dalis yra suremontuota arba pakeista.

- b. Nelaikykite pirštų vietoje, kur jie gali susiliesti su grąžtu arba kitu pjovimo instrumentu tuo atveju, jeigu Jūs paslystate arba slysta apdorojama detalė.
- c. Siekiant išvengti traumų arba sužalojimų, kuriuos gali sukelti spyruoklių išsviestos detalės, kruopščiai laikykite skyriaus nurodymų, kurie liečia ašies spyruoklės įtempimo reguliavimą.
- d. Siekiant išvengti, kad apdorojama detalė neišslystų iš rankų ir nenusiridentų, nesulaužytų instrumento arba nukristų kelyje, atremkite apdorojamą detalę taip, kad ji negalėtų nusiridenti arba įstrigti instrumente:
  - visuomet pastatykite grąžto plokštę (po apdorojama detale) taip, kad ji būtų priešais atramos kairiąją pusę;
  - pagal galimybę pastatykite apdorojamą detalę taip, kad ji būtų priešais atramos kairiąją pusę. Jeigu detalė yra pernelyg trumpa arba darbinis paviršius lenkiasi, apdorojama detalė turi būti tvirtai prispaudžiamā prie darbinio paviršiaus. Naudokite darbinio paviršiaus bėgius ir atramos apvadus;
  - jeigu naudojami spaustuvai, jie visuomet pritvirtinami prie darbinio paviršiaus;
  - nelaikykite apdorojamos detalės rankose (tai reiškia, kad apdorojama detalė greičiau laikoma rankose, nei atremiamai į darbinį paviršių). Tai neliečia poliravimo darbo;
  - prieš darbo pradžią grąžtu, tvirtai įtvirtinkite galvutę ir darbo paviršiaus atramą prie stovo ir darbo paviršių prie darbo paviršiaus stovo;
  - niekuomet nesukite galvutės arba darbo paviršiaus, kai darbo mašina veikia;
  - prieš pradedant darbą darbo mašina, ižunkite ir išjunkite automatinį jungiklį, kad įsitikinti, ar grąžtas arba kiti pjovimo instrumentai neišklibo arba nesukelia vibracijos;
  - tvirtai įtvirtinkite arba atremkite apdorojamą detalę, kuri tėsiasi per darbo paviršių, tokiu būdu, kad sumažinti jos kritimo arba apvirkimo rizikos galimybę, jeigu ji nebus prilaikoma;
  - laikant ir stumiant apdorojamas detales, įvairiuose darbuose gali būti reikalingi skirtinį tvirtinimo įtaisai;
  - darbe pasirinkite tokį veleno greitį, koks rekomenduojamas konkrečiam darbui ir medžiagai. Greičio rekomendacijos perskaitomos diržo gaubto vidinėje pusėje. Kas liečia reikmenis, laikykites su jais kartu pateikiamų nurodymų.
- e. Nelipkite ant gręžimo mašinos darbinio paviršiaus. Jis gali nulūžti, arba Jūs galite gręžimo mašiną užsiversti ant savęs.
- f. Prieš Jūs paliekate darbo mašiną, išjunkite motoro automatinį jungiklį ir išimkite raktą.

- g. Siekiant išvengti traumų arba sužalojimų, ant darbo paviršiaus negali vykdyti JOKIŲ surinkimo arba montavimo darbų, kol instrumentas sukas.
10. Naudokite tiktais tuos reikmenis, kurie skirti konkrečiai gręžimo mašinai, siekiant išvengti sunkių traumų dėl išsviestų, suskilusių dalių arba apdorojamų detalių.
- Gręžiant didelio diametro angas: tvirtai ir kruopščiai įtvirtinkite apdorojamą detalę prie darbinio paviršiaus, kitaip grąžto rėžtukas gali ištrigli šioje detalėje ir ją sukti dideliu greičiu. Naudokite tiktais angų pjūklo tipo branduolinius grąžtus kiekvienoje apdorojamoje detalėje atskirai. Nenaudokite kaiščio frezų, angų pjūklų arba kelių velenų branduolinių grąžtų, nes jie gali sulūžti arba netekti pusiausvyros. Greitis turi būti mažesnis nei 1500 apgr./min.
  - Veleno šliuotojo niekuomet negalima naudoti dirbant šia gręžimo mašina tokiu greičiu, kuris viršija 1800 aps./min.
  - Nenaudokite grąžtų, kurie ilgesni nei 175 mm arba išsikiša lauk daugiau nei 150 mm po grąžto patronu. Juos galima staiga sulenkти arba ištrauktī.
  - Nenaudokite šioje gręžimo mašinoje plieninių šepečių, virš frezų, profiliinių frezų, kaiščių frezų arba besisukančių plokštumų frezų.
11. Atsižvelkite į perspėjimus ir laikykitės nurodymų, esančių grąžto galvutės dešinės pusės panelyje.
12. Ši atraminė gręžimo mašina turi 12 greičių. Nurodymus dėl pleišinio diržo užtempimo ant diržo diskų žiūrėti diržo gaubto vidinėje pusėje.
13. Galvokite apie saugumą. Naudokitės sveika nuovoka ir visuomet, kai darbo mašina veikia, būkite budrūs.

**PERSPĖJIMAS:** neleiskite rutinai, atsiradusiai dažno gręžimo mašinos naudojimo rezultate, klaidinti savęs iliuzoriniu saugumu. Atsiminkite, kad sugedusios dalies veikimas gali sukelti rimtą nelaimę per vieną akimirksnį.

Darbas su žemos kokybės instrumentu gali sukelti svetimkūnio išviedimą į akį, kas gali sukelti sunkias traumas. Prieš darbo pradžią gręžimo mašina visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Juos galima įsigyti darbo reikmenų parduotuvėse.

## MOTORO TECHNINIAI PARAMETRAI IR ĮTAMPOS REIKALAVIMAI

### Motoro techniniai parametrai

Techniniai parametrai nurodyti motoro markiravimo plokštéléje.


**PERSPĖJIMAS:** siekiant išvengti traumų arba sužalojimų dėl atsitiktinio paleidimo, nenaudokite ventiliatorių arba skalbyklų motorų arba motoru su apsauga nuo įtampos, turinčio automatinę gręžimo į pradinę padėtį funkciją.

### Prijungimas prie elektros tinklo

Darbo mašina turi būti įžeminama, kad apsaugoti operatorių nuo elektros šoko. Prijunkite kabelį prie įžeminto kontaktinio lizdo, turinčio įrengtą rele su smūgio arba kontrsmūgio sulaikymu arba įtampos nutraukėju. Visi kontaktiniai lizdai nėra teisingai įžeminti (žiūrėti piešinį). Jeigu nesate įsitikinės, ar kontaktinis lizdas teisingai įžemintas, prašykite jį patikrinti kvalifikuoto elektriko.

**PERSPĖJIMAS:** siekiant išvengti elektros šoko, prijungiant kontaktinę šakutę prie kontaktinio lizdo arba išimant iš jo, niekuomet negalima liesti kontaktinės šakutės metalinių šakų.

**PERSPĖJIMAS:** neteisingai įžeminta darbo mašina gali sukelti pavojų gyvybei arba sukelti sunkų elektros šoką. Ypatingai į tai būtina atsižvelgti, jeigu darbo mašina dirbama drėgnose patalpose arba šalia metalinių vamzdžių. Jeigu Jūs rizikuojate su elektros šoku, tai gali sukelti situaciją, kai Jūsų rankos atsitrenkia į piovimo instrumentą. Jeigu kabelis nudilo arba yra pažeistas, jis nedelsiant turi būti pakeičiamas, kad išvengti elektros šoko arba gaisro.

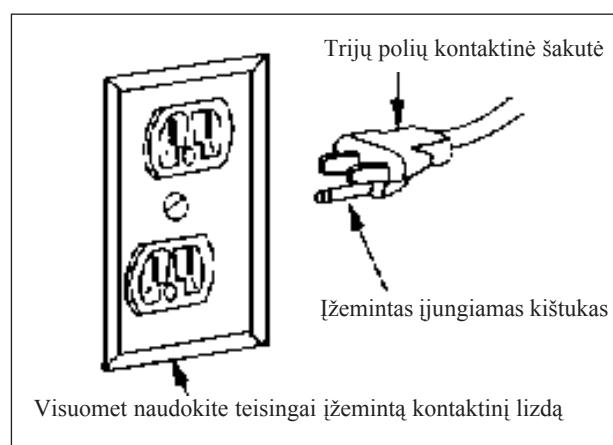


Ši darbo mašina turi įrengtą trijų gyslų kabelį su įžeminta kontaktinė šakute, ką patvirtino Underwriters Laboratories un Canadian Standards Association. Įžeminta gysla turi žalią apvalką, ir viename gale ji prijungta prie arbo mašinos gaubto ir antrame gale

– prie ižemintos kontaktinės šakutės ijjungiamojo kištuko. Šiai kontaktinei šakutei reikalinga ižemintas trijų polių kontaktinis lizdas (žiūrėti nuotrauką). Jeigu kontaktinis lizdas yra dviejų polių, ižeminto ijjungiamo kištuko jokiu būdu negalima priderinti arba modifikuoti. Naudokite adapterį (žiūrėti nuotrauką) ir visuomet prijunkite ijjungiamą kištuką prie žinomo ižeminimo. Mes rekomenduojam Jums paprašyti kvalifikuoto elektriko pakeisti dviejų polių kontaktinį lizdą trijų polių kontaktiniu lizdu. Adapterį, matomą nuotraukoje ir naudojamą kontaktinių šakučių prijungimui prie dviejų polių kontaktinio lizdo, galima užsakyti atskirai.

**PERSPĖJIMAS:** žalias ijjungiamas kištukas, išlendantis iš adapterio, visuomet turi būti prijungiamas prie pastovaus ižeminimo, pavyzdžiui, prie teisingai ižeminto kontaktinio lizdo.

**DĒMESIO:** nuotraukoje matomą adapterį galima naudoti tiktais tuomet, jeigu yra teisingai ižemintas dviejų polių kontaktinis lizdas. Kanadoje adapterius naudoti draudžiama (pagal Canadian Electrical Code / Kanados Elektros energijos kodeksą/). Prailginimo kabelių naudojimas gali sukelti konkretną įtampos nuostolių. Kad nuostolis būtų minimalus ir motoras neperkaistų ir nesudegtų, pasirenkant kabelio dydį, būtina laikytis čia pateikiamą lentelę (A.W.G. = American Wire Gauge / Amerikos laidų dydžiai /). Naudokitės tiktais trijų gyslų prailginimo kabeliais su trijų polių ižemintomis kontaktinėmis šakutėmis, kurios atitinka darbo mašinos kontaktinę akutę.

Praiilginimo kabelio ilgis	Kabelio dydis (A.W.G)
0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

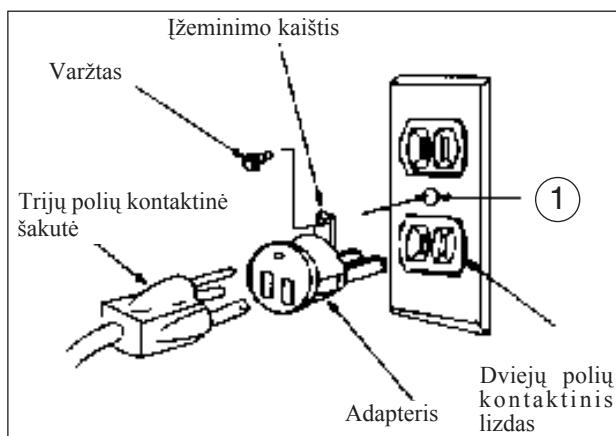

1. Išsitikinkite, ar jis prijungtas prie žinomo ižeminimo.

## PARENGIAMIEJI DARBAI

Gavę pristatytą darbo mašiną, kruopščiai išpakuokite visas dalis ir patikrinkite, ar nieko netrūksta ir ar nesimato kokį transportavimo sukelт sugadinimų.

**PERSPĖJIMAS:** savo saugumo labui niekuomet neprijunkite kontaktinės šakutės prie elektros tinklo, kol darbo mašina nėra visiškai sumontuota.

## PRIEŽIŪRA

**PERSPĖJIMAS:** savo saugumo labui prieš vykdant priežiūrą arba darbo mašinos sutepimą išjunkite automatinį jungiklį /“OFF”/ ir atjunkite darbo mašiną nuo elektros tinklo.

Dažnai išsiurbkite dulkes, susikaupusias motoro viduje. Jeigu darbo paviršius ir atrama apdorojami baldų vašku, paviršiai ilgiau išlieka švarūs.

**PERSPĖJIMAS:** siekiant išvengti elektros šoko arba gaisro, nedelsiant pakeiskite sugadintus arba nudilusius kabelius.

## SUTEPIMAS

Visi RUTULINIAI GUOLIAI yra sutepti gamykloje ir jiems bereikalingas tolesnis sutepimas.

Kartais sutepkite darbo paviršiaus pakėlimo pernešimo mechanizmą, veleno bėgį ir dantinį strypą (ašies dantratį). Žiūrėti "Susipažinkite su darbo mašina".

## LAZERIO SISTEMOS

### NAUDOJIMAS

Saugumas. Perspėjimas. Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulius.

Niekuomet nenukreipkite lazerio spindulio į kokį asmenį arba į kito asmens akis.

Lazerio spindulio negalima naudoti darbui su atspindinčia medžiaga.

Nustatykite lazerį tiktais tuomet, kai jis turi būti nukrepiamas į darbo medžiagą.

### Naudojimas

1. Pažymėkite grėžimo vietą darbo medžiagoje
2. Ijunkite kontaktą ir paleiskite darbo mašiną
3. Ijunkite lazerį ir nukreipkite kryželį į pažymėtą grėžimo vietą
4. Tvirtai įtvirtinkite grėžiamą medžiagą
5. Grėžkite
6. Išjunkite lazerį

### Lazerio spindulio įreguliavimas

1. Atpalaaiduokite kiekvieno lazerio žiedą ir įreguliuokite juos abu, kol kryželis bus nukreiptas tiesiai prieš grėžimo vietą.
2. Tvirtai priveržkite žiedus.

## GEDIMU PAIEŠKA

**PERSPĖJIMAS:** savo saugumo labui prieš ieškant gedimų išjunkite automatinį jungiklį /“OFF”/ ir atjunkite darbo mašiną nuo elektros tinklo.

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	VEIKIMAS
Aukštas triukšmo lygis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pleištinis diržas neteisingai įtemptas.</li> <li>2. velenas yra sausas.</li> <li>3. Veleno diržo diskas yra palaidas.</li> <li>4. Motoro diržo diskas yra palaidas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nureguliuokite diržo įtempimą. Žiūrėti skyrių apie leišinio diržo įtempimą.</li> <li>2. Sutepkite veleną. Žiūrėti ”Sutepimas”.</li> <li>3. Patikrinkite, ar diržo diskų tvirtinimo veržlės yra tvirtai priveržtos.</li> <li>4. Priveržkite diržo diskų tvirtinimo varžtus.</li> </ol>
Grąžtas dega.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neteisintas greitis.</li> <li>2. Angoje įstrigo drožlės.</li> <li>3. Grąžtas yra bukas.</li> <li>4. Apdorojama detalė paduodama pernelyg lėtai.</li> <li>5. Būtina sutepti rėžtuką.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nureguliuokite greitį. Žiūrėti informaciją apie grąžto greitį skyriuje ”Susipažinkite su darbo mašina”.</li> <li>2. Dažnai pakelkite grąžtą ir išimkite drožles.</li> <li>3. Užaštrinkite grąžtą.</li> <li>4. Paduokite apdorojamą detalę greičiau ir leiskite grąžtui suktis.</li> <li>5. Sutepkite grąžtą rėžtuku tepalu</li> </ol>
Grąžtas krypsta, anga néra apvali.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kieta medienos lašteliena arba neaštrios grąžto rėžuko briaunos ir/arba rėžuko kampai.</li> <li>2. Grąžtas yra sulenkta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Užaštrinkite grąžtą.</li> <li>2. Pakeiskite grąžtą.</li> </ol>
Apatinėje dalyje susidaro rakštys.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Po apdorojama detale néra grąžto plokštės.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naudokite grąžto plokštę.</li> </ol>
Apdorojama detalė slysta iš rankų.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apdorojama detalė netinkamai atremta /itvirtinta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atremkite arba tvirtai itvirtinkite apdorojamą detalę.</li> </ol>
Grąžtas įstringa apdorojamoje detalėje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apdorojama detalė įstrigo grąžte dėl pernelyg didelio greičio.</li> <li>2. Pleištinis diržas neteisingai įtemptas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atremkite arba tvirtai itvirtinkite apdorojamą detalę.</li> <li>2. Sureguliuokite diržo įtempimą. Žiūrėti skyrių apie leišinio diržo įtempimą.</li> </ol>
Grąžtas greitai išslysta arba dirba nestabiliai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grąžtas yra sulenkta.</li> <li>2. Veleno guolis yra nudilęs.</li> <li>3. Grąžtas neteisingai įstatytas į patroną.</li> <li>4. Patronas neteisingai sumontuotas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naudokite tiesų grąžtą.</li> <li>2. Pakeiskite guoli.</li> <li>3. Gerai itvirtinkite grąžtą.</li> <li>4. Teisingai sumontuokite patroną (žiūrėti informaciją apie patrono montavimą).</li> </ol>
Ašis pasikelia pernelyg lėtai arba pernelyg greitai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spyruoklė neteisingai įtempta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sureguliuokite spyruoklės įtampą.</li> </ol>
Patronas neįsitvirtina velenė.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Patrono vidinėje pusėje arba veleno išorėje yra nešvarumų, riebalų arba tepalo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išvalykite vidinę patrono pusę ir nuvalykite veleną sausu skudurėliu arba ir nuriebinimo priemone.</li> </ol>



---

## **Kaip teisingai naudotis pagrindiniu perjungikliu bei avarinio sustabdymo perjungikliu?**

Įprastinio darbo metu mašinos eiga prasideda paspaudus žalią mygtuką pagrindiniame perjungiklyje. Paspaudus raudoną mygtuką mašina sustoja. Mašina taip pat sustoja, jeigu uždengiamas pagrindinio perjungiklio dangtelis. Pavojaus atveju paspauskite avarinio išjungimo perjungiklį, esantį žemiau pagrindinio perjungiklio, ir mašina sostos. Jeigu norite nustatyti pradinę avarinio išjungimo perjungiklio padėtį, tai pasukite avarinio išjungimo perjungiklį pagal laikrodžio rodyklę. Dabar galite pratęsti darbą su mašina.





# POLSKI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

## SPIS TREŚCI

Dane techniczne .....	66
Ogólne zalecenia BHP dotyczące obrabiarek.....	67
Szczególne zalecenia BHP dotyczące wiertarek kolumnowych .....	68
Dane techniczne silnika i wymagania dotyczące zasilania .....	69
Przygotowanie do użytkowania.....	70

Konserwacja.....	70
Smarowanie.....	70
Wyszukiwanie i usuwanie usterek.....	71
Schemat połączeń elektrycznych.....	72
Używanie wskaźnika laserowego .....	83
Części zamienne .....	84
Certyfikat zgodności UE.....	92

## DANE TECHNICZNE

Code no. ....	23736	0102	0201	0300	0409	0508
Race.....		16 DDB	16 DDF	20 DDB	20 DDF	25 DDF
Model .....		Stołowa	Kolumnowa	Stołowa	Kolumnowa	Kolumnowa
Średnica wiertła dla stali, do .....	mm	16	16	19	19	25
Stożek wrzeciona .....	MK	2	2	2	2	3
Skok wrzeciona.....	mm	80	80	80	80	120
Liczba prędkości obr. wrzeciona .....	st	12	12	12	12	12
Prędkości obr. wrzeciona .....	r/min	210-2 580	210-2 580	120-2 580	120-2 580	150-2 700
Średn. kolumny .....	mm	70	70	70	70	92
Odległość oś wrzeciona-kolumna.....	mm	165	165	178	178	254
Maks. odl. koniec wrzeciona-stół.....	mm	410	780	430	780	680
Wymiary stołu.....	mm	260×260	260×260	290×290	290×290	475×425
Szer. rowków teowych.....	mm	14	14	16.5	16.5	16
Maks. odl. koniec wrzeciona-płyta podstawy	mm	600	1 240	610	1 240	1 200
Płaszczyzna rob. podstawy, obrabiona .....	mm	420×250×53	420×250×53	460×275×55	460×275×55	580×450×80
Szer. rowków teowych.....	mm	15	15	15	15	16
Napięcie zasilania .....	V	230 1 - faz	400 3 - faz			
.....Hz		50	50	50	50	50
Moc silnika .....	kW	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1
Wysokość .....	mm	960	1 580	980	1 630	1 710
Masa .....	kg	53	60	62	70	138

## JEDEN ROK PEŁNEJ GWARANCJI NA WIERTARKE

Naprawy uszkodzeń wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, które wystąpią w ciągu jednego roku od daty zakupu, przeprowadzane są bezpłatnie.



## OGÓLNE ZALECENIA BHP DOTYCZĄCE MASZYN

1. Zapoznać się z maszyną. Przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi i napisy na maszynie. Zapoznać się zakresem jej zastosowań, ograniczeniami użycia oraz potencjalnymi zagrożeniami związanymi z daną maszyną.
2. Uziemiać maszynę. Niniejsza maszyna posiada 3-żyłowy kabel zasilający, który zawsze musi być dołączany do gniazdku 3-biegunkowego z uziemieniem. Zielonego przewodu uziemiającego nigdy nie wolno dołączać do zacisków zasilania.
3. Utrzymywać osłony na swoich miejscach. Osłony powinny być w pełni funkcjonalne i prawidłowo ustawiione.
4. Zabierać klucze. Wyrobić nawyk sprawdzania przed włączeniem maszyny, czy został z niej zabrany klucz uchwytu wiertarskiego i inne narzędzia.
5. Utrzymywać porządek w miejscu pracy. Nieporządek na podłodze i stołach przyczynia się do wypadków. Utrzymywać podłogę w czystości. Wilgoć i wióry mogą spowodować poślizgnięcie.
6. Unikać niekorzystnych warunków otoczenia. Nie używać maszyny w pomieszczeniu mokrym. Nie narażać na deszcz. Zadbać o dobre oświetlenie miejsca pracy. Dopilnować aby była wystarczająca ilość miejsca do wykonywania pracy.
7. Nie dopuszczać dzieci. Wszystkie osoby postonne utrzymywać w bezpiecznej odległości od maszyny.
8. Zabezpieczyć warsztat przed dziećmi. Używać kłódek, wyłączać zasilanie oraz zabierać kluczyki startowe, albo usytuować maszynę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Nie przeciągać maszyny. Dana operacja zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej przy użyciu właściwej prędkości.
10. Używać maszynę do właściwych celów. Nie należy używać maszyny ani przynależnego wyposażenia do prac, do których nie są one przewidziane.

11. Ubierać się zgodnie z zasadami BHP. Nie używać luźnej odzieży lub rękawic, zwisających krawatów lub innych ozdób (pierścionków, bransoletek itp.) ponieważ mogą one zostać pochwycone przez ruchome części maszyny. Zaleca się nosić bezpoślizgowe obuwie. Długie włosy zakrywać. Długie rękawy zawijać ponad łokcie.
12. Używać okularów ochronnych (ochrony głowy). Zawsze używać okularów ochronnych. Zwykłe okulary nie zapewniają należytej ochrony. Używać również masek oddechowych jeżeli przy pracy wytwarza się pył, a także środków ochrony słuchu (zatyczek lub nauszników) przy dłuższej pracy.
13. Zamocowywać pewnie obrabiany element. Jeżeli to możliwe, używać ścisków lub imadła do zamocowania obrabianego elementu. Dzięki temu obie ręce można użyć do obsługi maszyny.
14. Nie pochylać się zanadto nad maszyną. Należy stać pewnie na obu nogach, stale zachowując równowagę.
15. Utrzymywać maszynę we właściwym stanie. Narzędzia powinny być czyste i naostrzone, zapewniając dzięki temu lepszą wydajność i bezpieczeństwo pracy. Przestrzegać zaleceń dotyczących smarowania i wymiany akcesoriów.
16. Odłączać zasilanie maszyny przed czynnościami serwisowymi oraz wymianą osprzętu.
17. Unikać ryzyka niespodziewanego startu maszyny. Przed dołączeniem wtyczki do gniazdku zasilającego sprawdzić, czy wyłącznik maszyny jest w pozycji wyłączonej ("OFF").
18. Używać zalecanych akcesoriów. Zwracać uwagę w instrukcji obsługi na wskazówki dotyczące doboru akcesoriów. Stosować się do zaleceń producenta. Stosowanie innych akcesoriów może przyczynić się do wypadku.
19. Nigdy nie stawać na maszynie ani na jej podstawie. Może dojść do poważnego urazu w przypadku przewrócenia się maszyny lub kontaktu z ostrym narzędziem. Nie trzymać materiałów w miejscu wymagającym oparcia się o maszynę dla ich dosięgnięcia.
20. Kontrolować stan techniczny części. Przed włączeniem maszyny należy starannie sprawdzić, czy osłony lub inne części działają prawidłowo. Sprawdzać prawidłowość usta-wienia części ruchomych, czy nie są uszkodzone, czy są prawidłowo zamontowane, oraz zwracać uwagę na wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę maszyny. Uszkodzona osłona lub inna część musi być właściwie naprawiona lub wymieniona.
21. Nigdy nie zostawiać bez nadzoru maszyny będącej w ruchu. Wyłączyć zasilanie. Nie odchodzić dopóki maszyna nie zatrzyma się całkowicie.

## SZCZEGÓLNE ZALECENIA BHP DOTYCZĄCE WIERTAREK KOLUMNOWYCH

### Napisy ostrzegawcze

**ZAGROŻENIE:** Oznacza, że zlekceważenie zalecenia może doprowadzić do poważnego wypadku lub śmierci.

**OSTRZEŻENIE:** Oznacza, że zlekceważenie zalecenia może doprowadzić do poważnego wypadku lub śmierci.

**UWAGA:** Oznacza, że zlekceważenie zalecenia może doprowadzić do wypadku.

**OSTRZEŻENIE: Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno używać wiertarki przed całkowitym zmontowaniem i zainstalowaniem zgodnie z zaleceniami, oraz przed przeczytaniem i zrozumieniem wymienionych niżej zagadnień:**

1. Ogólne zalecenia BHP dotyczące maszyn
2. Zapoznanie się z maszyną
3. Podstawowe zasady użytkowania
4. Regulacje i nastawy
5. Konserwacja i serwis
  
6. Stabilność maszyny. Jeżeli wiertarka kolumnowa wykazuje najmniejsze tendencje do przechylania się lub przesuwania podczas użytkowania, należy ją przymocować do stołu lub podłogi. Jeżeli obrabiany przedmiot jest zbyt duży aby trzymać go ręką należy użyć dodatkowej podpory.
7. Pomieszczenie. Wiertarkę należy użytkować w lokalu dobrze oświetlonym, o czystej i równej podłodze zapobiegającej do poślizgnięciu się i upadkom. Maszynę należy usytuować tak, aby użytkownik lub inne osoby nie były narażone na skutki ewentualnego odrzucenia przedmiotu.
8. Odrzucenie przedmiotu. Oznacza to, że obrabiany przedmiot zatnie się na obracającym się narzędziu, a następnie zostanie odrzucony z dużą prędkością zgodnie z kierunkiem obrotów. Może to spowodować poważne obrażenie cielesne. Ryzyko odrzutu można obniżyć przez następujące działania: Zamocowanie przedmiotu na stole, możliwie najbliżej narzędzia.  
Używanie tylko zalecanego wyposażenia i przestrzeganie zaleceń z nim związanych.
9. Ochrona oczu, rąk, twarzy, słuchu i korpusu ciała  
**OSTRZEŻENIE:** Nie dopuszczać do pochwycenia przez wrzeciono poprzez stosowanie się do poniższych zaleceń:
  1. Przy pracy nie nosić:
    - rękawic
    - szalika
    - luźnych ubrań
    - wiszących ozdób

2. Upiąć długie włosy
- a. Jeżeli jakaś część wiertarki (np. wyłącznik zasilania lub inny element sterujący, urządzenie ochronne lub kabel zasilający) nie działa, brakuje, jest uszkodzona lub zużyta, należy wyłączyć maszynę i odłączyć od źródła zasilania, do czasu naprawy lub wymiany niesprawnej części.
- b. Nie trzymać palców w pobliżu wiertła lub innego narzędzia skrawającego, aby nie ulec skałeczeniu w przypadku poślizgnięcia się lub przemieszczenia przedmiotu.
- c. Dla uniknięcia urazu w wyniku części wyrzuconych przez sprężynę, należy stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale dotyczącym regulacji naprężenia sprężyny tulei wrzeciona.
- d. Dla uniknięcia wymknięcia się przedmiotu z rąk i obracania się wraz z narzędziem, uszkodzenia narzędzia lub odrzucenia przedmiotu, należy zadbać, aby był on podparty od dołu, tak aby się nie poruszał lub nie dochodziło do zacinania się na narzędziu:
  - Umieszczać płytę podkładową (pod wiercony przedmiot) tak, by znajdowała się po lewej stronie kolumny.
  - Umieszczać, w miarę możliwości, wiercony przedmiot tak, by znajdował się po lewej stronie kolumny. Jeżeli przedmiot jest za krótki lub gdy stół jest przechylonny, należy przedmiot zamocować do stołu. Wykorzystywać w tym celu rowki i krawędzie mocujące stołu.
  - Jeżeli używane jest imadło, zawsze powinno być ono przymocowane do stołu.
  - Nie obrabiąć przedmiotu z wolnej ręki (praca z wolnej ręki oznacza, że przedmiot przytrzymywany jest głównie ręką, a w mniejszym stopniu opierany o stół). Nie dotyczy to obróbki polerskiej.
  - Przed włączeniem ruchu obrotowego wiertła należy zablokować głowicę i wspornik stołu względem kolumny, a stół względem wspornika.
  - Nie zmieniać położenia głowicy lub stołu gdy maszyna jest w ruchu.
  - Przed rozpoczęciem pracy włączyć na chwilę zasilanie aby sprawdzić, czy wiertło lub inne narzędzie nie kołysze się i nie wywołuje vibracji.
  - W przypadku, gdy przedmiot jest na tyle duży, że wystaje poza stół, należy go zamocować lub podeprzeć tak, aby nie padał ani nie przechylał się gdy nie jest podtrzymywany.
  - Przy niektórych operacjach do mocowania przedmiotu niezbędne jest użycie specjalnych przyrządów.
  - Stosować prędkość obrotową wrzeciona zalecaną dla danej pracy i materiału. Zalecenia w tym względzie podane są wewnątrz pokrywy przekładni pasowej. Stosować się do zaleceń producenta dotyczących danego wyposażenia zewnętrznego.
- e. Nie stawać na stole maszyny. Może ona ulec usz-

kodzeniu albo przewrócić się.

- f. W przypadku oddalania się od maszyny należy wyłączyć wyłącznikiem zasilanie i wyjąć klucz.
- g. Dla uniknięcia urazu spowodowanego odrzuceniem przedmiotu lub kontaktem z narzędziem, nie należy wykonywać ŻADNYCH nastaw lub prac montażowych na stole, gdy narzędzie obraca się.
- 10. Używać tylko akcesoriów przeznaczonych dla wiertarki, dla uniknięcia poważnego wypadku spowodowanego wyrzuceniem z maszyny wadliwej części lub przedmiotu.

a. Przy wierceniu otworów o dużej średnicy:

Dobrze zamocować wiercony przedmiot do stołu, ponieważ ostrze wiertła może pochwycić przedmiot i obracać go z dużą prędkością. Używać tylko wiertel koronowych, w rodzaju piły otwornicy, o konstrukcji jednoczęściowej.

Nie używać frezów palcowych, pił otwornic lub wiertel koronowych składanych, ponieważ mogą one podczas pracy się rozłączać lub tracić wyważenie. Prędkość obrotową utrzymywać poniżej 1500 obr/min.

- b. W niniejszej wiertarce nigdy nie używać ściernic pierścieniowych z prędkościami powyżej 1800 obr/min.

- c. Nie używać wiertel dłuższych niż 175 mm lub wystających więcej niż 150 mm z uchwytu. Może nastąpić nagłe zgięcie lub złamanie wiertła.

- d. W niniejszej wiertarce nie należy używać szczotek stalowych, frezów czołowych, frezów profilowych, frezów palcowych oraz głowic frezowych.

- 11. Stosować się do ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na płytce na prawej ściance głowicy.

- 12. Wiertarka posiada 12 prędkości wrzeciona. Sposób rozmieszczenia pasków klinowych pokazany jest wewnętrz połysk pokrywy przekładni.

- 13. Stale pamiętać o bezpieczeństwie. Zachować zdrowy rozsądek i uwagę przez cały czas, gdy maszyna jest w ruchu.

**OSTRZEŻENIE: Nie dopuścić, by rutyna wynikająca z częstej pracy na danej maszynie spowodowała poczucie fałszywego bezpieczeństwa. Być świadomym, że poważny wypadek może się przydarzyć w ciągu ułamka sekundy.**

Korzystanie w pracy z narzędziem o niskiej jakości może spowodować poważny uraz oka poprzez uderzenie wykruszoną odłamkiem. Zawsze przed przystąpieniem do pracy przy maszynie należy założyć okulary ochronne. Można je nabyć w handlu detalicznym.

## DANE TECHNICZNE SILNIKA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA

### Dane techniczne silnika

Dane techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej silnika.


**OSTRZEŻENIE:** Celem niedopuszczenia do szkód wynikających z niespodziewanego startu, nie należy używać silników elektrycznych typu stosowanego do wentylatorów lub pralek, albo silników wyposażonych w układ ochrony przeciążeniowej z samoczynnym resetowaniem.

### Podłączenie do sieci zasilającej

W celu ochrony od porażenia elektrycznego maszynę należy uziemić. Kabel zasilający dołączać do gniazdka wyposażonego w automatyczny wyłącznik z opóźnieniem załączania i wyłączania, lub wyłącznik nadmiarowy. Gniazdka z niewłaściwym uziemieniem pokazane są na rysunku. W przypadku niepewności co do prawidłowości uziemienia należy zwrócić się o sprawdzenie do kwalifikowanego elektryka.

**OSTRZEŻENIE:** Dla uniknięcia porażenia elektrycznego nigdy nie należy dotykać kołków stykowych podczas wtykania wtyczki do gniazdka lub wyciągania z niego.

**OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwie uziemiona maszyna stanowi zagrożenie dla życia, lub może doprowadzić do poważnego porażenia. Ryzyko wzrasta, gdy maszyna użytkowana jest w pomieszczeniu wilgotnym, lub w pobliżu metalowych rur instalacyjnych. W przypadku porażenia prądem elektrycznym ręka może w sposób niekontrolowany uderzyć w narzędzie. Jeżeli kabel elektryczny jest przetarty lub uszkodzony w inny sposób, należy bezzwłocznie go wymienić, aby nie dopuścić do porażenia albo do pożaru.

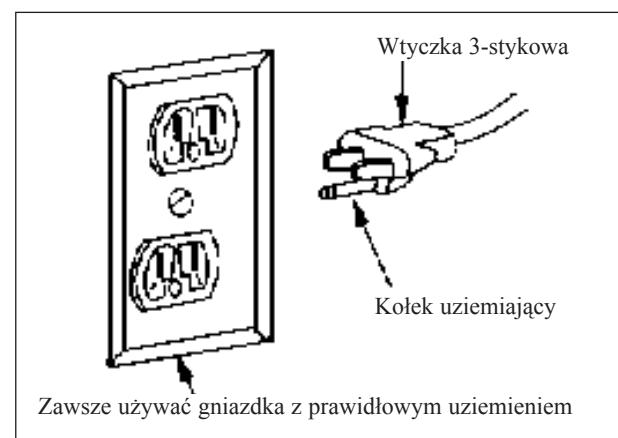

Niniejsza maszyna wyposażona jest w kabel 3-żyłowy z wtyczką z uziemieniem, atestowany przez Underwriters Laboratories i Canadian Standards Association.


Przewód uziemiający ma izolację koloru zielonego, i jest z jednej strony dołączony do obudowy maszyny, a z drugiej do kołka uziemiającego wtyczki. Wtyczka musi być dołączana do gniazdka 3-biegunkowego (patrz rysunek). W przypadku, gdy dostępne jest tylko gniazdko sieciowe 2-biegunkowe kołka uziemiającego nie wolno usuwać, lub zmieniać wtyczki w inny sposób. Należy zastosować adapter (jak na rysunku) i dołączyć styk uziemiający do punktu zapewniającego skuteczne uziemienie. Zalecamy zlecić dla kwalifikowanego elektryka wymianę gniazdka 2- na 3-biegunkowe z uziemieniem. Adapter jak na rysunku, umożliwiający dołączenie wtyczki maszyny do gniazdka 2-biegunkowego, można zamówić oddzielnie.

**OSTRZEŻENIE:** Zielona końcówka wystająca z adaptera musi być zawsze dołączona do stałego uziemienia, np. do zacisku ziemi w skrzynce rozdzielczej.

**UWAGA:** Adapter jak na rysunku może być używany tylko wtedy, gdy już jest prawidłowo uziemione gniazdko 2-biegunkowe. W Kanadzie nie jest dozwolone (wg Canadian Electrical Code) używanie takich adapterów.

Użycie kabla przedłużającego powoduje pewne straty mocy. W celu zminimalizowania strat i nie dopuszczenia do przegrzania lub przepalenia silnika, należy w zakresie doboru przekroju żył kabla stosować się do poniższej tabeli (A.W.G. = American Wire Gauge). Używać tylko przedłużaczy 3-żyłowych wyposażonych w 3-stykową, uziemiającą wtyczkę i 3-stykowe gniazdko, pasujące do wtyczki maszyny.

Długość kabla przedłużającego	Przekrój żył kabla (A.W.G)
0-8 m	16
8-15 m	14
15-30 m	12

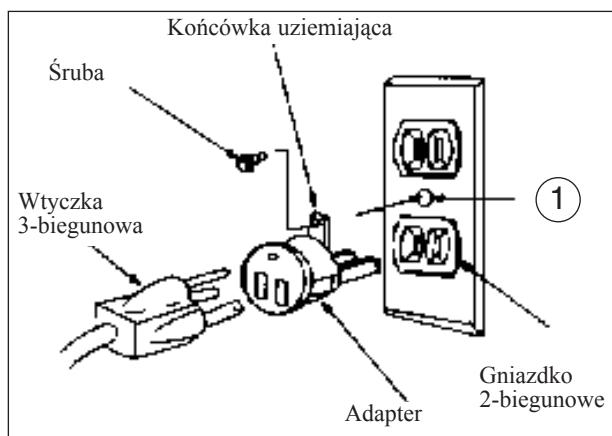

1. Dołączyć do skutecznego uziemienia.

## PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

Po otrzymaniu dostawy należy ostrożnie rozpakować wszystkie części i sprawdzić, czy nic nie brakuje, oraz czy nie zaistniały jakieś szkody transportowe.

**OSTRZEŻENIE:** Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie wolno dołączać wtyczki do gniazdka sieciowego przed całkowitym zmontowaniem maszyny.

## KONSERWACJA

**OSTRZEŻENIE:** Dla własnego bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czynności konserwacyjno-serwisowych lub smarowania przestawić włącznik zasilania w pozycję wyłączoną "OFF" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Usuwać często kurz odkurzaczem z wnętrza silnika. Pokrycie powierzchni stołu i kolumny woskiem do mebli zapewni wolniejsze pokrywanie się brudem.

**OSTRZEŻENIE:** Dla uniknięcia porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy niezwłocznie wymieniać kabel w przypadku przetarcia lub innego uszkodzenia.

## SMAROWANIE

Wszystkie ŁOŻYSKA są nasmarowane fabrycznie i nie wymagają późniejszego smarowania.

Od czasu do czasu przesmarować mechanizm przekładni podnoszenia stołu, rowek wrzeciona i zębatkę (uzębienie tulei wrzeciona). Patrz "Zapoznanie z maszyną".

## WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK

**OSTRZEŻENIE:** Dla własnego bezpieczeństwa przed przystąpieniem do wyszukiwania usterki przestawić wylącznik zasilania w pozycję wyłączoną "OFF" i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

USTERKA	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	SPOSÓB USUNIĘCIA
Wysoki poziom hałasu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nieprawidłowe naprężenie paska.</li> <li>2. Wrzeciono jest suche.</li> <li>3. Poluzowane koło pasowe wrzeciona.</li> <li>4. Poluzowane koło pasowe silnika.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyregulować naprężenie paska. Patrz rozdział dotyczący naprężania paska.</li> <li>2. Przesmarować wrzeciono. Patrz "Smarowanie".</li> <li>3. Sprawdzić czy śruby mocujące kół pasowych są dokręcone.</li> <li>4. Dokręcić śruby mocujące kół pasowych.</li> </ol>
Przypalone wiertło.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewłaściwa prędkość.</li> <li>2. Wióry zapychają otwór.</li> <li>3. Zużyte wiertło.</li> <li>4. Zbyt wolny posuw wiertła.</li> <li>5. Potrzeba użycia płynu chłodząco-skrawającego.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dobrać właściwą prędkość. Patrz punkt dotyczący prędkości w rozdz. "Zapoznanie z maszyną".</li> <li>2. Podnosić często wiertło i usuwać wióry.</li> <li>3. Naosztريć wiertło.</li> <li>4. Zwiększyć posuw, tak aby wiertło skrawało.</li> <li>5. Smarować wiertło płynem chłodząco-skrawającym.</li> </ol>
Wiertło przemieszcza się na bok, otwór nie jest okrągły.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Twarde włókna drewna, albo nierówne krawędzie lub kąty ostrzy wiertła.</li> <li>2. Zgięte wiertło.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naosztريć wiertło.</li> <li>2. Wymienić wiertło.</li> </ol>
Poszarpany wyjście otworu od dołu materiału.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brak płyty podkładowej pod wierconym przedmiotem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zastosować płytę podkładową.</li> </ol>
Obrabiany przedmiot wyślizguje się z rąk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niewystarczające podparcie/zamocowanie przedmiotu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podeprzeć lub zamocować wiercony przedmiot.</li> </ol>
Wiertło zacina się w materiale.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materiał zaciska się na wiertle, lub za mocny nacisk wiertła.</li> <li>2. Nieprawidłowe naprężenie paska.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podeprzeć lub zamocować wiercony przedmiot.</li> <li>2. Wyregulować naprężenie paska. Patrz rozdział dotyczący naprężania paska.</li> </ol>
Wiertło szybko się zużywa lub wibruje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgięte wiertło.</li> <li>2. Wyrobione łożysko wrzeciona.</li> <li>3. Wiertło nieprawidłowo osadzone w uchwycie.</li> <li>4. Uchwyt nieprawidłowo zamontowany.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Użyć prostego wiertła.</li> <li>2. Wymienić łożysko.</li> <li>3. Osadzić prawidłowo wiertło.</li> <li>4. Zamontować prawidłowo uchwyt (patrz montaż uchwytu).</li> </ol>
Tuleja wrzeciona porusza się za wolno lub za szybko.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Złe naprężenie sprężyny.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyregulować naprężenie sprężyny.</li> </ol>
Uchwyt nie trzyma się we wrzecionie.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powierzchnia gniazda osadzkiego w uchwycie lub wrzeciona zabrudzona albo pokryta smarem lub olejem.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oczyścić powierzchnię gniazda osadzkiego w uchwycie oraz wrzeciona za pomocą suchej szmatki lub z użyciem środka odtłuszczającego.</li> </ol>



## UŻYWANIE WSKAŹNIKA LASEROWEGO

Zlecenia dotyczące bezpieczeństwa. Ostrzeżenie. Nie wolno patrzeć wprost w promień laserowy.

Nigdy nie kierować promienia laserowego w kierunku osób ani ich oczu.

Wskaźnika laserowego nie można używać do materiałów odbijających światło.

Wskaźnik laserowy możnałączać tylko gdy skierowany jest w kierunku obrabianego materiału.

### Sposób posługiwania się

1. Zaznaczyć na materiale punkt wiercenia.

2. Dołączyć wtyczkę do gniazdka i włączyć maszynę.
3. Włączyć laser i przesuwając materiał naprowadzić krzyż wskaźnika na zaznaczony punkt.
4. Zamocować materiał.
5. Wiercić.
6. Wyłączyć laser.

### Regulacja ustawienia promienia laserowego


1. Poluzując pierścień każdego z laserów wyregulować ustawienie krzyża tak, by jego punkt przecięcia znajdował się dokładnie w punkcie wiercenia.


2. Zacisnąć na powrót pierścienie.


## Jak prawidłowo używać wyłącznika głównego i wyłącznika awaryjnego?




Przy normalnym użytkowaniu maszyna rozpoczyna pracę po naciśnięciu zielonego przycisku wyłącznika głównego. Naciśnięcie przycisku czerwonego powoduje zatrzymanie maszyny. Również zamknięcie pokrywy tego wyłącznika spowoduje zatrzymanie maszyny.


W sytuacji zagrożenia nacisnąć przycisk zatrzymywania awaryjnego, znajdujący się poniżej wyłącznika głównego, a maszyna się zatrzyma. W celu zresetowania wyłącznika awaryjnego należy pokręcić przycisk zatrzymywania awaryjnego w prawo. Maszynę znów można używać normalnie.



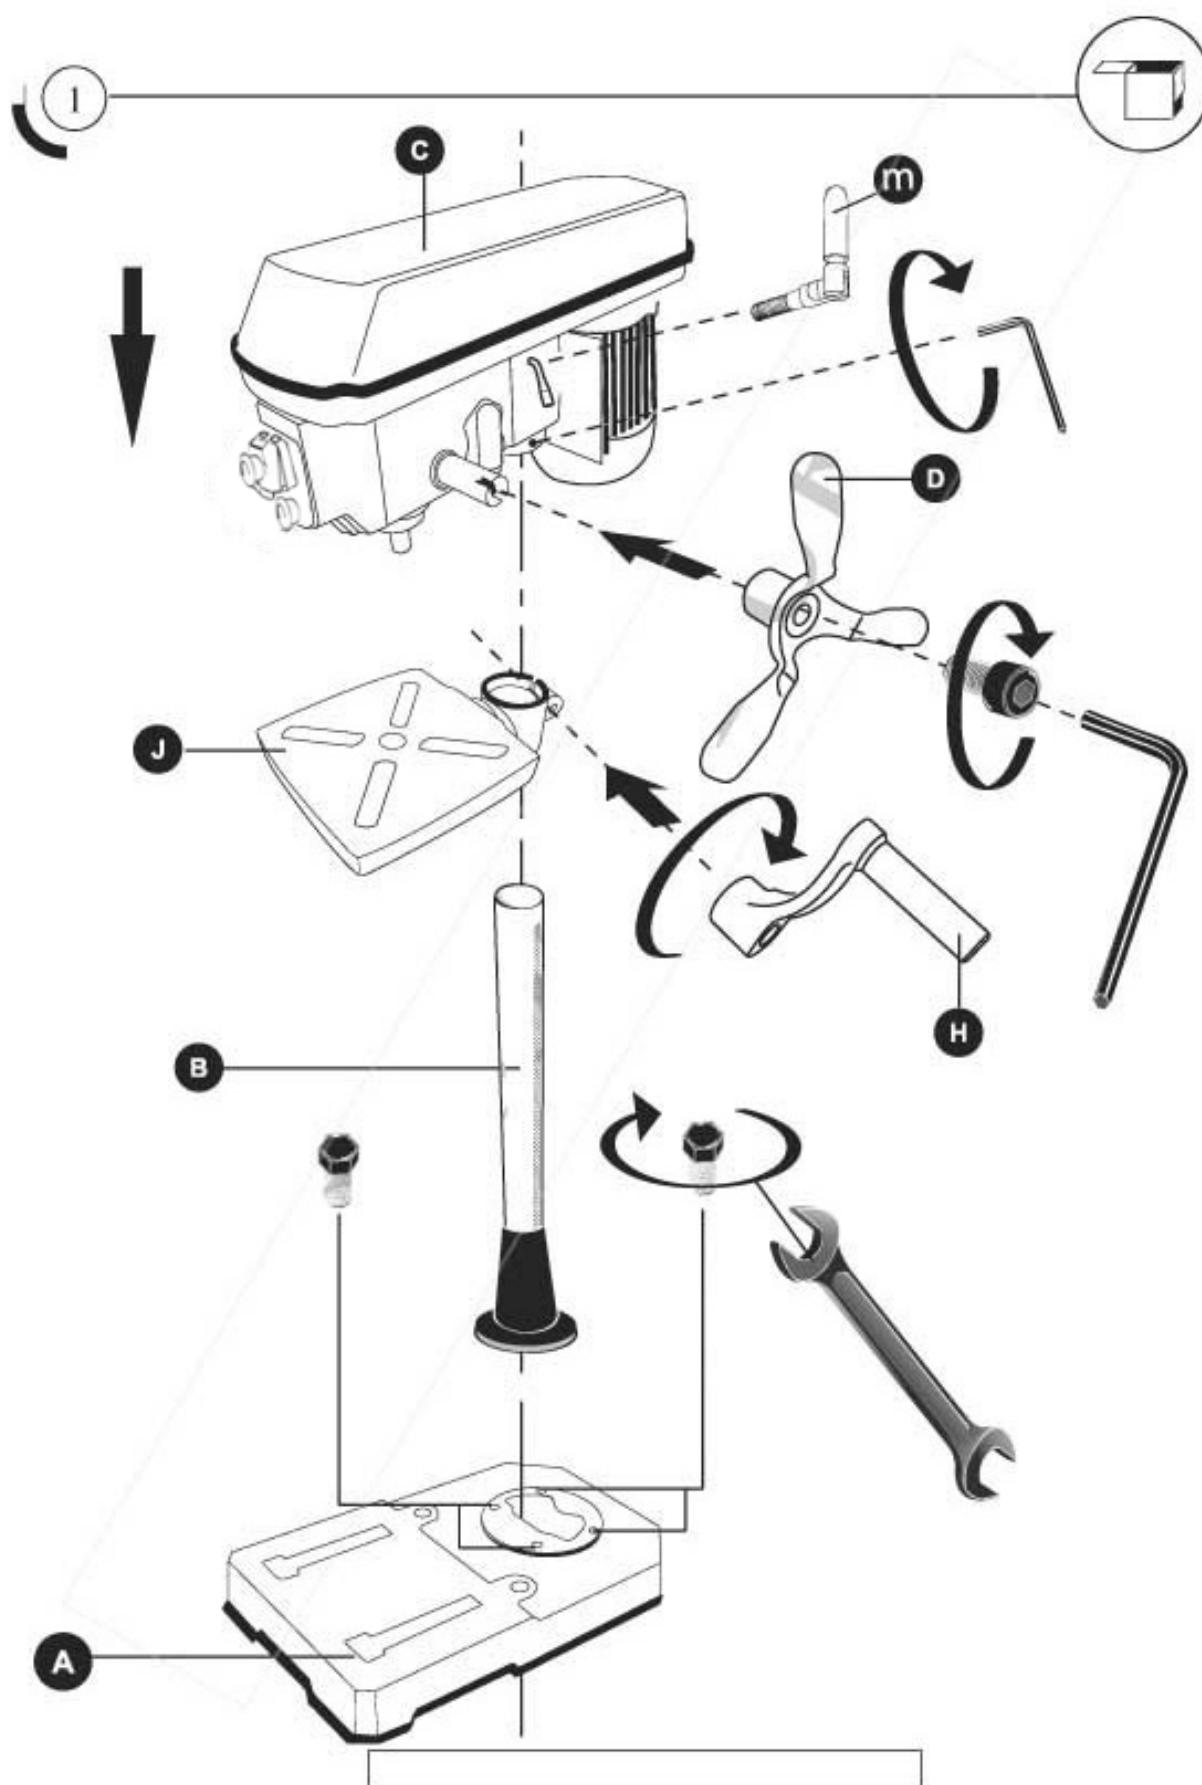










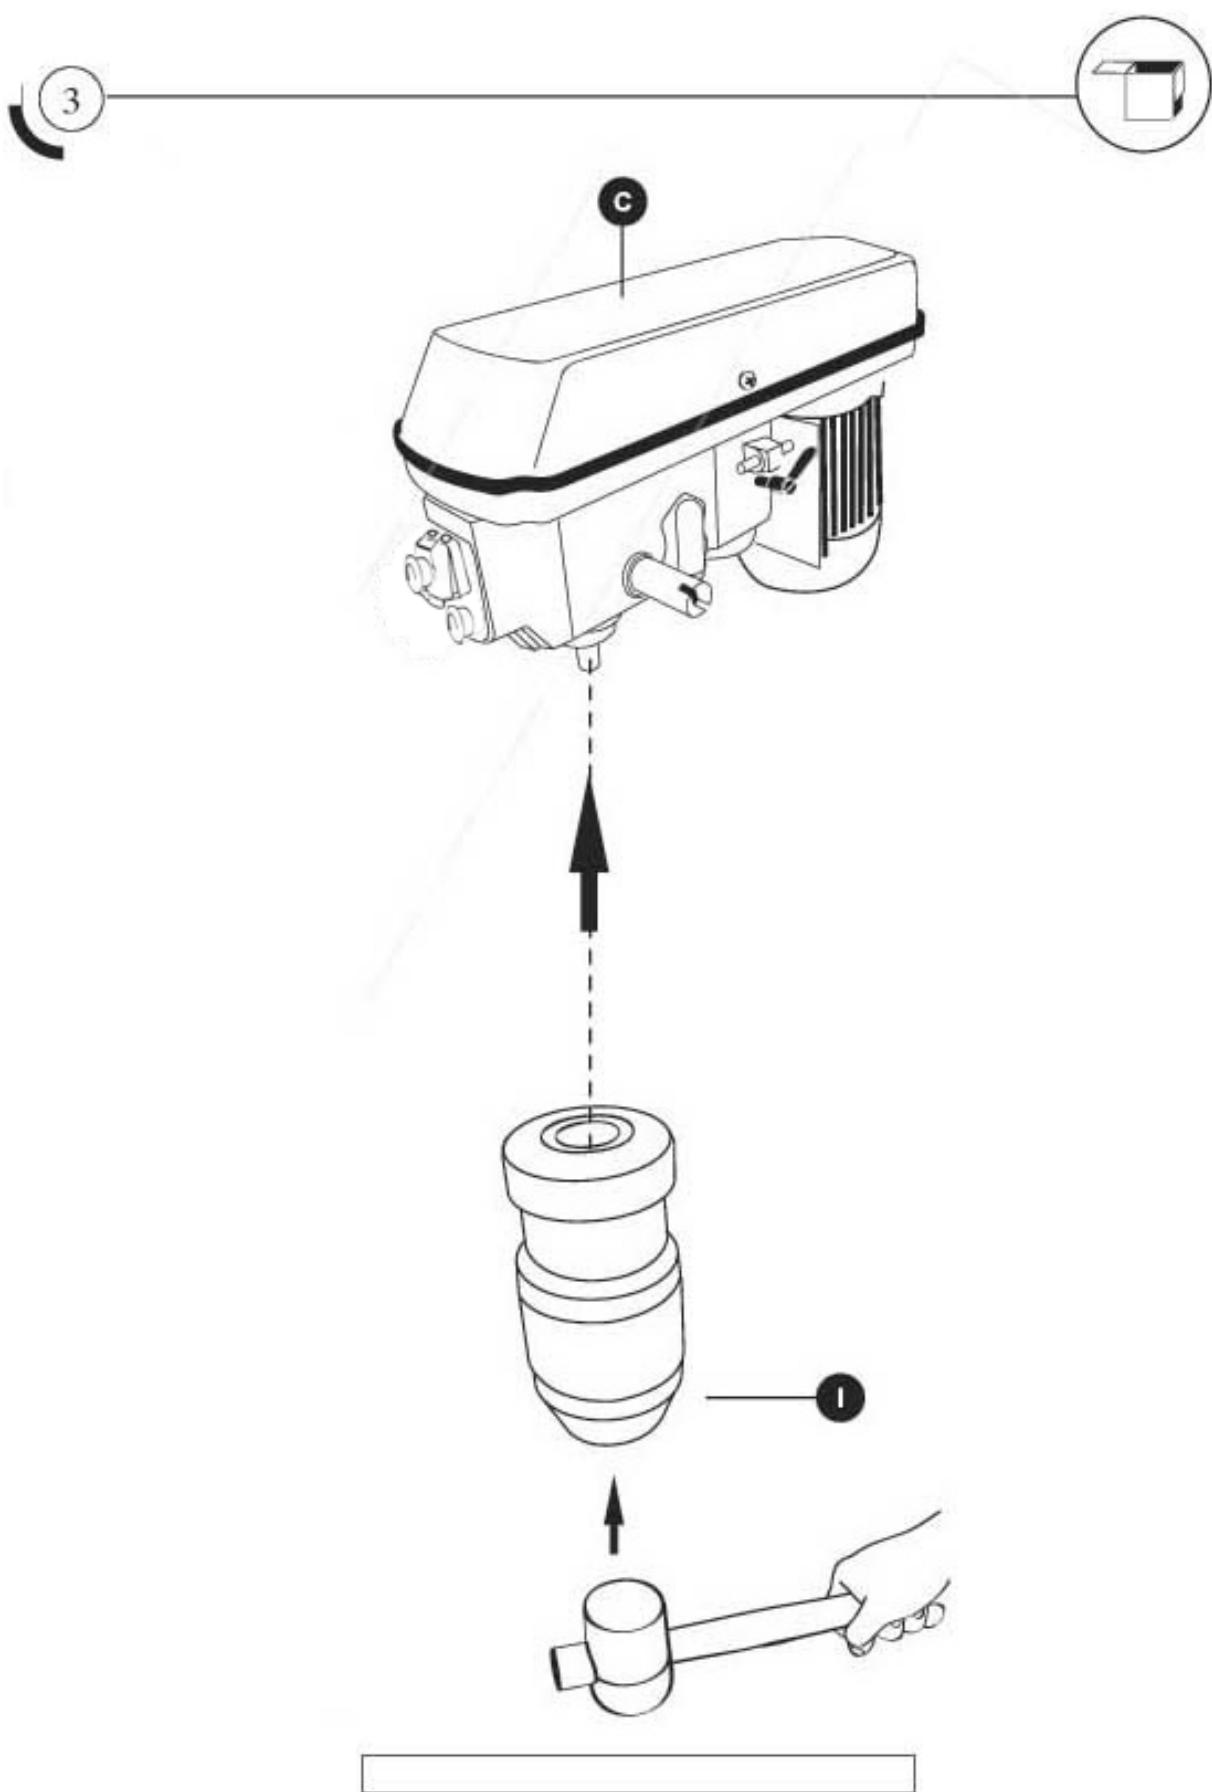


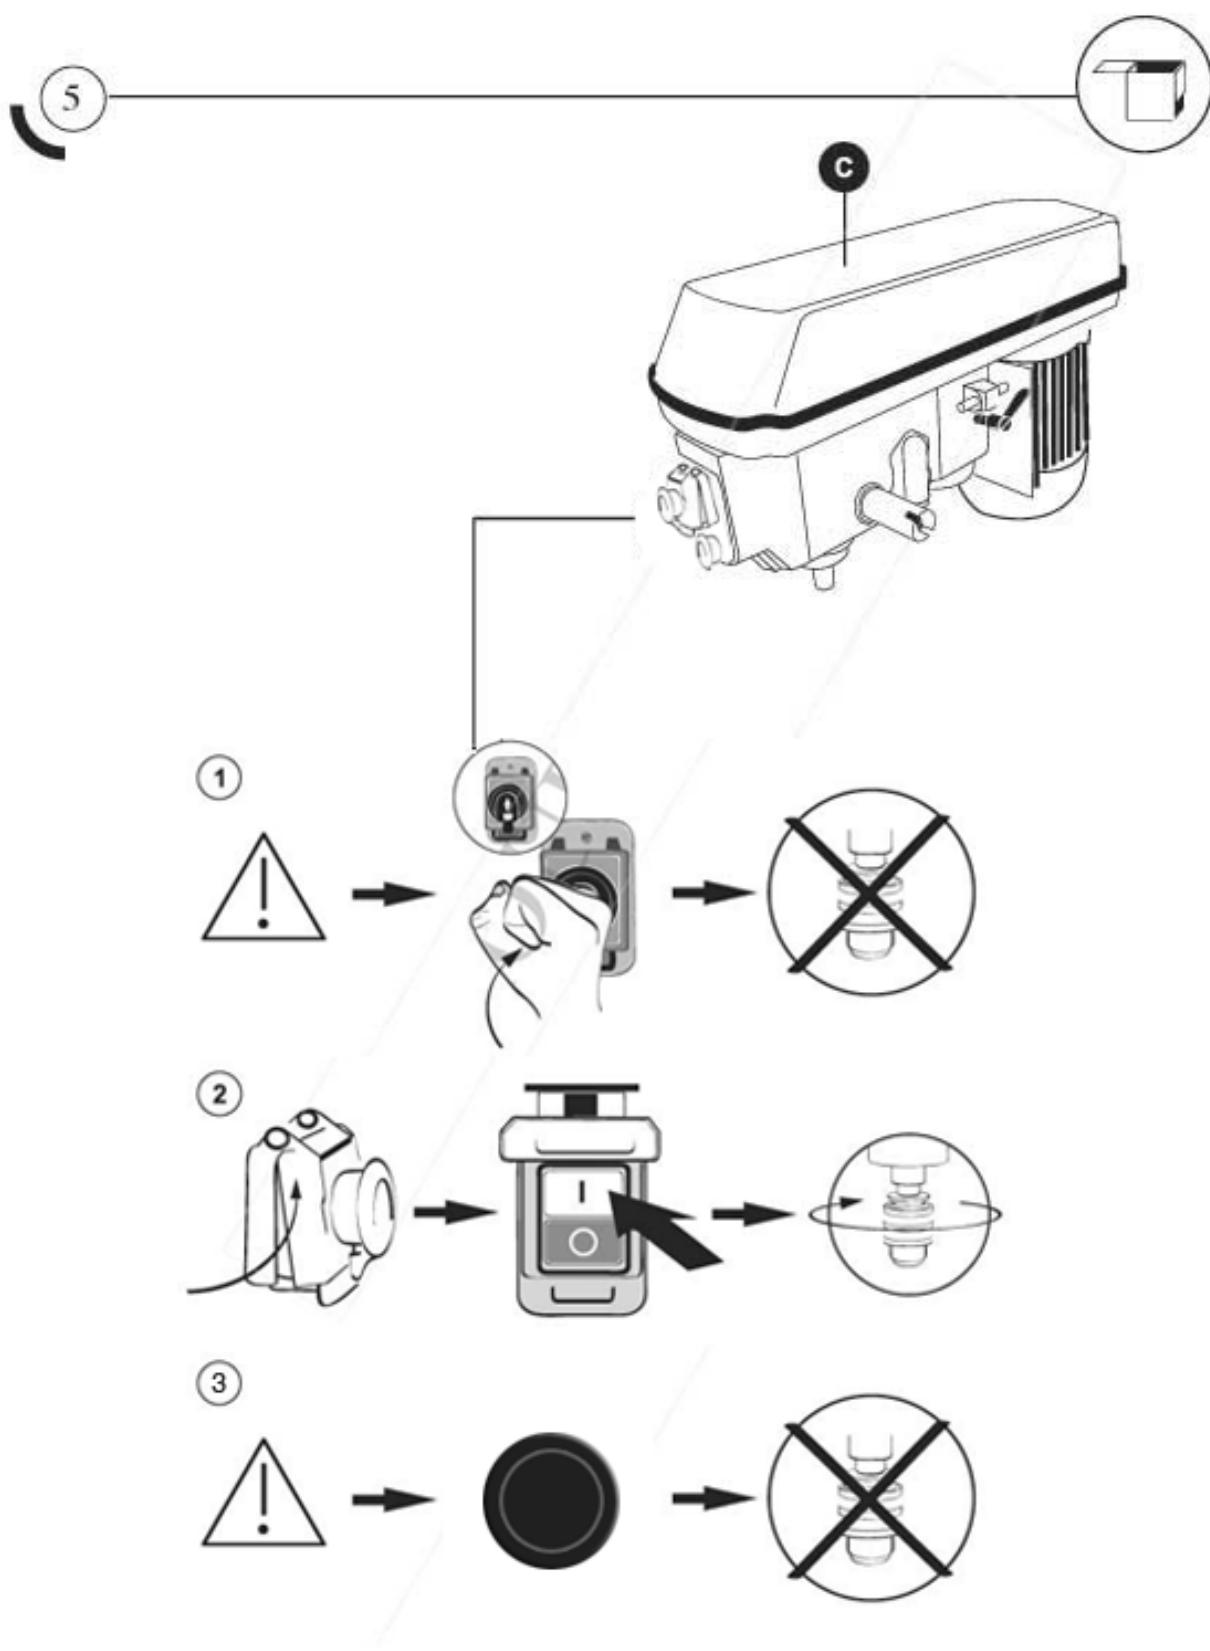

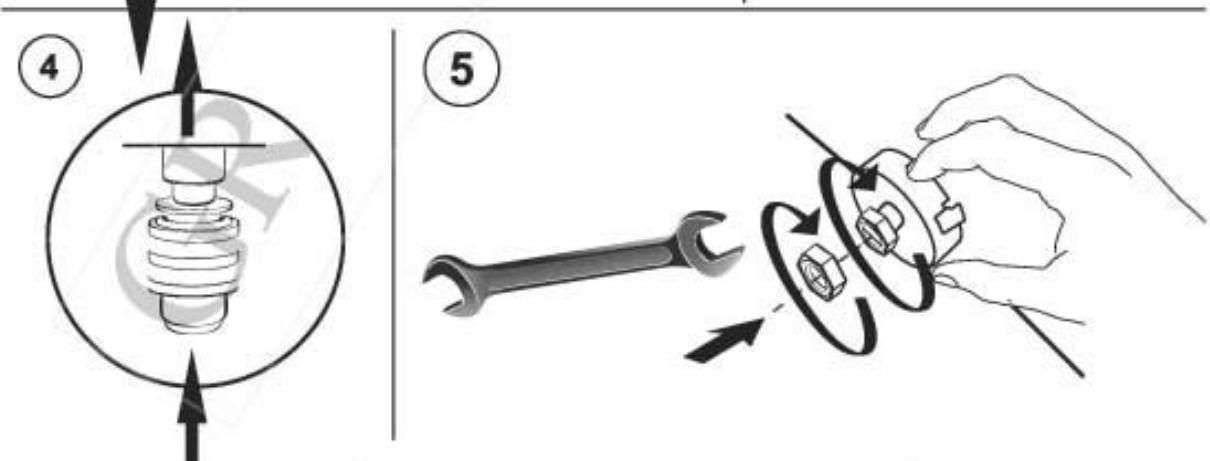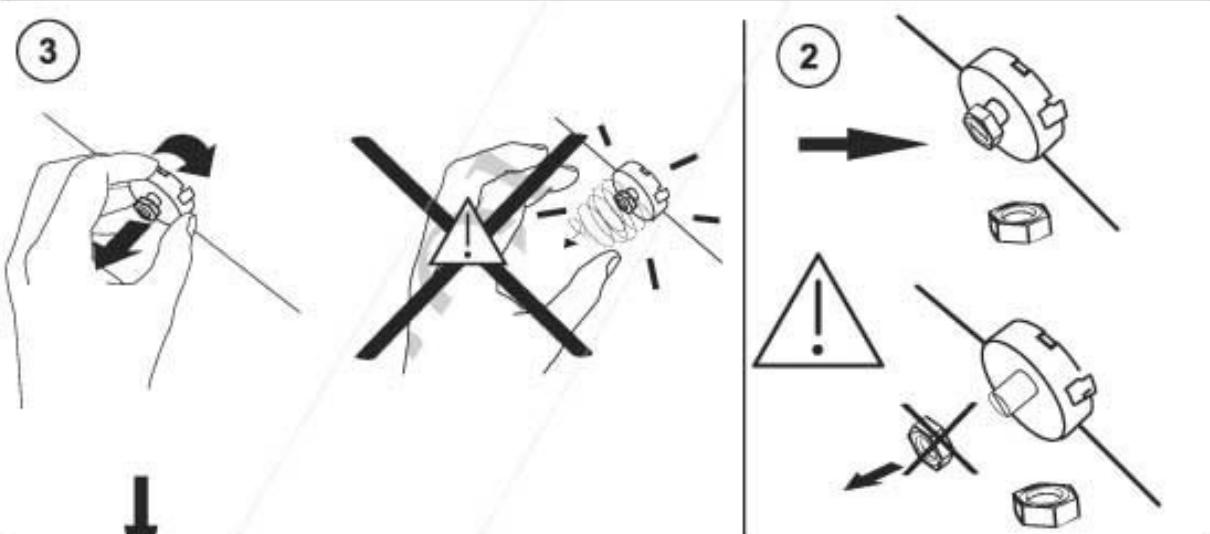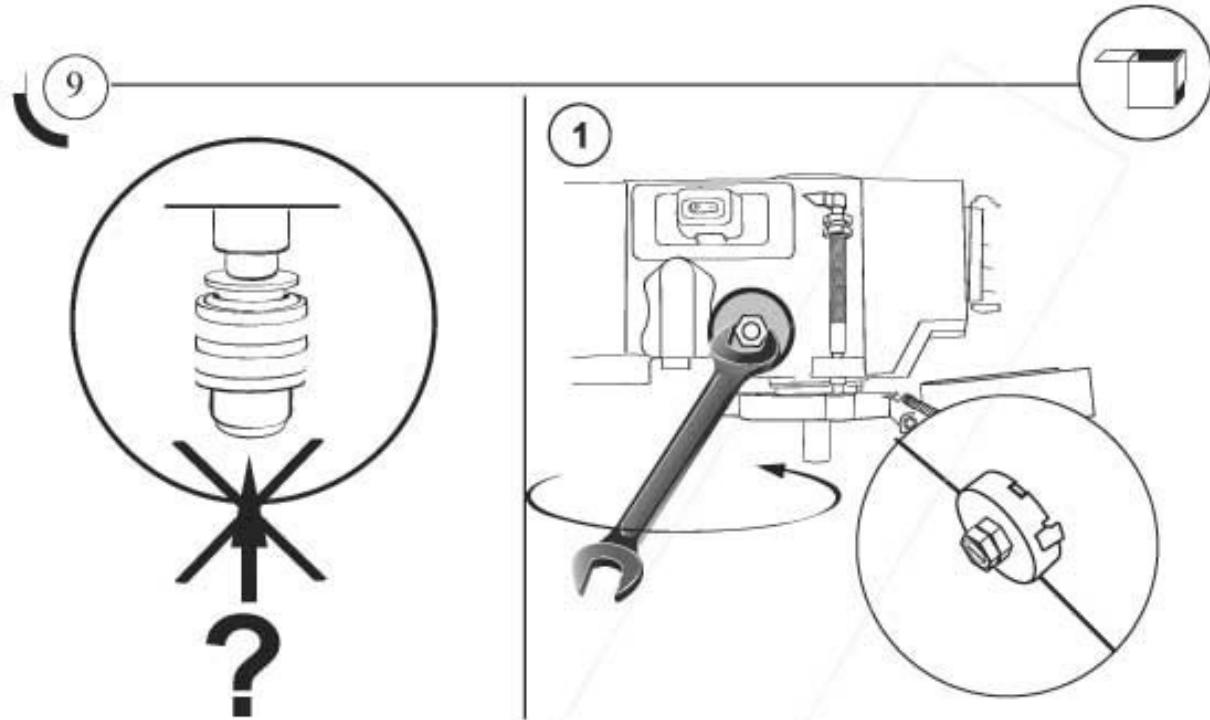


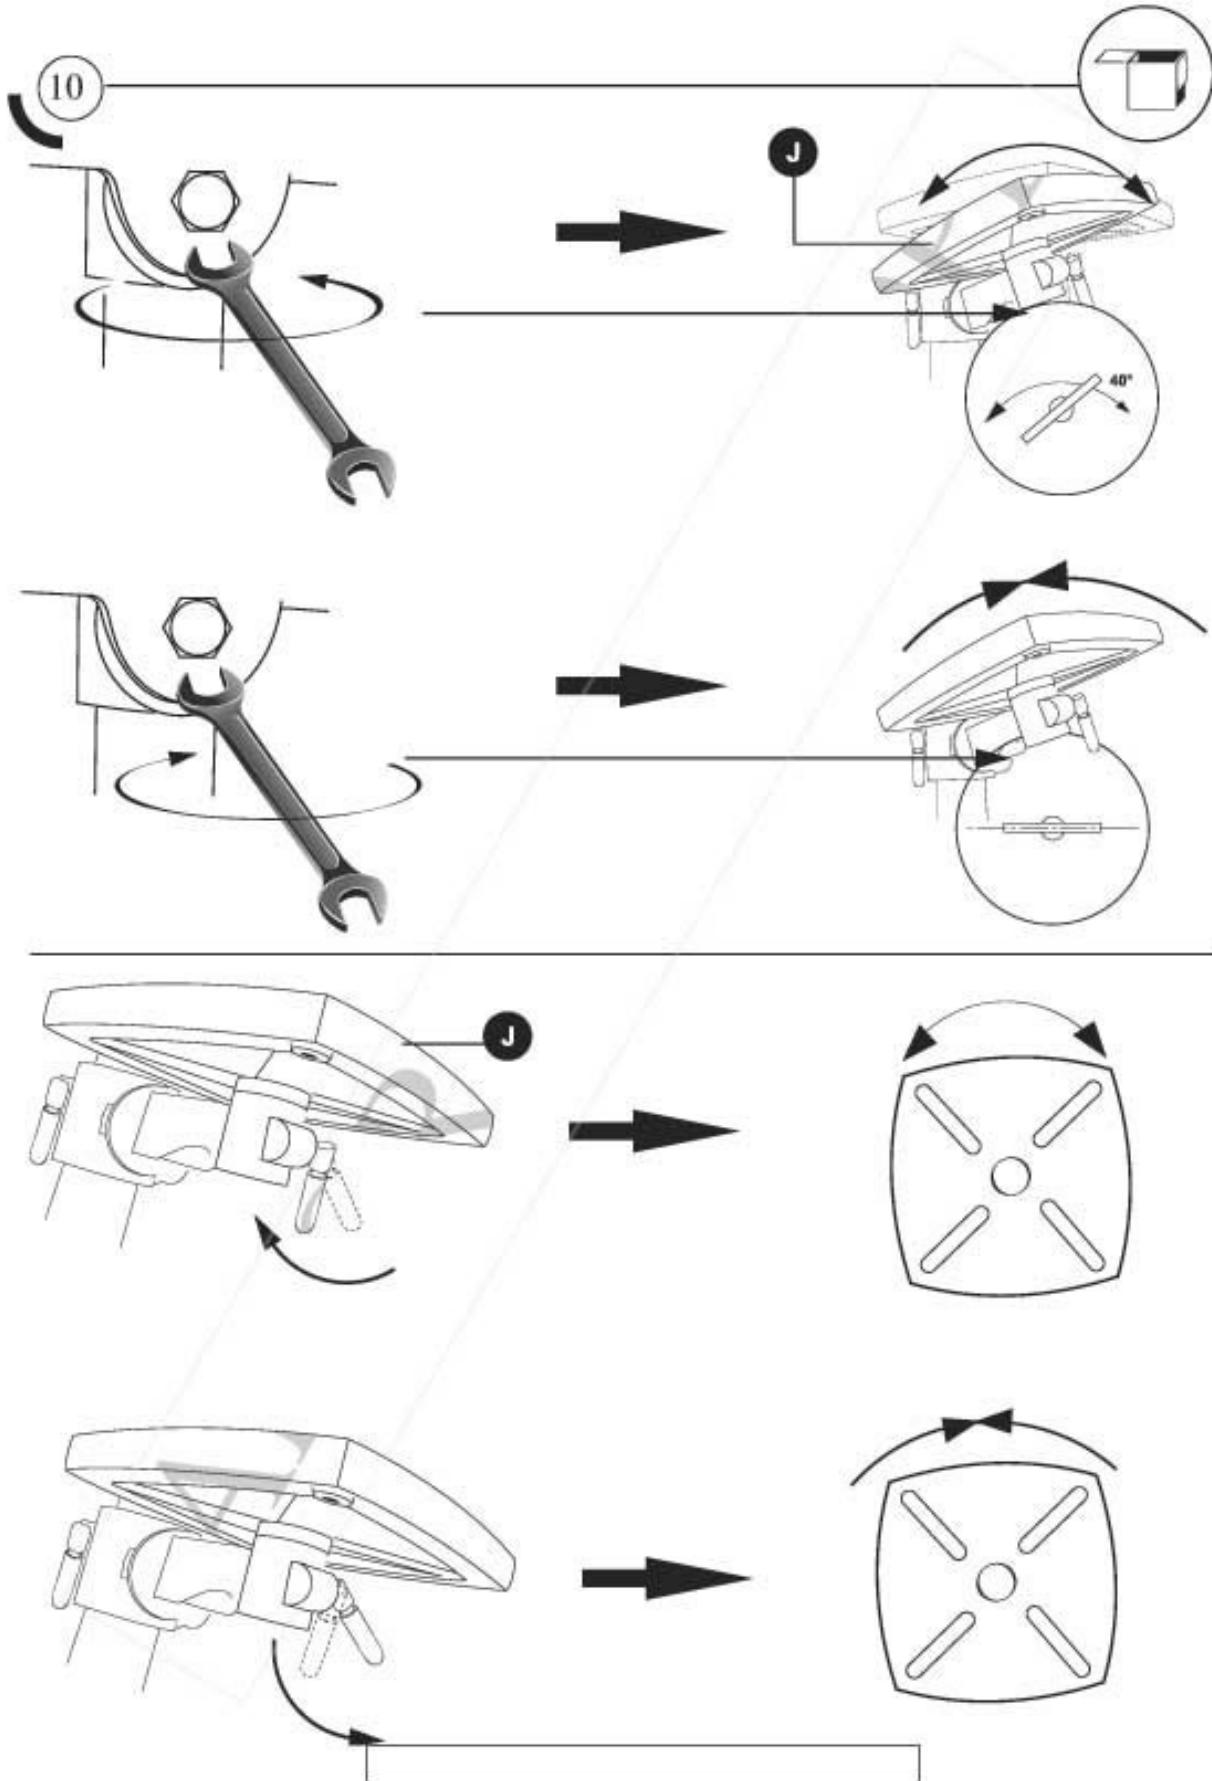

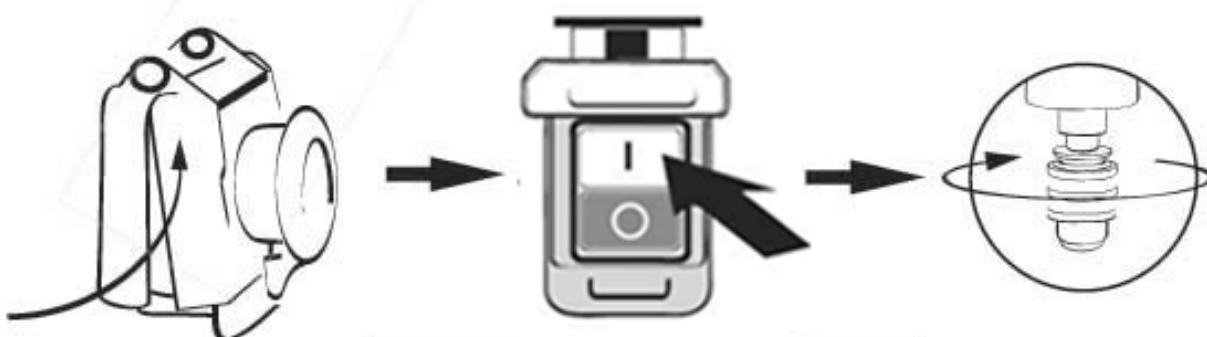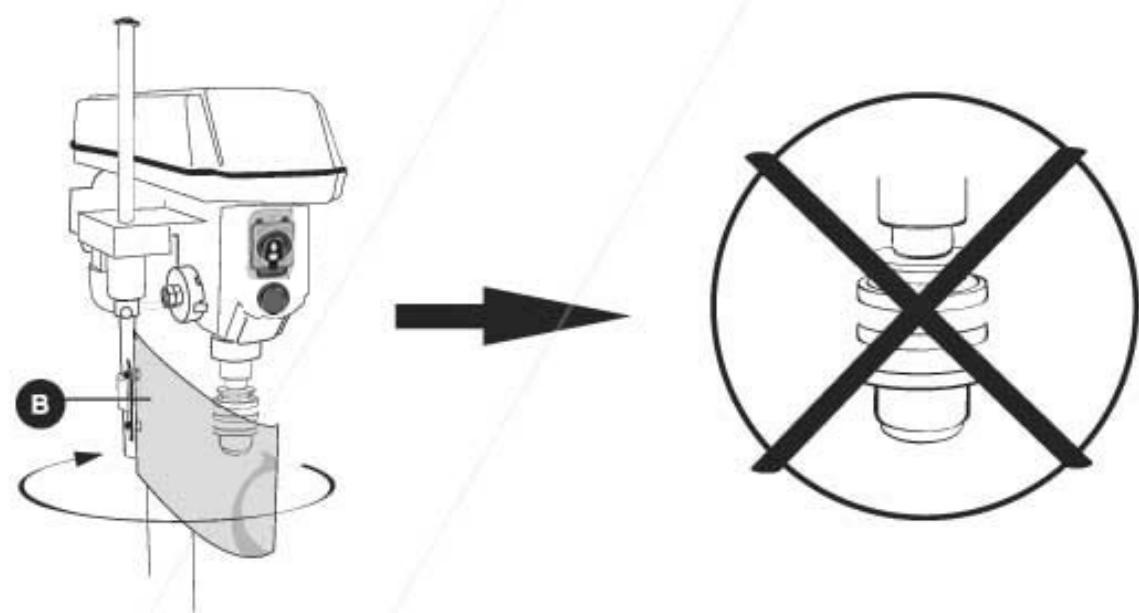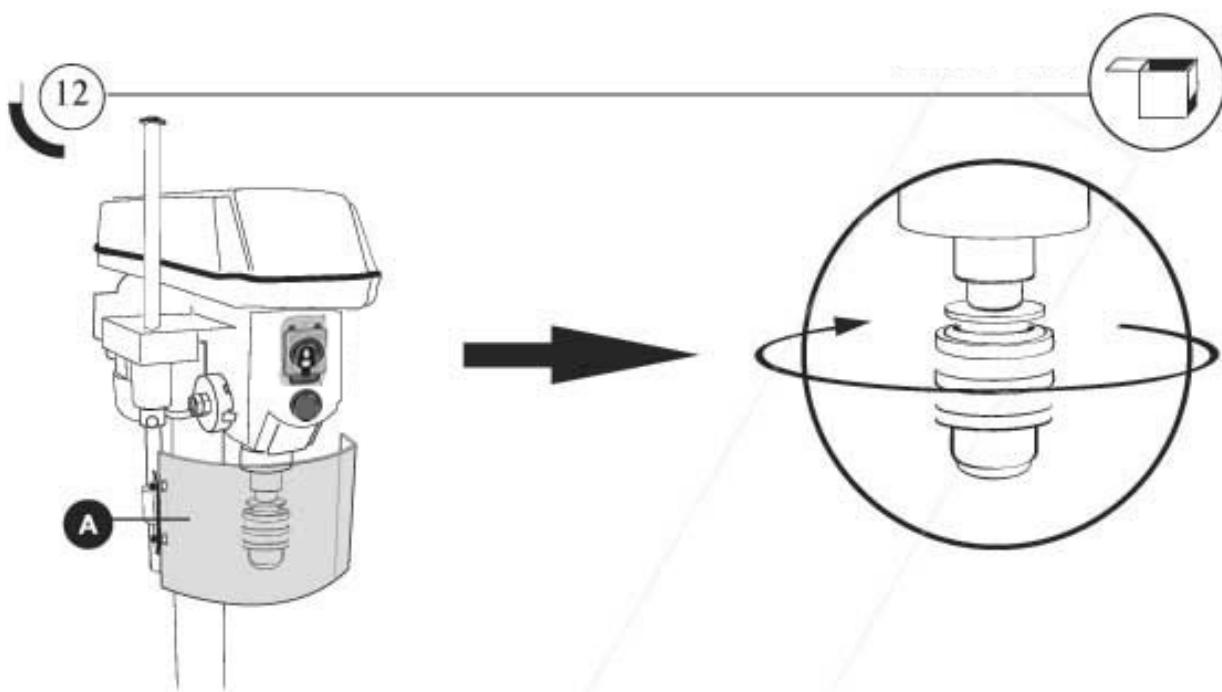

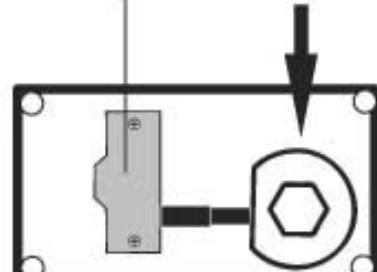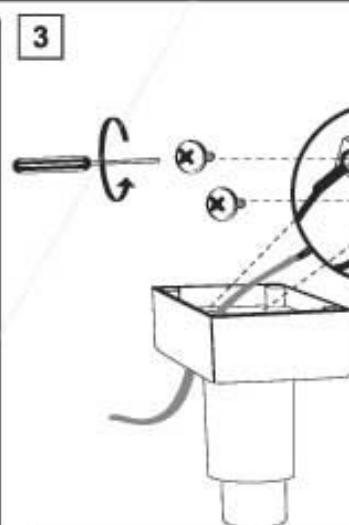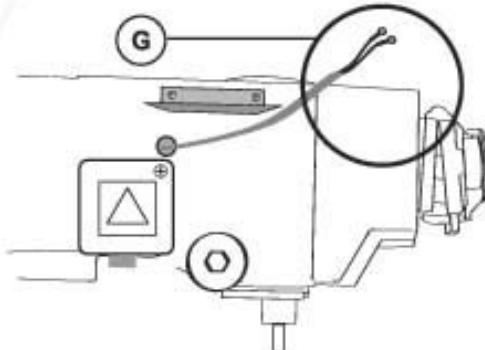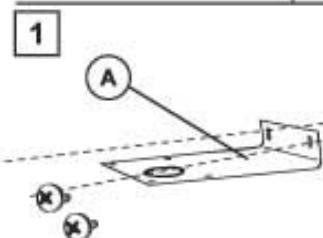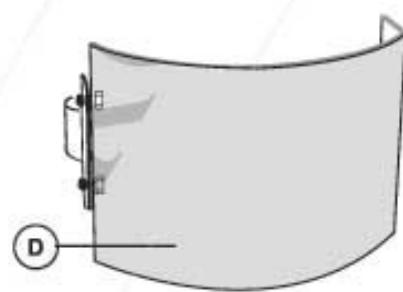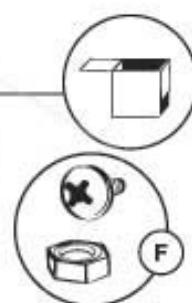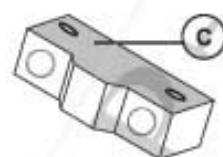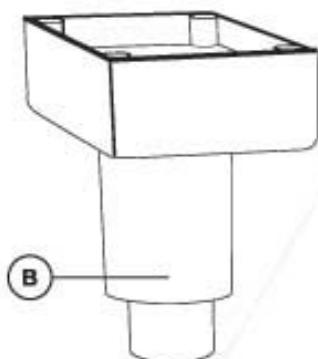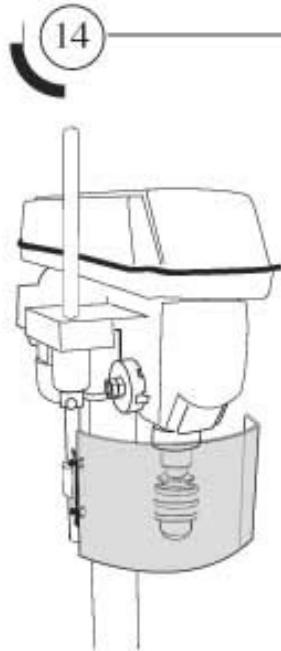


15

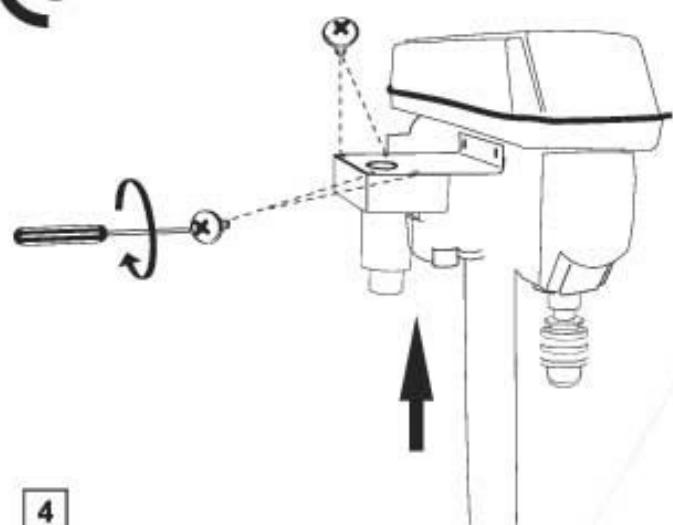

4

5




E

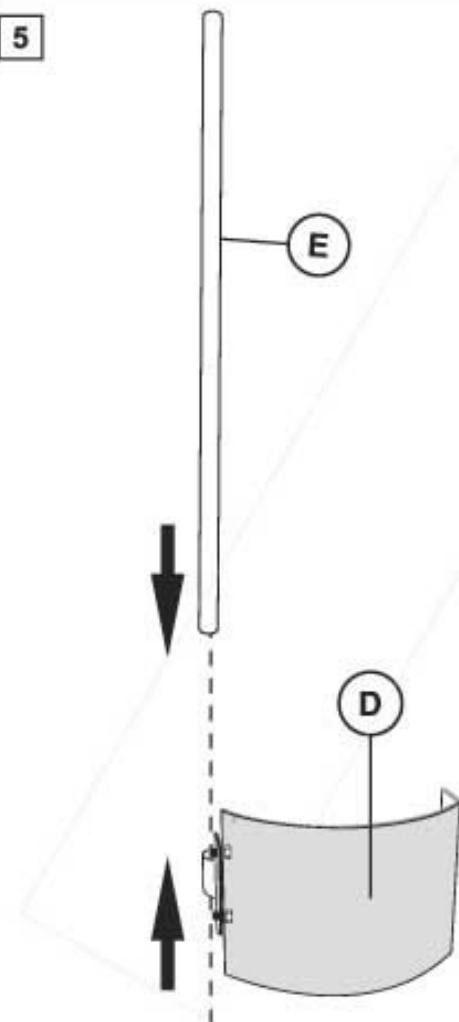




6

7


8

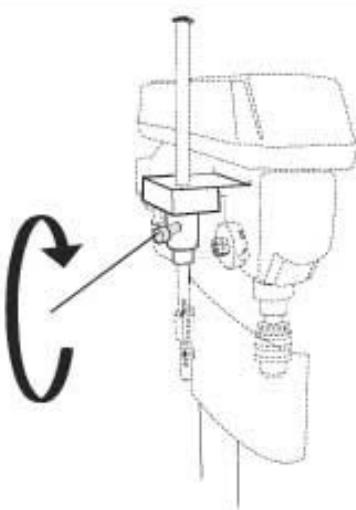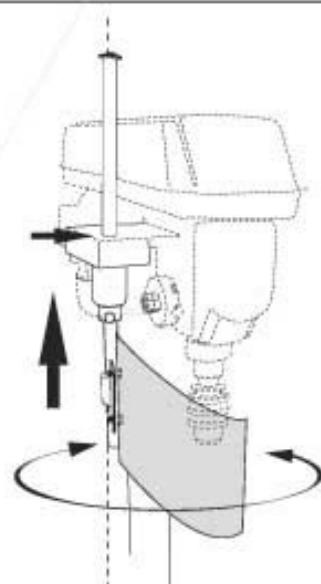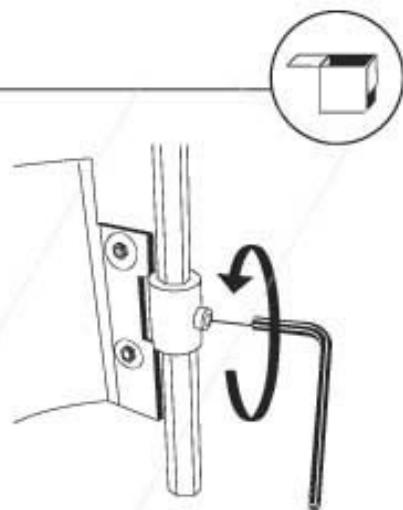

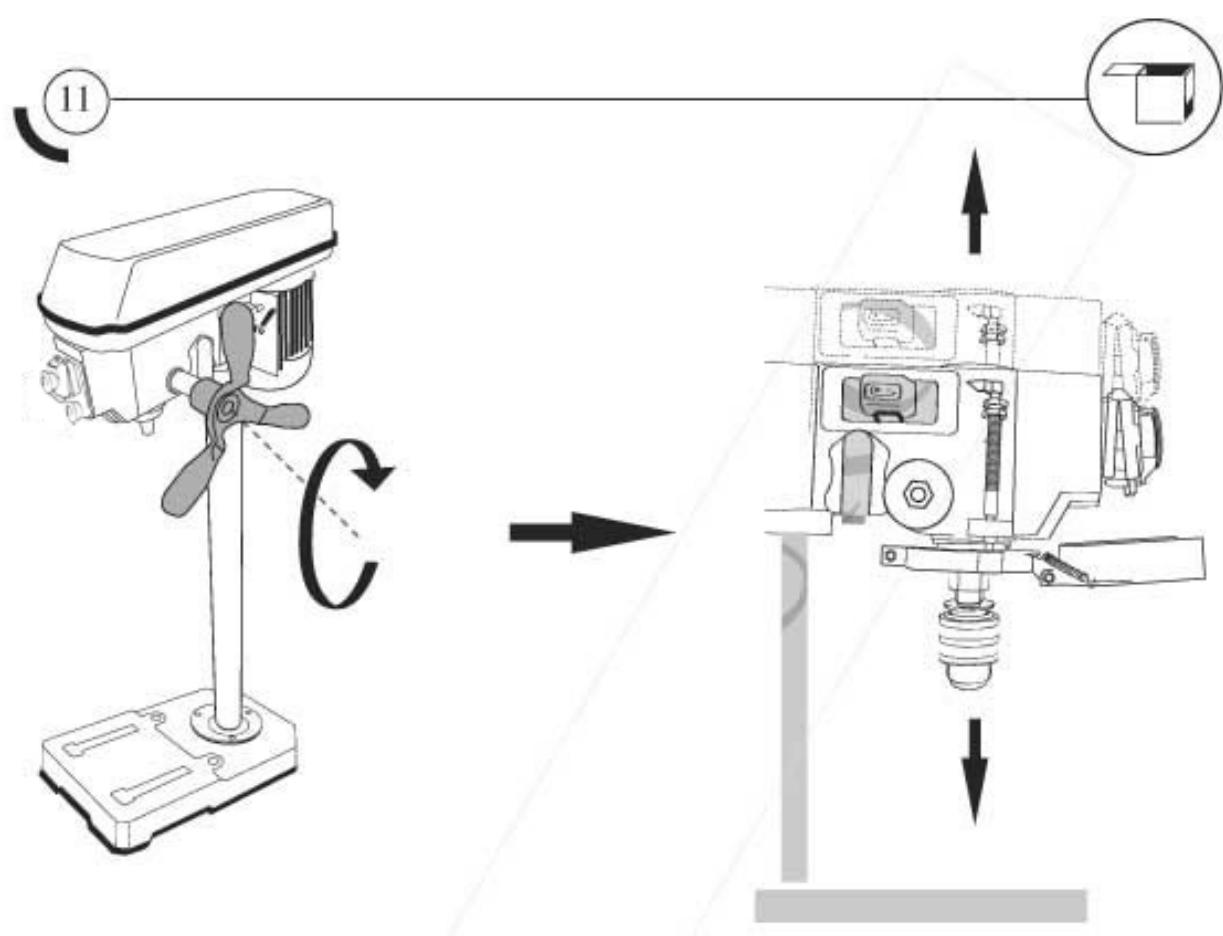

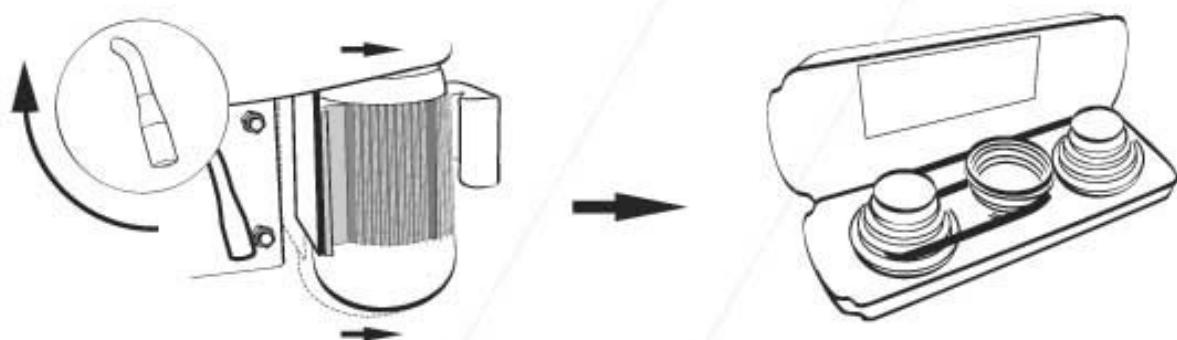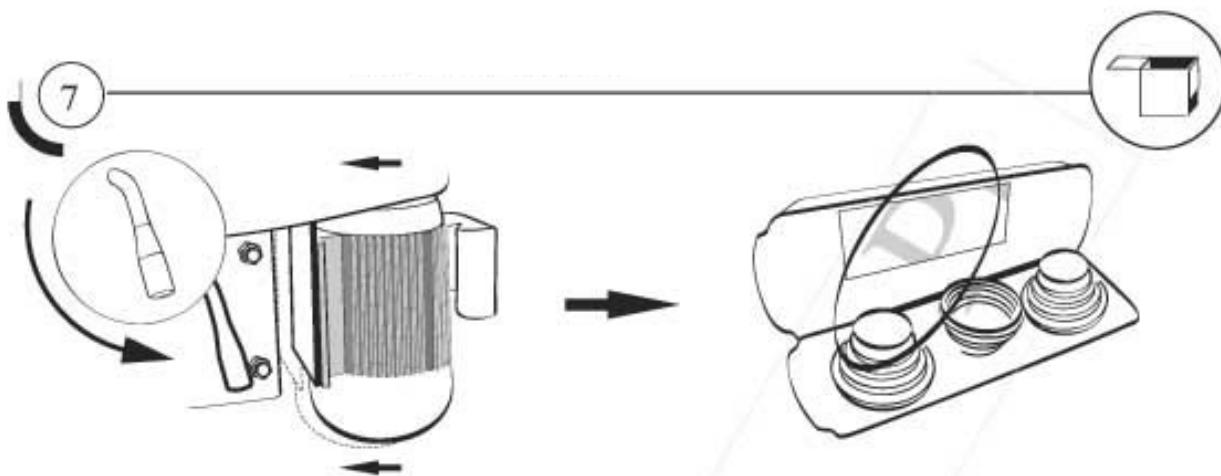


120	820
200	1140
250	1280
320	1470
400	1550
500	2740

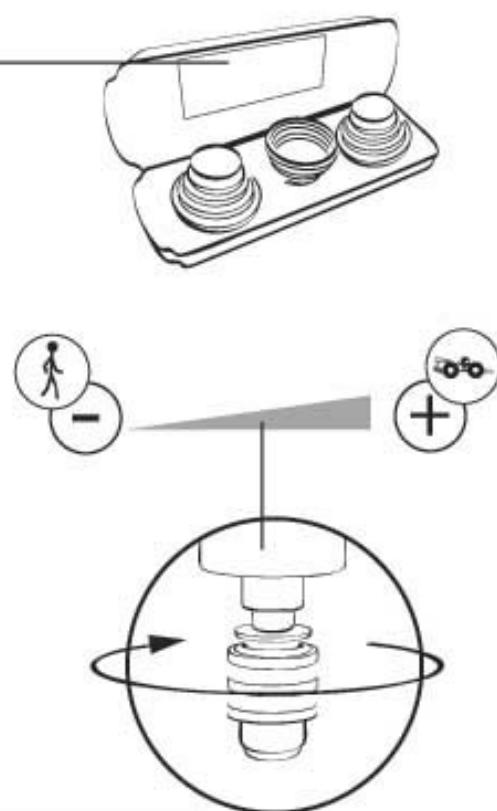


## WIRING DIAGRAM


### 16 DDB, 16 DDF, 20 DDB, 20 DDF

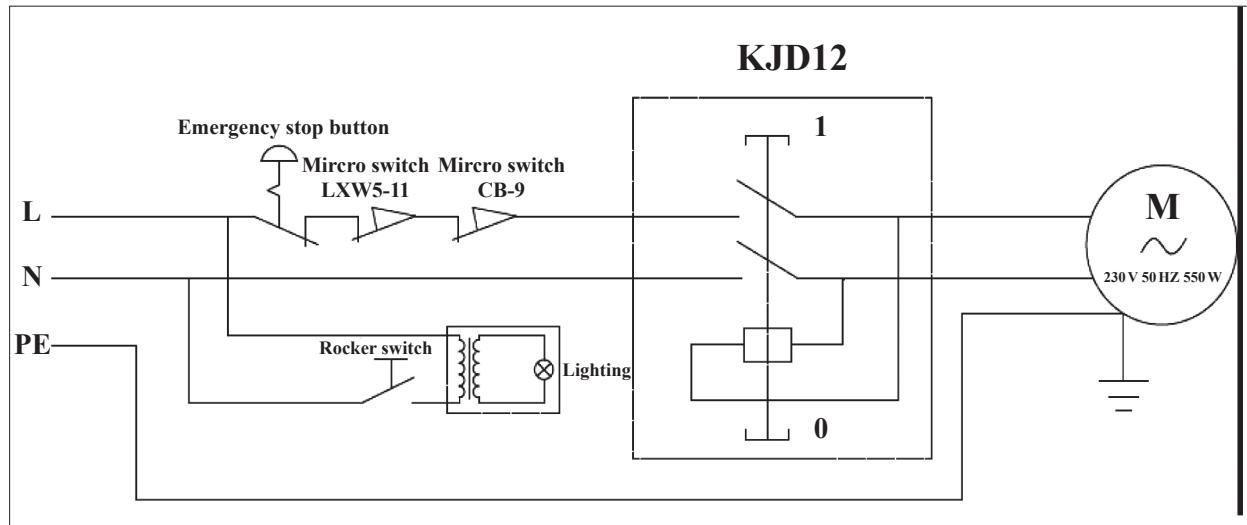


### 25 DDF

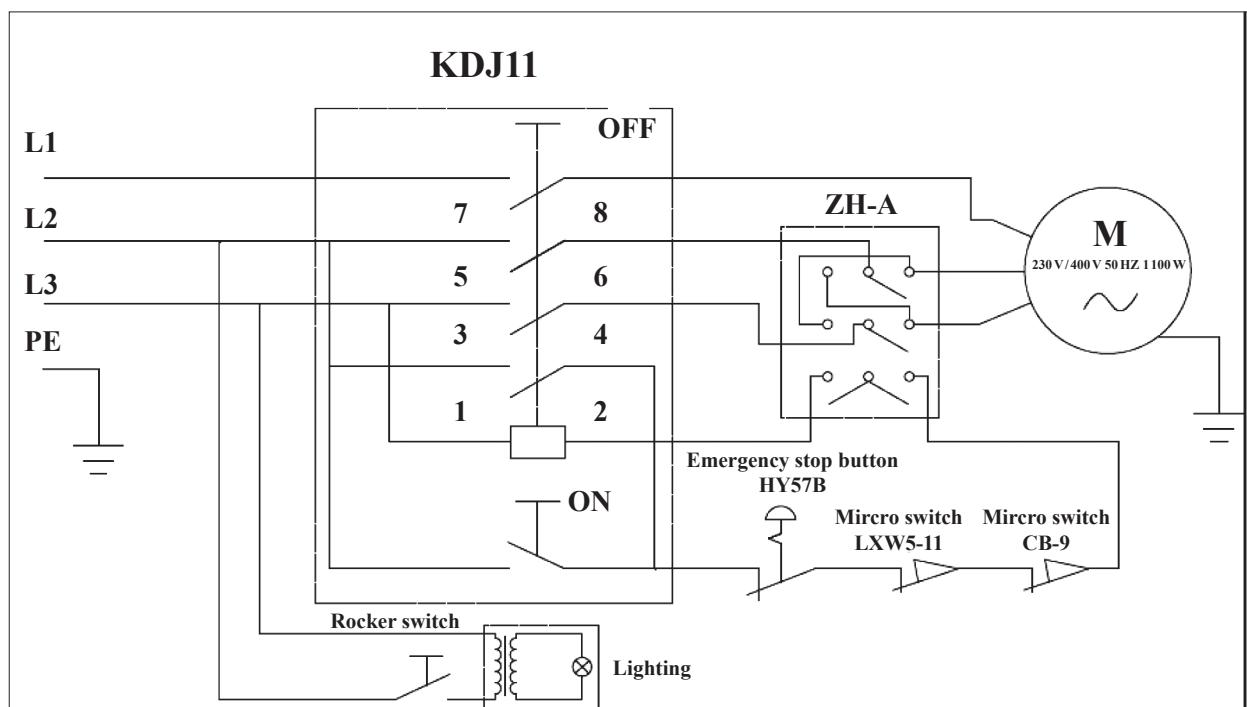

## 16 DDB, 16 DDF, 20 DDB, 20 DDF Exploded Diagram

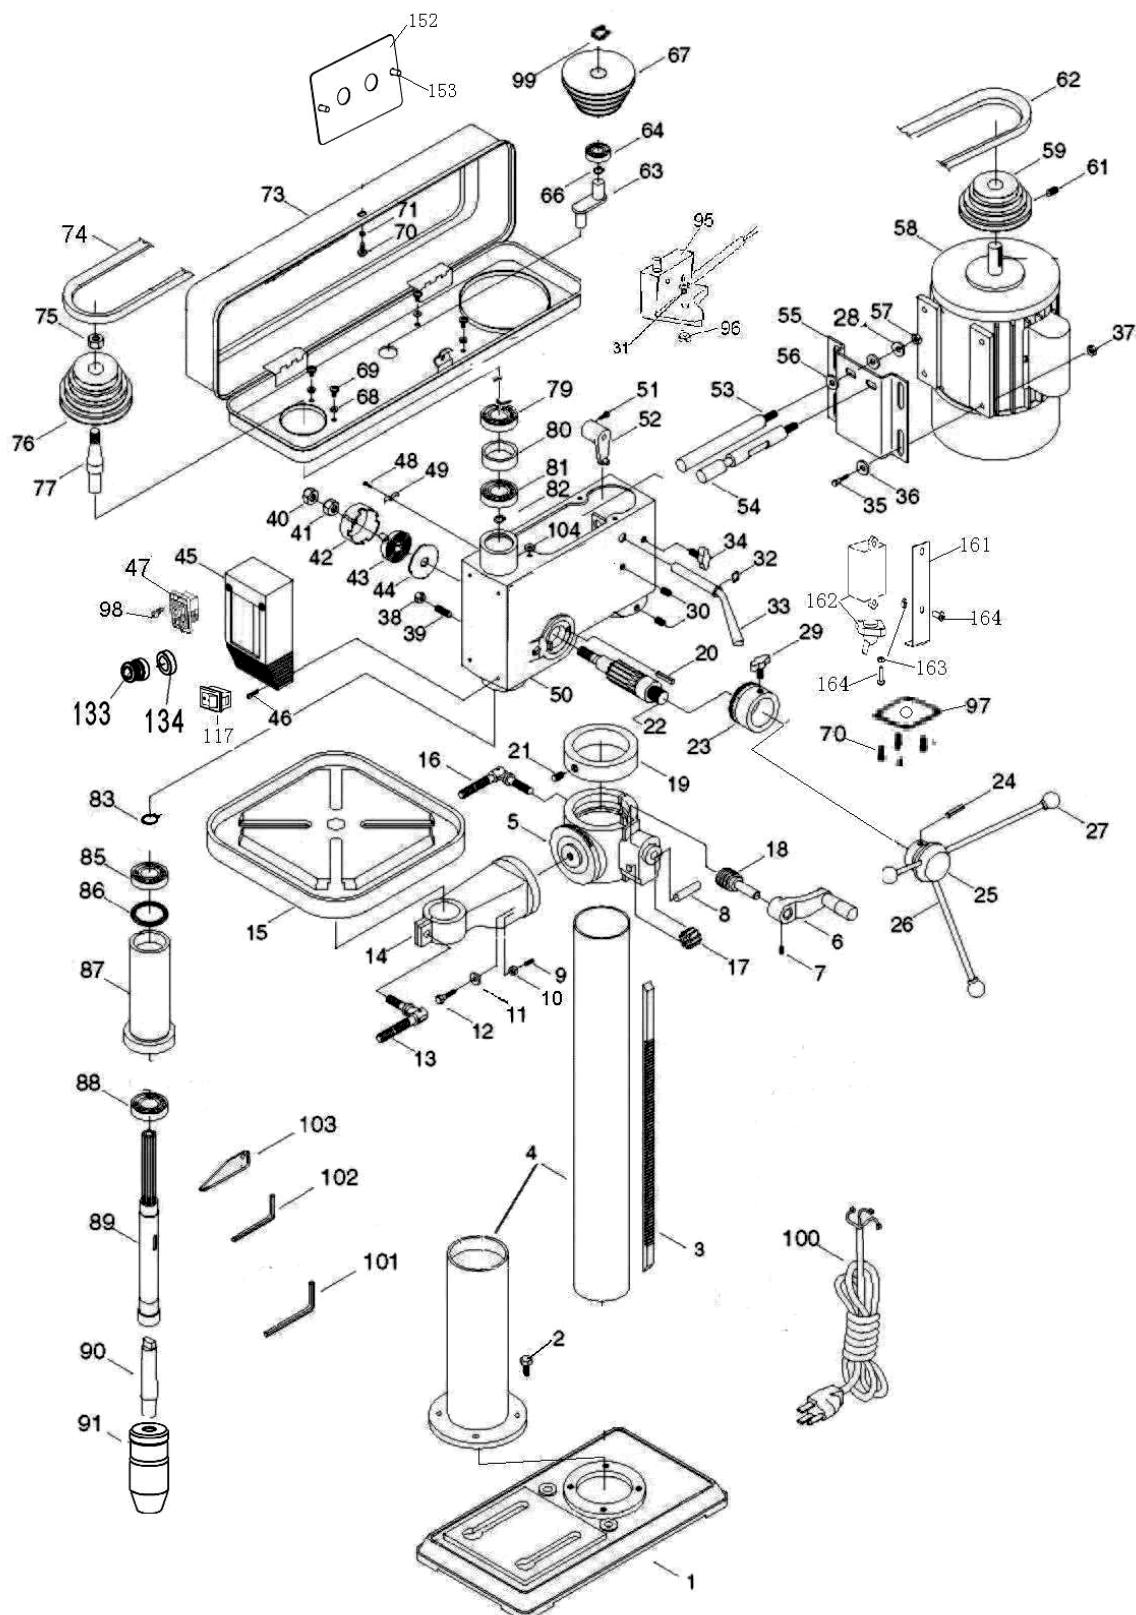

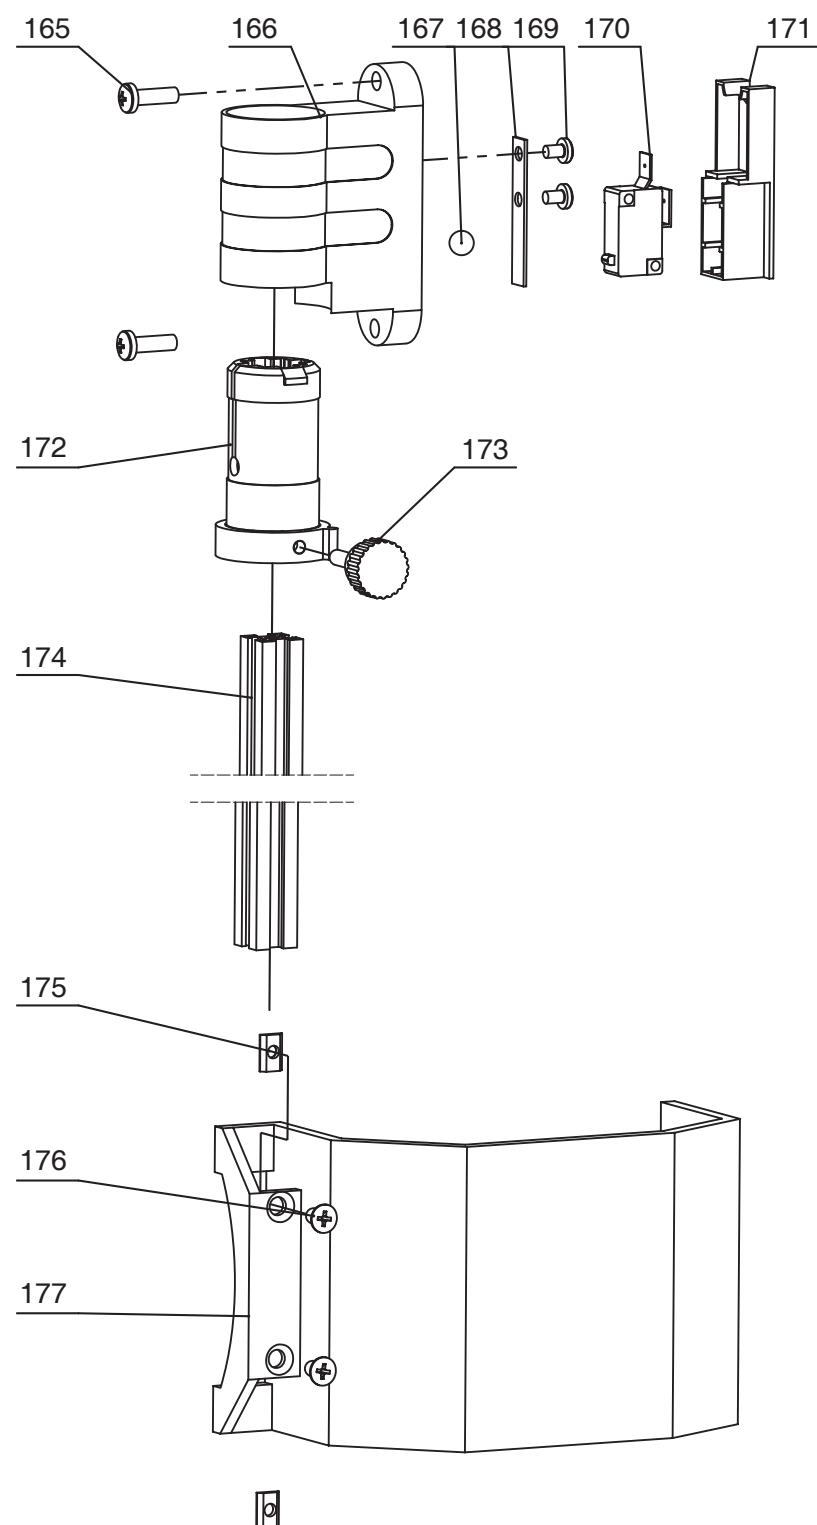





## 16 DDB, 16 DDF, 20 DDB, 20 DDF Part List

No.	Description	Specification	Qty	No.	Description	Specification	Qty
1	base		1	56	Washer		2
2	Hex bolt	M10×25	4	57	Nut	M12	2
3	Long rack		1	58	Motor		1
4	Column		1	59	Motor pulley		1
5	Table bracket		1	61	Setscrew	M6×10	1
6	Handle		1	62	V-belt		1
7	Set screw	M6×10	1	63	Center shaft		1
8	Shaft worm gear		1	64	Ball bearing		1
9	Pin		1	66	C-clip		1
10	Nut	M6	1	67	Center pulley		1
11	Washer	16	1	68	Washer	6	4
12	Hex bolt	M16×30	1	69	Screw	M6×10	4
13	Table bolt		1	70	Screw	M5×10	1
14	Table arm bracket		1	71	Washer	5	1
15	Table		1	73	Pulley cover		1
16	Clamp bolt		1	74	V-belt		1
17	Gear		1	75	Pulley nut		1
18	Worm gear		1	76	Spindle pulley		1
19	Rack ring		1	77	Insert pulley		1
20	Pin stop		1	79	Ball bearing		1
21	Set screw	M6×10	1	80	Spacer		1
22	Feed shaft		1	81	Ball bearing		1
23	Depth ring		1	82	C-clip		1
24	Roll pin		1	83	C-clip		1
25	Handle body		1	85	Ball bearing		1
26	Handle		3	86	Rubber washer		1
27	Knob		3	87	Spindle sleeve		1
28	Washer	12	2	88	Ball bearing		1
29	Handle		1	89	Spindle		1
30	Screw	M10×12	1	90	Arbor		1
31	Screw	M6×12	1	91	Chuck		1
32	C-clip		1	95	Micro switch assembly		1
33	Shifter bar		1	96	Nut	M6	1
34	Slide bar bolt		2	97	Plate		1
35	Hex bolt	M8×25	4	98	Screw		2
36	Washer		4	99	C-clip		1
37	Nut	M8	4	100	Power cord		1
38	Nut	M10	1	101	Wrench		1
39	Washer		1	102	Wrench		1
40	Nut	M12×1.5	1	103	Wedge		1
41	Nut	M12×1.5	1	104	Washer		4
42	Spring cap		1	117	Ship switch		1
43	Torsion spring		1	133	Push button switch		1
44	Spring cover		1	134	Red/green key-nut		1
45	Switch box		1	152	cover plate		1
45	Screw	M5×14	4	153	Screw		2
47	Switch		1	161	Laser light plate		1
48	Screw		1	162	Laser light assembly		1
49	Clamp cord		1	163	Nut	M4	4
50	Body		1	164	Phillips screw	M4×12	4
51	Hex bolt	M8×16	1	165	Screw	M5×16	2
52	Shifter		1	166	Chuck guard base		1
53	Slide bar		1	167	Steel ball		1
54	Slide bar		1	168	Shrapnel		1
55	Motor base		1	169	Screw	M4×6	2

No.	Description	Specification	Qty	No.	Description	Specification	Qty
170	Micro switch		1	174	Turning bar		1
171	Side cover		1	175	Sliding block		2
172	Turning core		1	176	Screw	M5×6	2
173	Locking handle (small)		1	177	Chuck guard		1

## 25 DDF Exploded Diagram

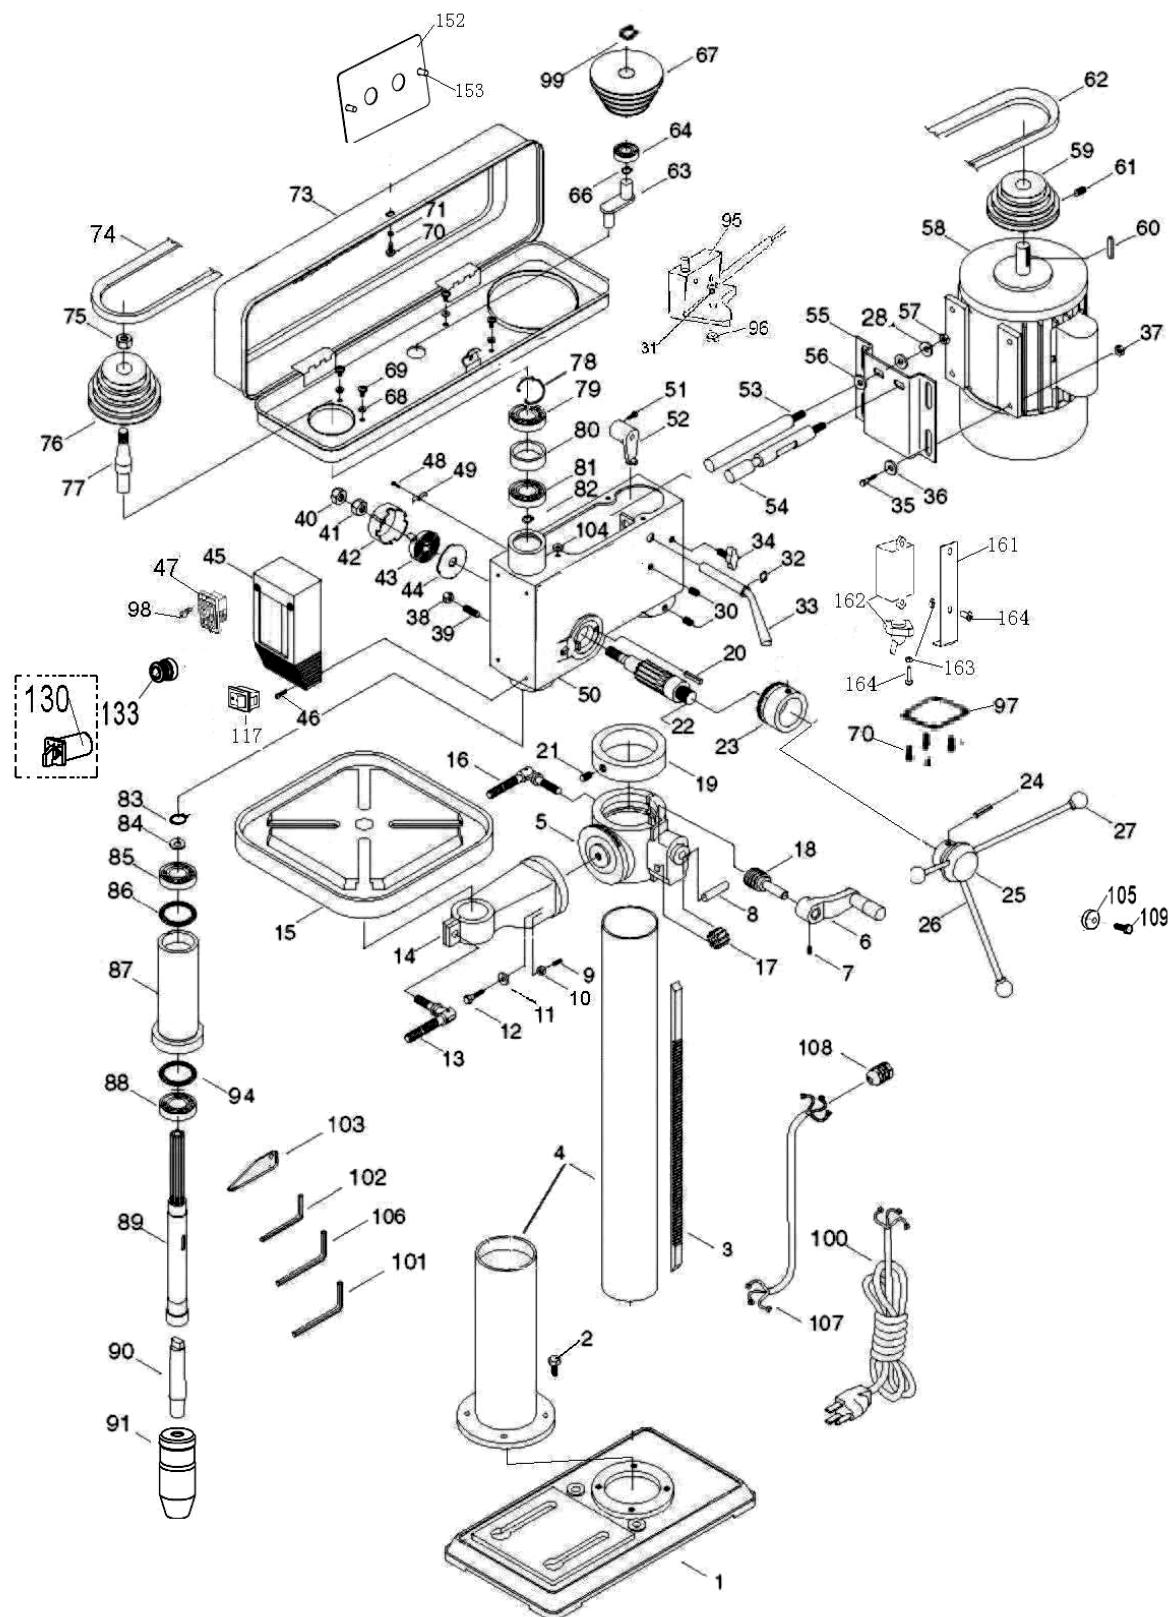

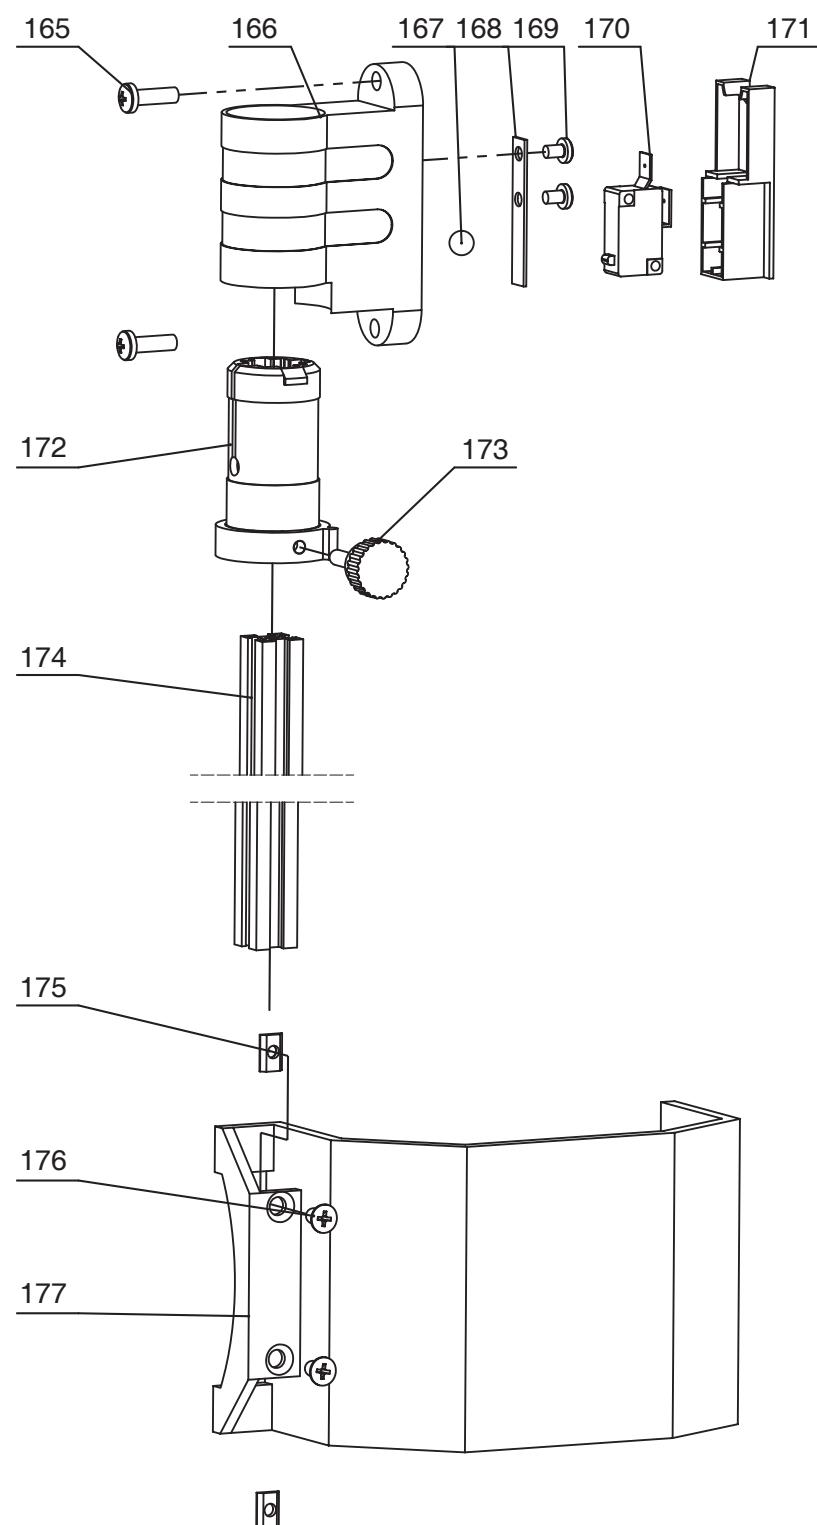



## 25 DDF Part List

No.	Description	Specification	Qty	No.	Description	Specification	Qty
1	base		1	57	Nut	M12	2
2	Hex bolt	M12×40	4	58	Motor		1
3	Long rack		1	59	Motor pulley		1
4	Column		1	60	Key		1
5	Table bracket		1	61	Setscrew	M6×10	1
6	Handle		1	62	V-belt		1
7	Set screw	M8×10	1	63	Center shaft		1
8	Shaft worm gear		1	64	Ball bearing		1
9	Pin		1	66	C-clip		1
10	Nut	M6	1	67	Center pulley		1
11	Washer	20	1	68	Washer	8	4
12	Hex bolt	M20×40	1	69	Screw	M8×16	4
13	Table bolt		1	70	Screw	M5×10	1
14	Table arm bracket		1	71	Washer	5	1
15	Table		1	73	Pulley cover		1
16	Clamp bolt		1	74	V-belt		1
17	Gear		1	75	Pulley nut		1
18	Worm gear		1	76	Spindle pulley		1
19	Rack ring		1	77	Insert pulley		1
20	Pin stop		1	78	C-clip		1
21	Set screw	M10×10	1	79	Ball bearing		1
22	Feed shaft		1	80	Spacer		1
23	Depth ring		1	81	Ball bearing		1
24	Roll pin		1	82	C-clip		1
25	Handle body		1	83	C-clip		1
26	Handle		3	84	Washer		1
27	Knob		3	85	Ball bearing		1
28	Washer	12	2	86	Rubber washer		1
30	Screw	M10×10	1	87	Spindle sleeve		1
31	Screw	M6×12	1	88	Ball bearing		1
32	C-clip		1	89	Spindle		1
33	Shifter bar		1	90	Arbor		1
34	Slide bar bolt		2	91	Chuck		1
35	Hex bolt	M8×25	4	94	Push-ball bearing		1
36	Washer		4	95	Micro switch assembly		1
37	Nut	M8	4	96	Nut	M6	1
38	Nut	M10	1	97	Plate		1
39	Washer		1	98	Screw		2
40	Nut	M16×1.5	1	99	C-clip		1
41	Nut	M16×1.5	1	100	Power cord		1
42	Spring cap		1	101	Wrench		1
43	Torsion spring		1	102	Wrench		1
44	Spring cover		1	103	Wedge		1
45	Switch box		1	104	Washer		4
45	Screw	M5×14	4	105	clamp plate		1
47	Switch		1	106	Wrench		1
48	Screw		1	107	Motor cord		1
49	Clamp cord		1	108	Wire gasket		1
50	Body		1	109	Hex bolt		1
51	Hex bolt	M8×16	1	117	Ship switch		1
52	Shifter		1	130	Change over switch only for 25DF3 400 V		1
53	Slide bar		1	133	Push button switch		1
54	Slide bar		1	152	Plate		1
55	Motor base		1	153	Screw		2

No.	Description	Specification	Qty	No.	Description	Specification	Qty
161	Laser light plate		1	170	Micro switch		1
162	Laser light assembly		1	171	Side cover		1
163	Nut	M4	4	172	Turning core		1
164	Phillips screw	M4×12	4	173	Locking handle (small)		1
165	Screw	M5×16	2	174	Turning bar		1
166	Chuck guard base		1	175	Sliding block		2
167	Steel ball		1	176	Screw	M5×6	2
168	Shrapnel		1	177	Chuck guard		1
169	Screw	M4×6	2				



## EG-Konformitätsbescheinigung

EF-forsikring om overensstemmelse  
EG-nõuetele vastavuse kinnitus  
Declaración de conformidad de la CE  
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Déclaration de correspondance à la CE

**Fax.nr des Herstellers** / Producentens navn, adresse, tlf.nr./faxnr / Tootja nimi, aadress, telefon/ faksi number / Nombre, dirección, teléfono/fax del fabricante / Valmistajan nimi, osoite, puh./fax-nro. / Dénomination du producteur, adresse, téléphone/fax

**Laizhou Planet Machinery co.,Ltd. Add: No989 Laizhou North Road Laizhou Shandong.**

**TEL: +86 532 85067706 FAX: +86 532 85067709**

**Beschreibung der Produkte:** Zeichen, Typenbezeichnung, Serien nr etc. / Beskrivelse af produkter: mærke, typebetegnelse, serienr. osv. / Toote kirjeldus: Tunnusmärk, tüübítähistus, seerianumber, jne. / Descripción dl producto: marca, tipo, No de serie, etc. / Tuotteiden kuvaus: Merkki, tyypimerkintä, sarjanro jne. / Description du produit: marque, désignation du type, Nr. de série, etc.

**Drill press 23736-0102 16 DDB, 23736-0201 16 DDF, 23736-0300 20 DDB, 23736-0409 20 DDF, 23736-0508 25 DDF**

**Die Herstellung erfolgt gemäss folgender EG-Richtlinie:** / Produktionen har fundet sted i overensstemmelse med følgende EF-direktiv: / Tootmine on kooskõlas järgneva EG direktiiviga: / Fabricación en conformidad con las siguientes directivas de la CE: / Valmistuksessa on noudatettu seuraavaa EU-direktiiviä / Production est exécutée en conformité avec les directives de la CE suivantes:

**2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC**

**Die Herstellung erfolgt gemäss folgende harmonisierten Standards** / Produktionen har fundet sted overensstemmelse med følgende harmoniseringe standarder: / Tootmisel on järgitud järnevald harmoniseerivaaid standardeid: / El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas de seguridad. Valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonisoituja standardeja: / Le signataire certifie que le produit indiqué correspond aux exigences de sécurité nommées.

**EN 61029-1, 1995 EN 55014-1:2006+A1 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-11:2000**

**Obligatorisher/freiwiliger Test wurde bei dem nachstehenden angemeldeten Organ/unternehmengemacht:** / Obligatorisk/frivillig afprøvning har fundet sted hos nedenstående autorisered organ/virksomhed: / Kohustuslik/vabatahtlik testimine on tehtud järgnevalt mainitud organi/ettevõtte poolt: / Testes obligatorios / facultativos hechos en la siguiente institución / empresa registrada: Pakollinen/vapaaehtoinen testaus on suoritet seuraavan ilmoitetur laitoksen toimesta: / A A l'instance enregistrée/à l'entreprise le test obligatoire/volontaire est fait:

**TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197**

**Verantwortliche für technische Unterlagen; Name und Anschrift:** / Ansvarlig for teknisk dokumentasjon: / Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja nimi ja aadress: / Responsable documentación técnica, nombre y dirección: / Teknisestä dokumentaatiosta vastaa, nimi ja osoite: / Responsable documentation technique, nom et adresse:

**ULF CARLSSON, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN**

**Der unterzeichnete versichert, dass die angegebenen Produkte den angegebenen Sicherheits-anforderungen entsprächen.** / Undertegnede forsikrer, at de anførte produkter opfylder de specificerede sikkerhedskrav. / Allakirjutanud kinnitavad, et mainitud tooted täidavad neil ettenähtud turvalisuse nõudeid / Fabricação em conformidade com os seguintes padrões harmonizados / Allekirjoit-tanut vakuuttaa, että mainitut tuotteet täyttävät asetetut turvallisuusvaatimukset. / Production est exécutée en conformité avec les standards harmonisés suivants

**Dato** / Kuupäev / Fecha / Päivämäärä / Date  
2017-4-26

**Unterschrift** / Underskrift / Allkiri /

**Stellung** / Stilling / Ametikoht / Cargo /  
Toimiasema / Poste occupé

  
.....  
Ulf Carlsson

Chief Executive Officer

**Namenverdeutlichung** / Navn i klartekst / Nime selgitus / Trascripción de la firma / Nimen selvennys / Déchiffrement de la signature /



## EC-Declaration of conformity

Δήλωση συμμόρφωσης με την E.E  
Dichiarazione di conformità CE  
EK atitikimo deklaracija  
EK atbilstības deklarācija  
EG-verklaring van overeenstemming

**Manufacturers name, address, tel/fax.no / Ονομα, διεύθυνση, τηλ./φωξ του κατασκευαστή / Nome, indirizzo, telefono/fax della Ditta produttrice. / Gamintojo pavadinimas, adresas, telefonas/faksas / Ražotāja nosaukums, adrese, tālrunis/fakss / Naam, adres, tel./fax van fabrikant**  
**Laizhou Planet Machinery co.,Ltd. Add: No989 Laizhou North Road Laizhou Shandong.**

**TEL: +86 532 85067706 FAX: +86 532 85067709**

**Description of products: Mark, type designation, serial no. etc. / Περιγραφή του προιόντος: μάρκα, τύπος, Νο σειράς, κ.λ.π / Descrizione prodotto: marchio, tipo, No. matricola, etc. / Produkto aprašymas: markė, tipo ženklas, serijos Nr. ir t.t. / Produkta apraksts: marka, tipa apzīmējums, sērijas Nr. utt. / Beschrijving van producten: merk, typeaanduiding, serienr. enz.**

**Drill press 23736-0102 16 DDB, 23736-0201 16 DDF, 23736-0300 20 DDB, 23736-0409 20 DDF, 23736-0508 25 DDF**

**Manufacturing is done in accordance with the following EC-directive: / Κατασκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς της E.E: / Il prodotto conforme con le seguenti Direttive EC: / Pagaminta pagal sekančias EK direktyvas: / Izgatavošana veikta saskaņā ar sekojošām EK direktīvām: / Geproduceerd overeenkomstig de volgende EG-richtlijnen**

**2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC**

**Manufacturing is done in accordance with the following harmonized standards: / Ο υπογράφων δηλώνει ότι το αναφερθέν προϊόν είναι σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. / Io, sottoscritto certifico che il prodotto conforme con i dichiarati prescrizioni di sicurezza. / Pagaminta pagal sekančius harmonizuotus standartus: / Izgatavošana veikta saskaņā ar sekojošiem harmonizētajiem standartiem: / Ondergetekende verklaart dat de vermelde producten aan de aangegeven veiligheidseisen voldoen**

**EN 61029-1, 1995 EN 55014-1:2006+A1 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-11:2000**

**Compulsory/voluntary test is done by the below mentioned notified body/company: / Η υποχρεωτική/εθελοντική εξέταση διεξάγεται στα εγγεγραμμένα ιδρύματα ή επιχειρήσεις: / La prova obbligatoria/ volontaria del prodotto è stata effettuata preso l'ente/ditta registrata: / Sekančioje įregistruotoje institucijoje/Įmonėje atliktas privalomas/savonoriškas testas: / Sekojošajā reģistrētajā institūcijā/uzņēmumā veikts obligātais/brīvprātīgais tests: / Een verplichte/vrijwillige test bij onderstaande instantie/onderstaand bedrijf:**

**TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197**

**Responsible for technical documentations, name and address: / Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση - Όνομα, επώνυμο και διεύθυνση: / Responsabile documentazione tecnica, nome e indirizzo: / Atsakingas už techninę dokumentaciją asmuo, pavardė ir adresas: / Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju; vārds, uzvārds un adresē: / Verantwoordelijk voor technische documentatie, naam en adres:**

**ULF CARLSSON, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN**

**Undersigned assures that the stated products comply with the stated safety requirements. / Κατασκευή σύμφωνα με τα τυποποιημένα πρότυπα: / Il prodotto conforme con i seguenti Standard unificati / Pasirašytojas patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiuos saugumo reikalavimus. / Parakstītājs apliecinā, ka norādītās produkta atbilst minētajām drošības prasībām. / Geproduceerd overeenkomstig de volgende geharmoniseerde normen**

**Date / Ημερομηνία / Data / Datum  
2017-4-26**

**Signature / Υπογραφή / Firma / Parašas /  
Paraksts / Handtekening**

Ulf Carlsson

**Position / Ιδιότητα / Functie Mansione /  
Užimamos pareigos / Ieņemamais amats / Positie**

Chief Executive Officer

**Clarification of signature / Αντιγραφή της υπογραφής /  
Lettura della firma / Parašo atšifravimas / Paraksta  
atšifrējums / Naam**



**EU-deklarasjon om overensstemmelse**  
**Deklaracja zgodności UE**  
**Declaração de conformidade da CE**  
**Декларация соответствия ЕС**  
**EG-Försäkran om överensstämmelse**

**Produsentens navn, adresse, tlf/fax.nr. / Nazwa producenta, adres, numer telefonu/fax / Razão social, endereço, telefone/ fax do fabricante / Название, адрес, телефон/факс производителя / Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr**

**Laizhou Planet Machinery co.,Ltd. Add: No989 Laizhou North Road Laizhou Shandong.**

**TEL: +86 532 85067706 FAX: +86 532 85067709**

**Beskrivelse av produkter: Merke, typebetegnelse, serie nr. etc. / Opis produktu: marka, oznaczenie rodzaju, nr seryjny itd. / Descrição do produto: marca, tipo, No de série, etc. / Описание продукта: марка, обозначение типа, № серии и т.д. / Beskrivning av produkter: Märke, typbeteckning, serienr etc.**

**Drill press 23736-0102 16 DDB, 23736-0201 16 DDF, 23736-0300 20 DDB, 23736-0409 20 DDF, 23736-0508 25 DDF**

**Produksjonen har skedd i overensstemmelse med følgende EUdirektiv: / Wykonano zgodnie z następującymi dyrektywami UE / Fabricação em conformidade com as seguintes diretivas da CE: / Изготовлено в соответствии со следующими директивами / Tillverkning har skett i enlighet med följande EG-direktiv:**

**2006/95/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC**

**Produksjonen har skedd i overens-stemmelse med harmoniserende standarder: / Wykonano zgodnie z następującymi harmonizowanymi standardami: / O assinante declara que o produto mencionado está em conformidade com as normas de segurança. / Изготовлено в соответствии со следующими гармонизированными стандартами: / Tillverkning har skett i enlighet med följande harmoniserade standarder:**

**EN 61029-1, 1995 EN 55014-1:2006+A1 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-11:2000**

**Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstående oppgitte organ/foretak: / W następującej zarejestrowanej instytucji/przedsiębiorstwie zostało przeprowadzone obowiązkowe/nieprzymusowe testowanie: / Testes obligatorios / facultativos hechos en la siguiente institución / empresa registrada: / В следующем зарегистрированном органе / на предприятии произведен обязательный / добровольный тест: / Obligatorisk/frivillig test har gjorts hos nedanstående anmält organ/företag:**

**TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Notified body No. 0197**

**Ansvarlig for teknisk dokumentasjon, navn og adresse: / Responsável documentação técnica, nome e endereço: / Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną, imię, nazwisko i adres: / Ответственное за техническую документацию лицо, ф. милия и адрес: / Ansvarig för teknisk dokumentation, namn och adress:**

**ULF CARLSSON, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN**

**Undertegnede forsikrer at oppgitte produkter oppfyller oppgitte sikkerhetskrav. / Podpisujący poświadczca, że wskazany produkt jest zgodny z wymienionymi wymogami bezpieczeństwa. / Fabricação em conformidade com os seguintes padrões harmonizados / Подписывающий заверяет, что указанный продукт соответствует упомянутым требованиям безопасности. / Undertecknad försäkrar att angivna produkter uppfyller angivna säkerhetskrav.**

**Dato / Data / Число / Datum**

2017-4-26

**Signature / Podpis / Assinatura /  
Подпись / Underskrift**

Ulf Carlsson

**Position / Zajmowane stanowisko / Cargo /  
Занимаемая должность / Befattnings**

Chief Executive Officer

**Nimen selvennys / Odszyfrowanie podpisu /  
Transcrição da assinatura / Расшифровка подписи  
/ Namnförtydligande**





- (DK) Støtteboremaskine
- (EE) Sammaspuurmasin
- (FI) Pylväsporakone
- (GB) Drill press
- (LT) Atraminė gręžimo mašina
- (LV) Balsta urbjmašīna
- (NO) Søyleboremaskin
- (PL) Wiertarki kolumnowe
- (SE) Pelarborrmaskin

## Luna VERKTYG & MASKIN AB

Sandbergsvägen 3  
SE-441 80 Alingsås  
Sweden

+46 (0)322 606 000  
[luna@luna.se](mailto:luna@luna.se)  
[www.luna.se](http://www.luna.se)